

DEWALT

370719-75 BLT


D24000

Eesti keel	(Originaaljuhend)	20
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	30
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	40
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	50


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А

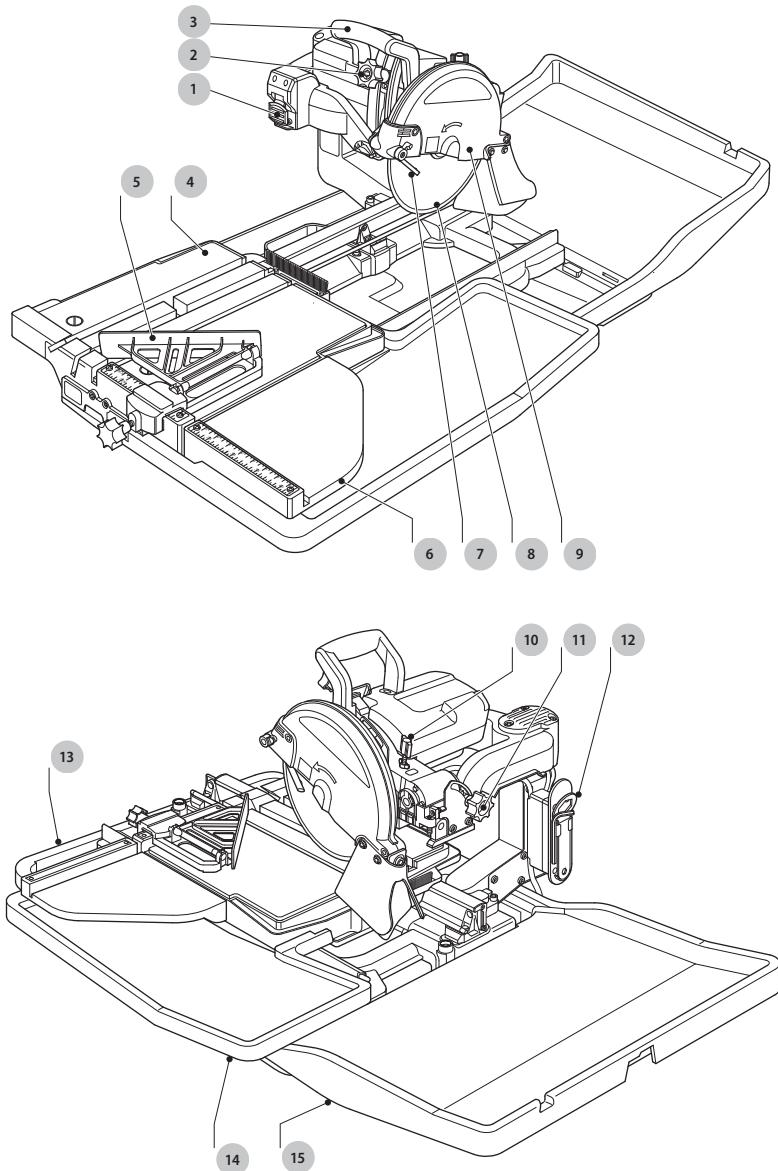


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В1

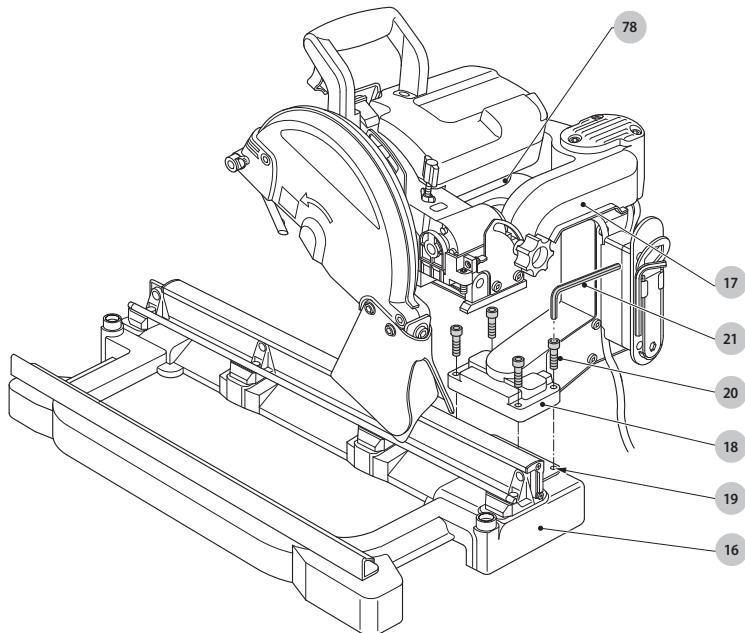


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В2

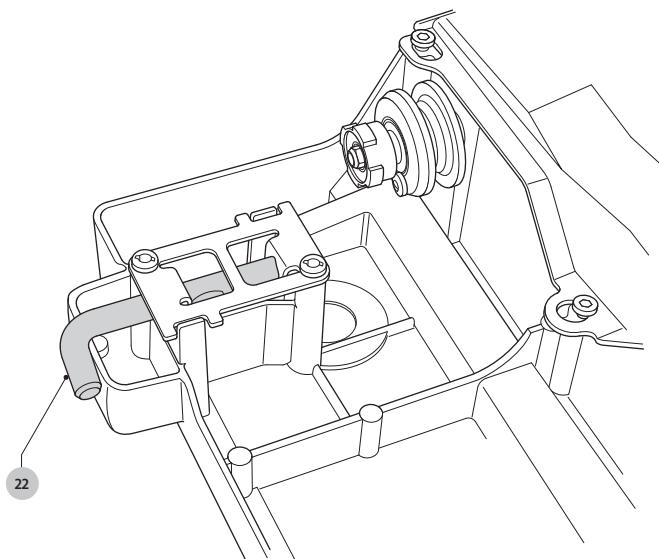


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В3

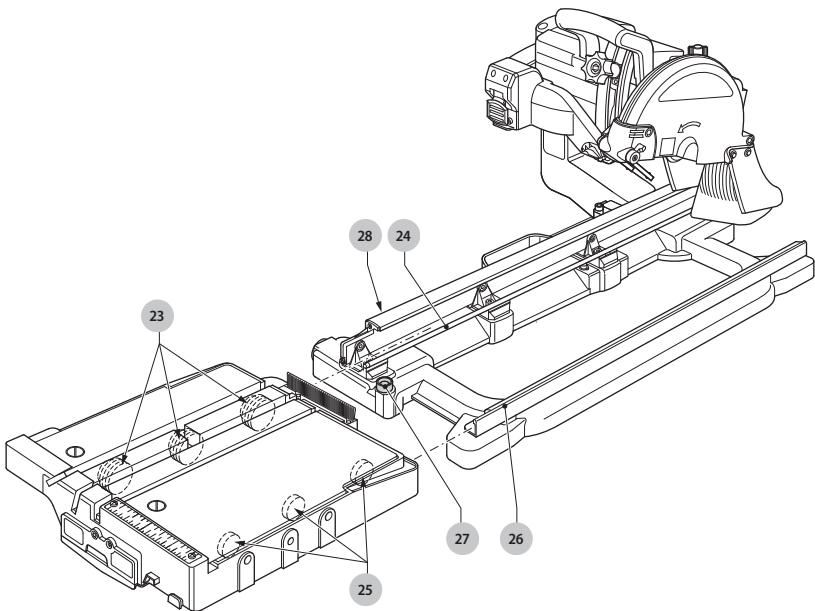


Joonis / PPav. / Att. / иллюстрация В4

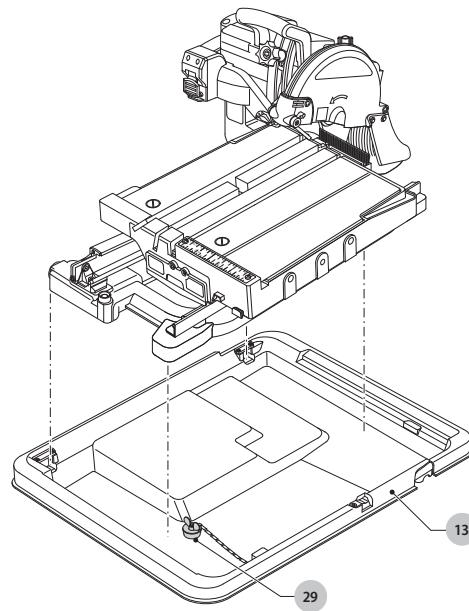


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С

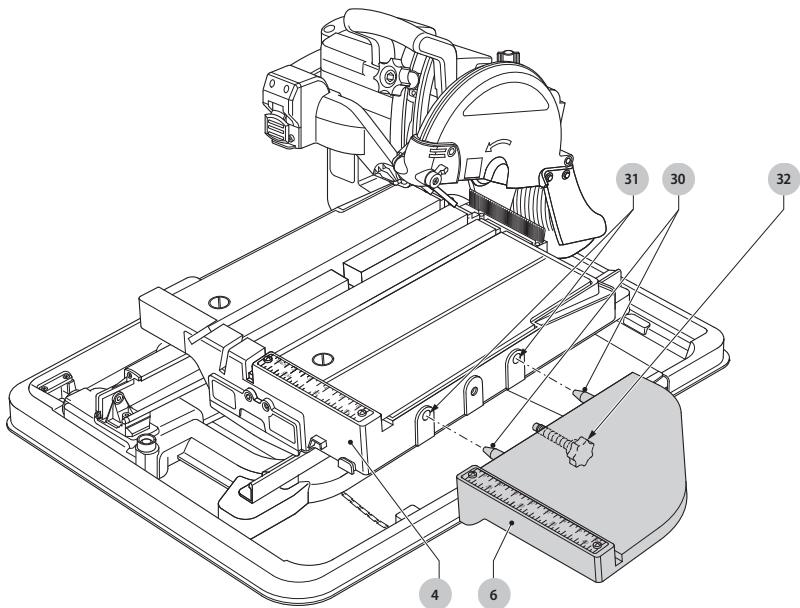


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D1

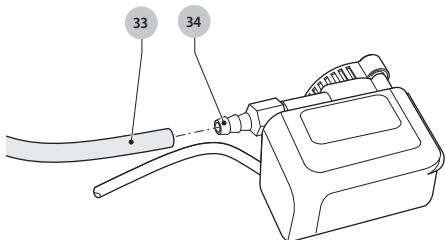


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D2

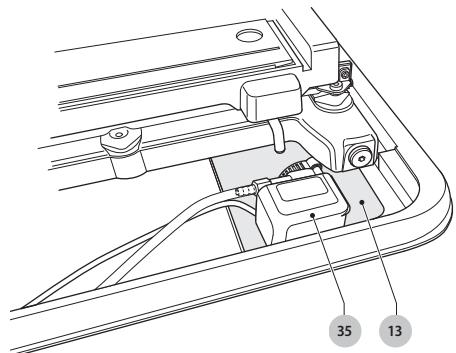


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Е1

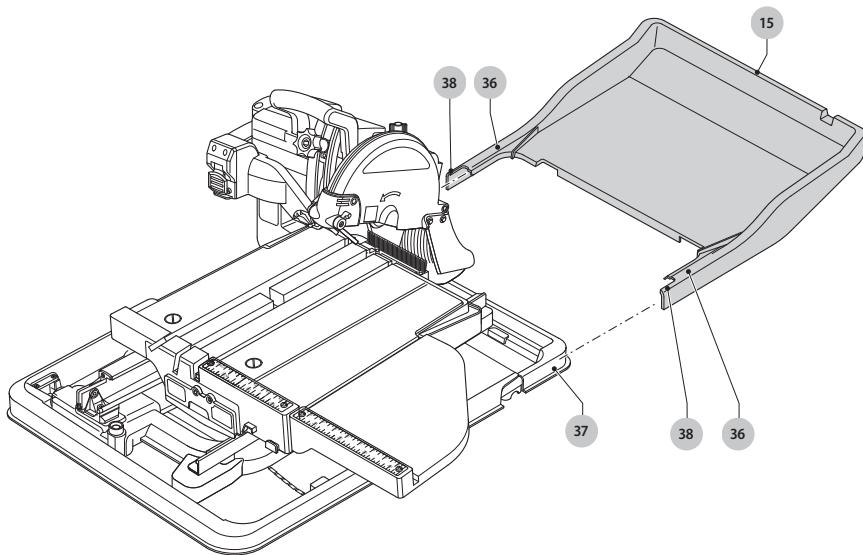




Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Е2

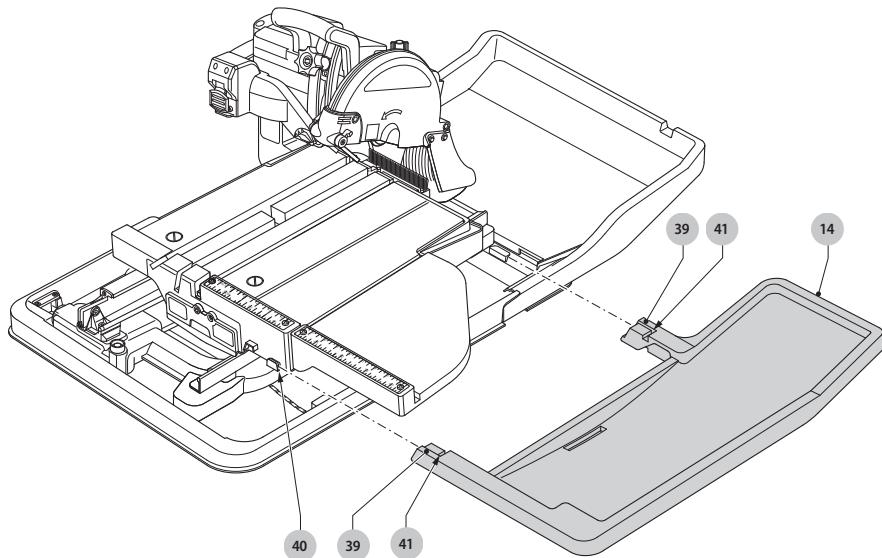


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F1

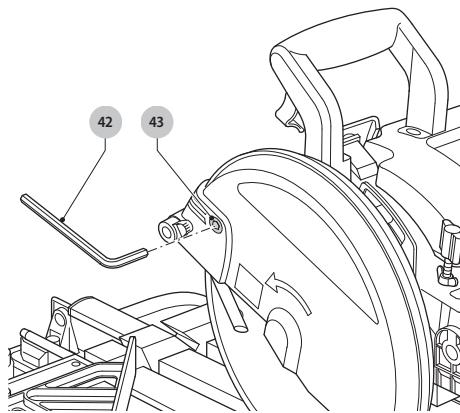


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F2

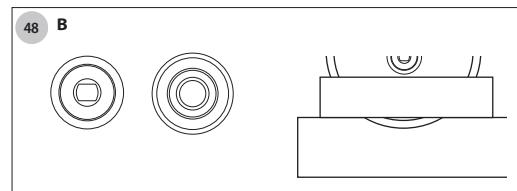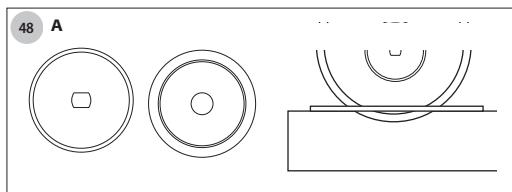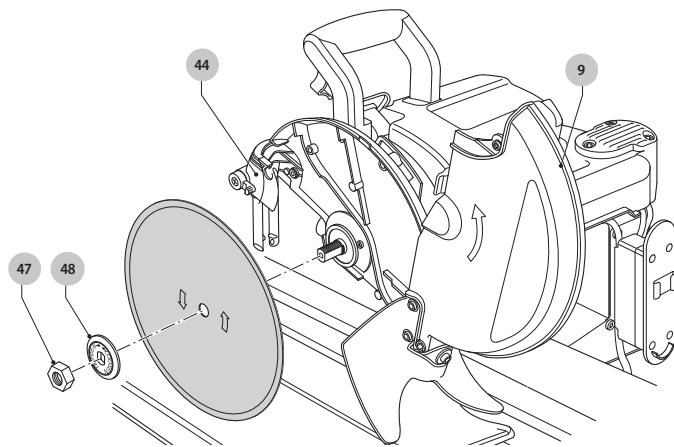


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок E3

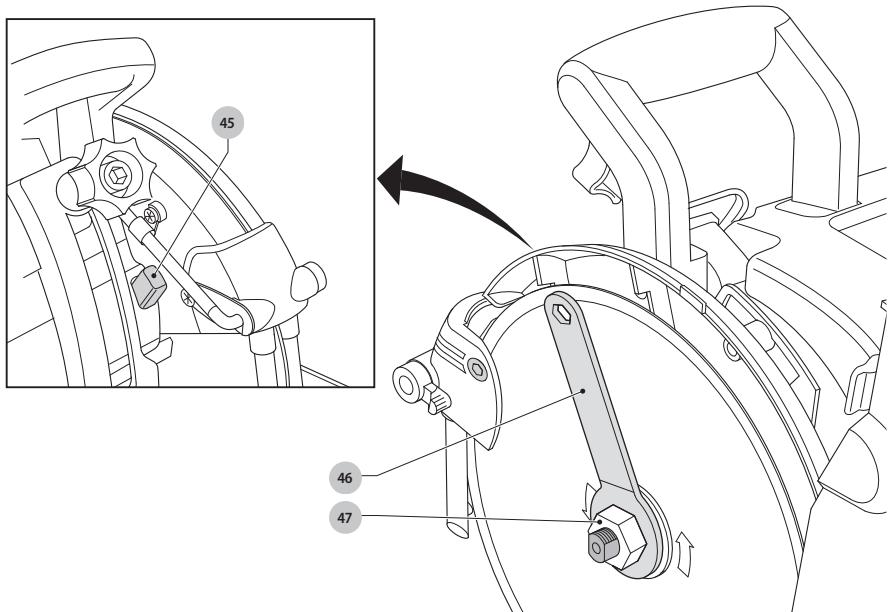


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок G

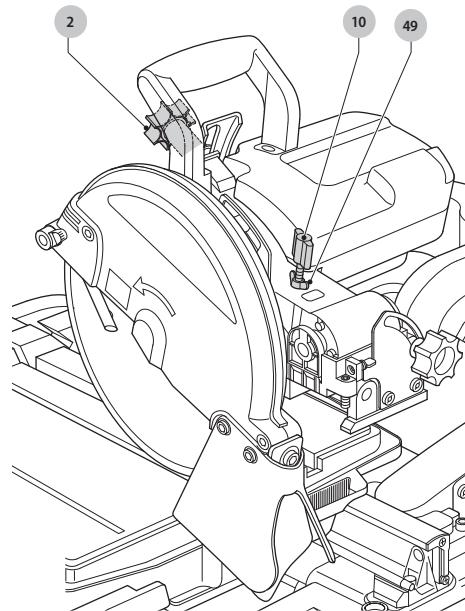


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H1

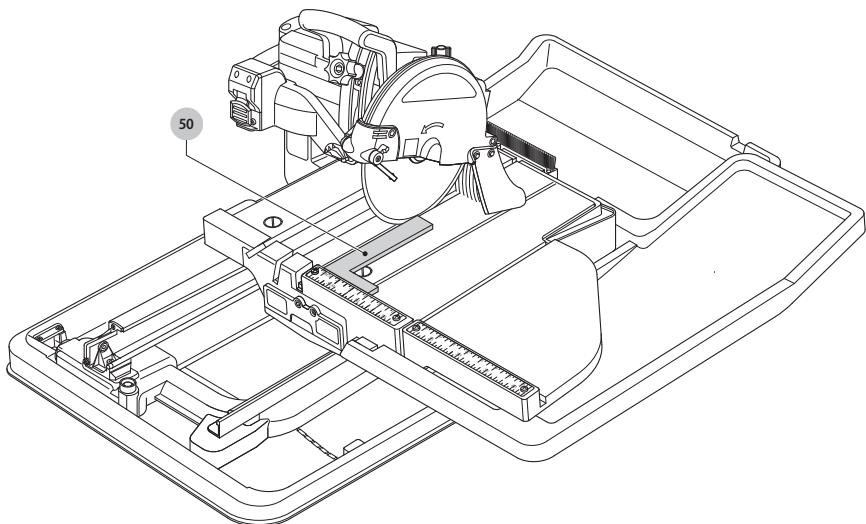


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок H2

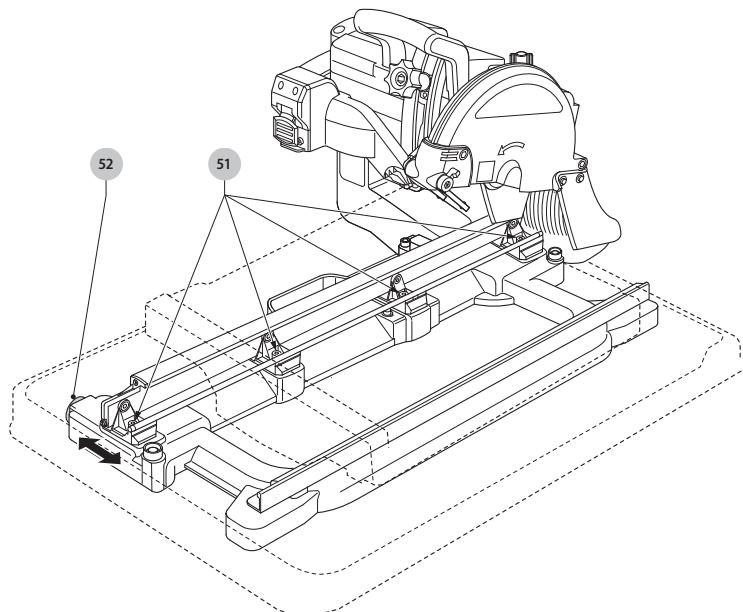


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I1

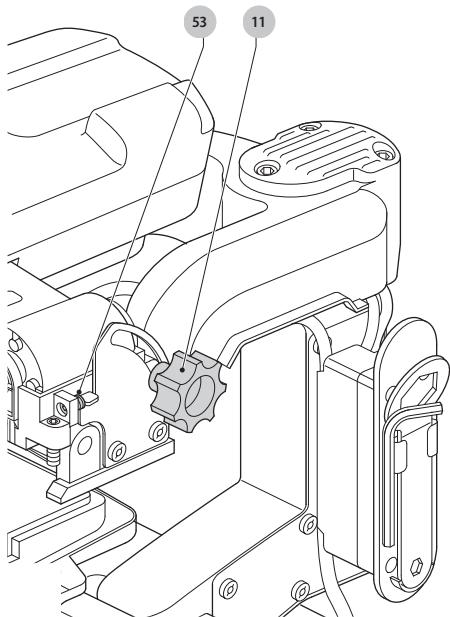


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I3

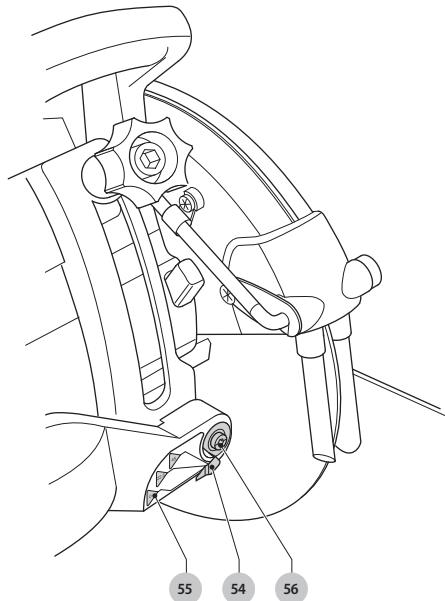


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок I2

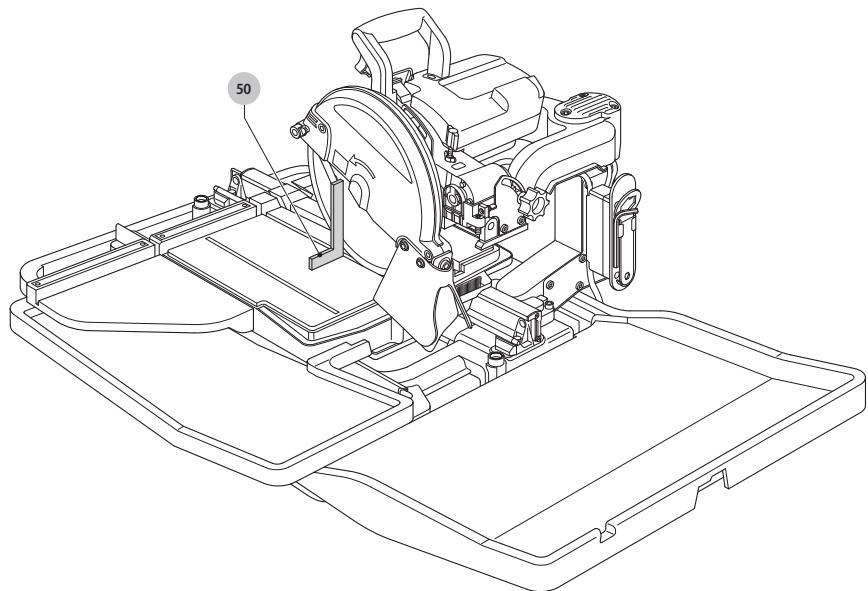


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок J

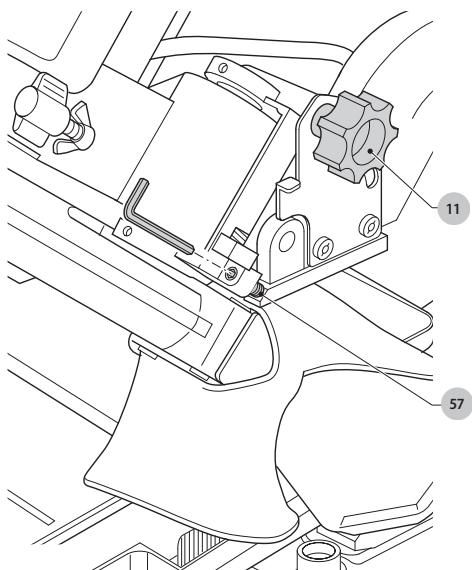


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок K

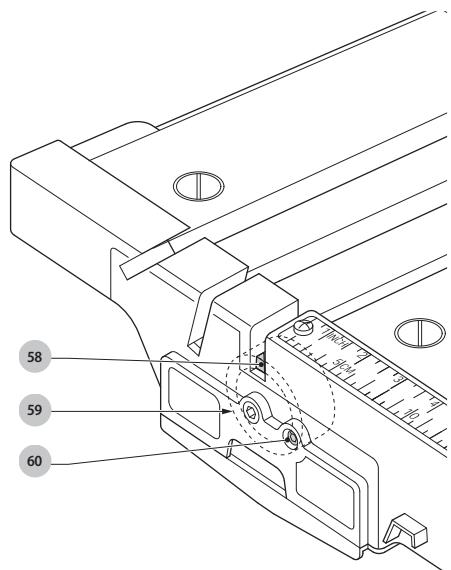


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок L

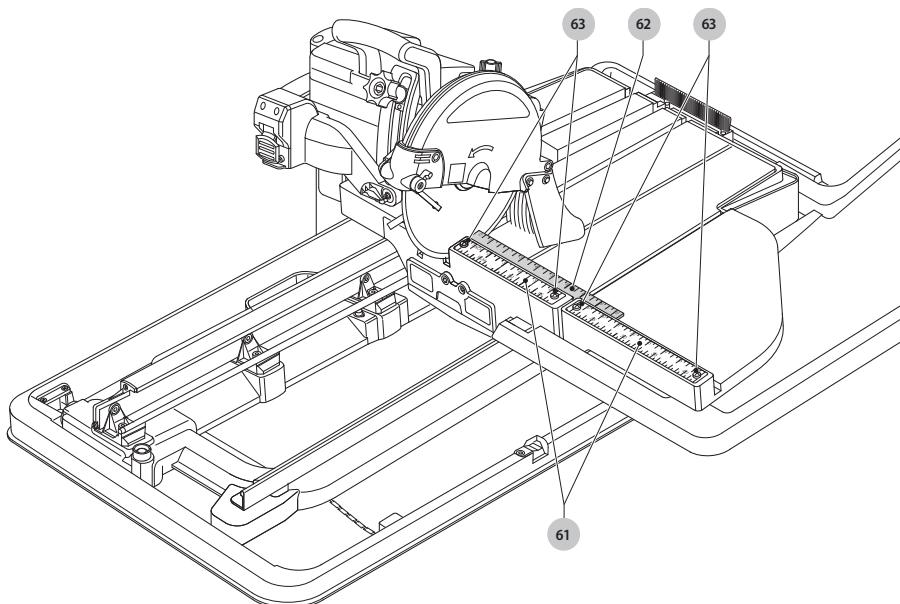


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок M

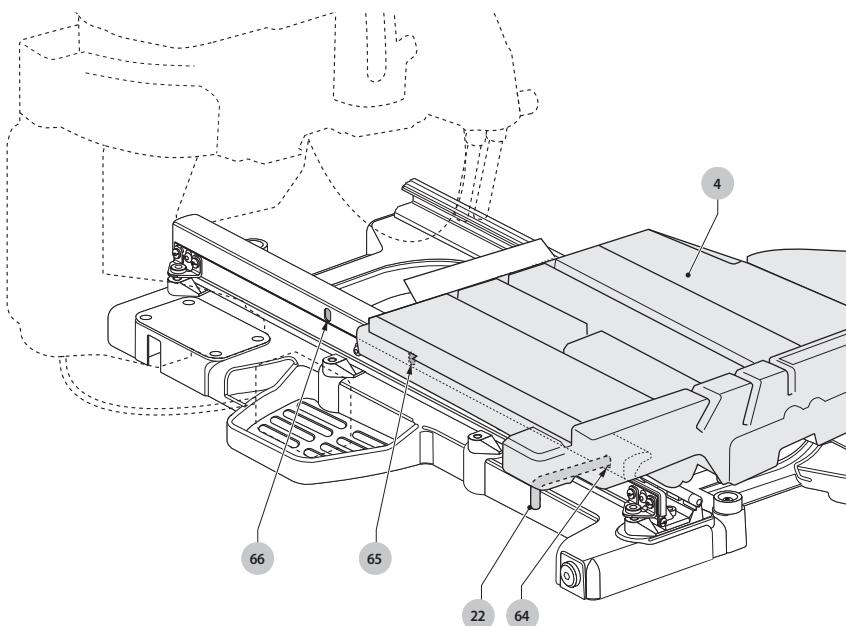


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок N

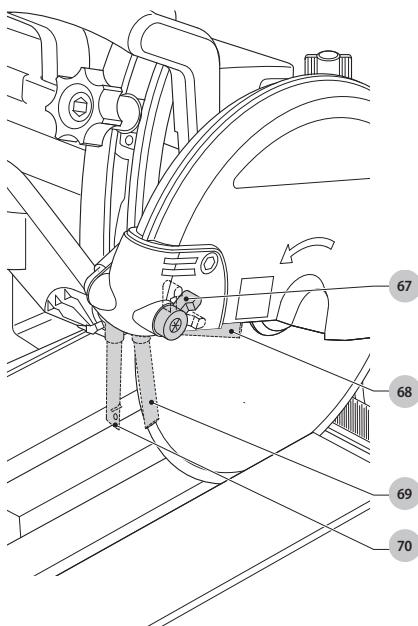


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок O

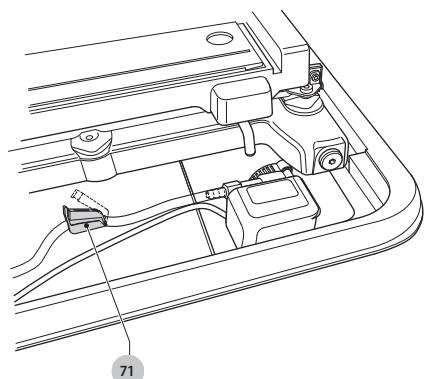


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Р

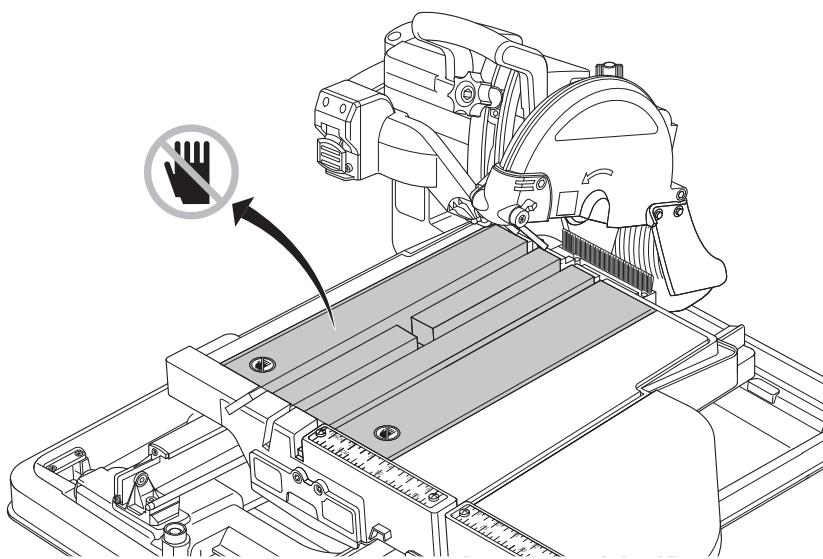


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Q

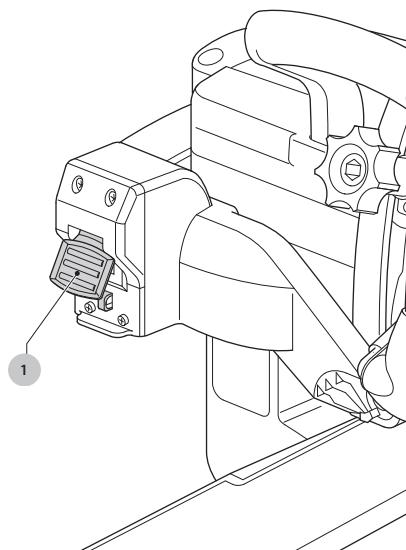


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок R

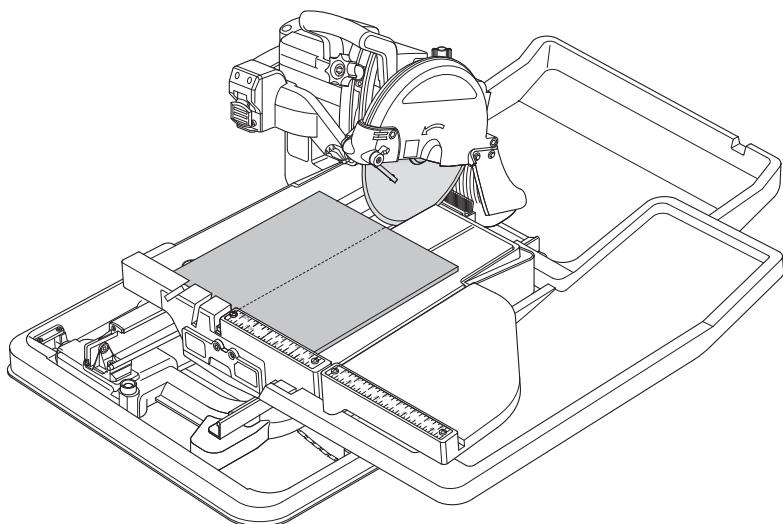


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок S

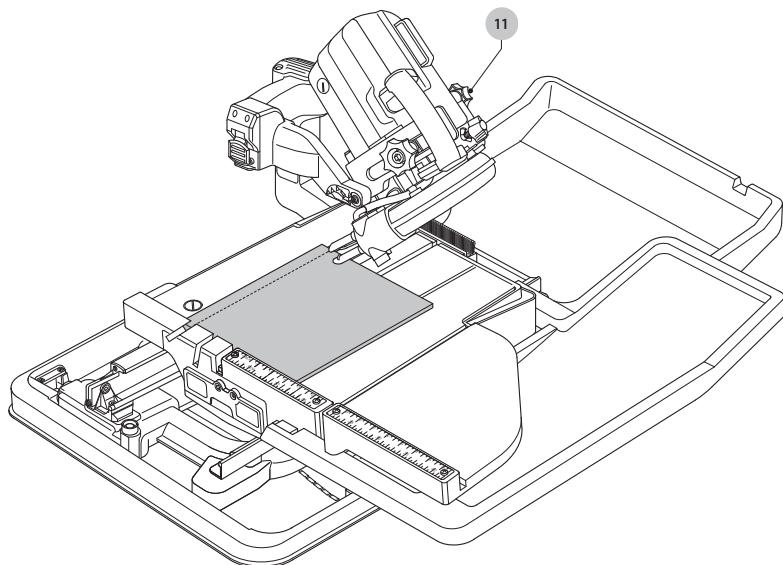


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Т1

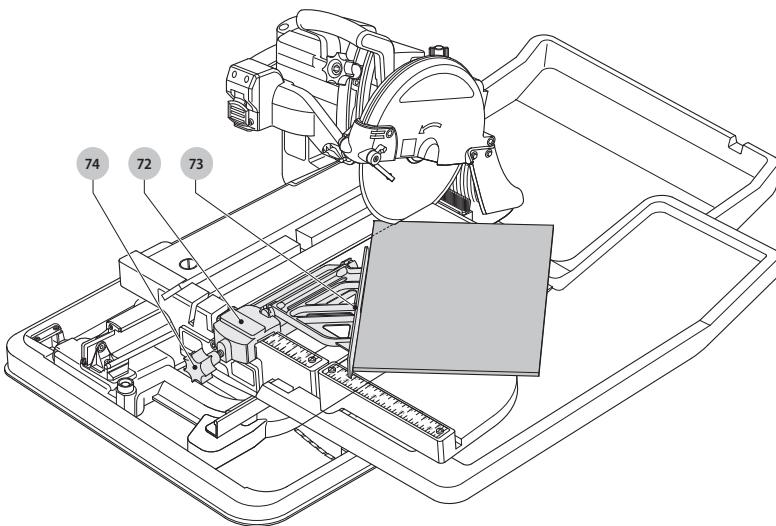


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Т2

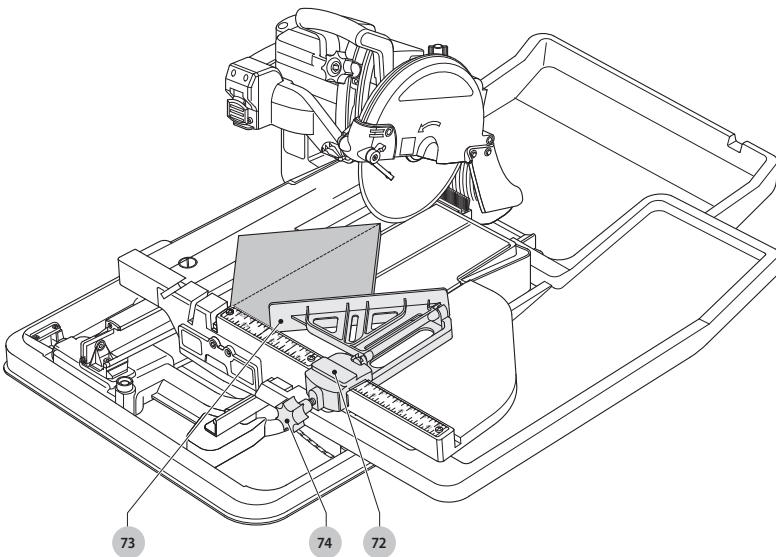


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок U

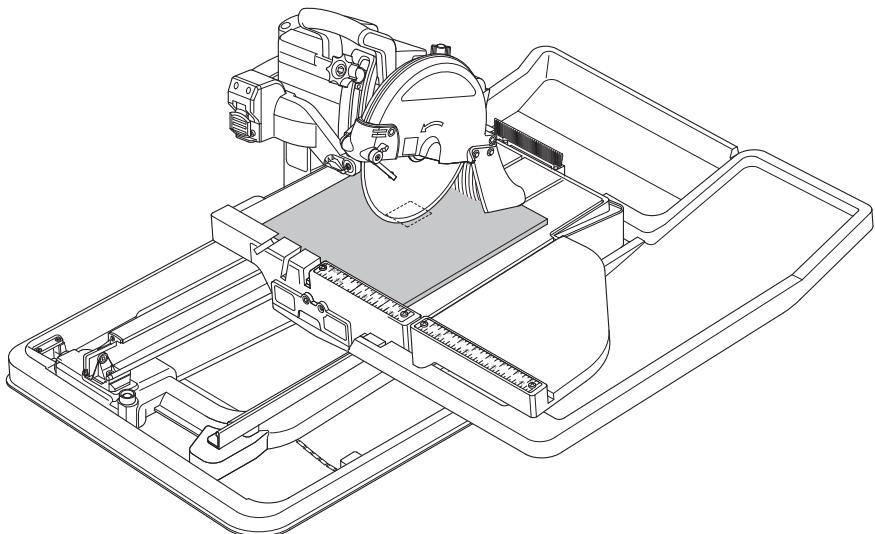


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок V

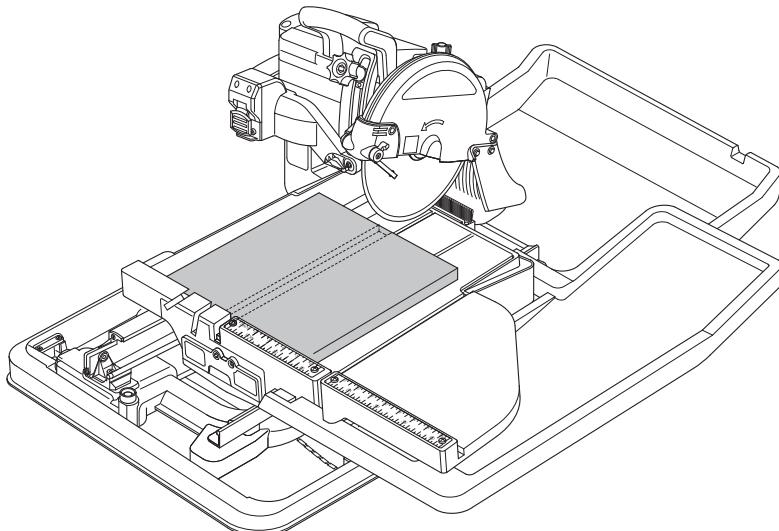


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок W

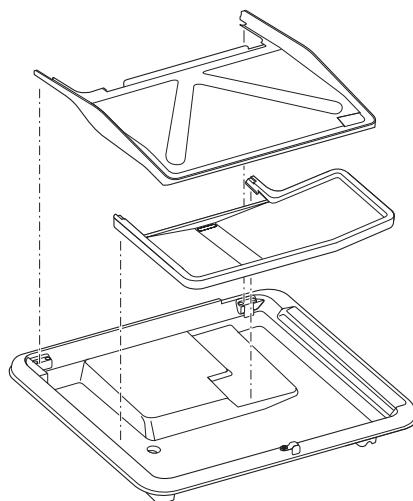

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок X

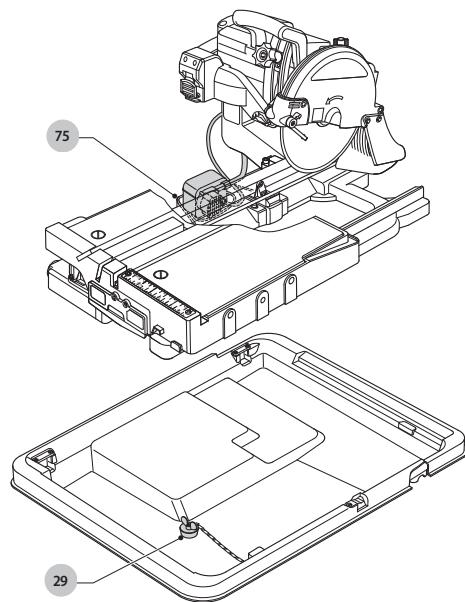

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Y

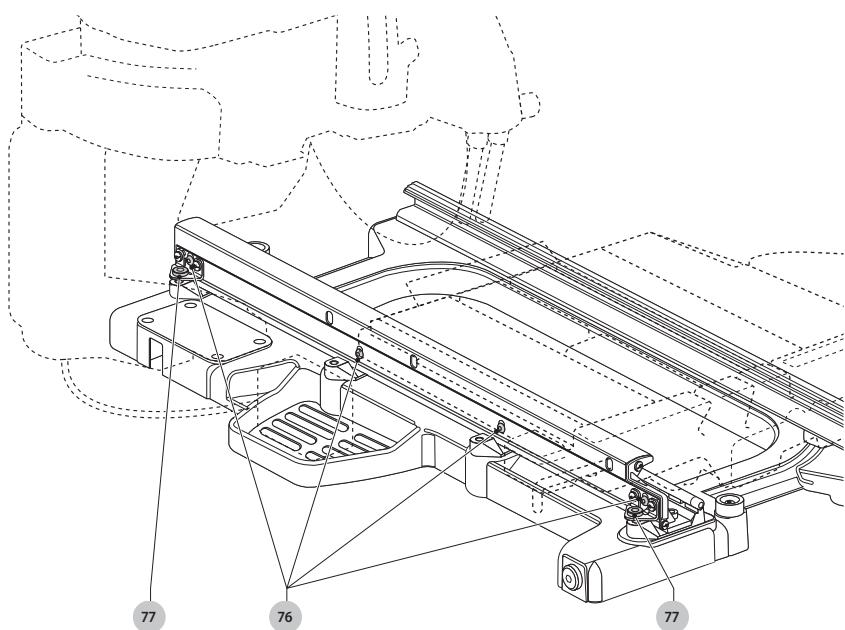

KIVISAAG

D24000

Õnnitlused!

Olete valinud DeWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DeWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

	D24000	
Pinge	V _{AC}	230
Ühendunungiiri ja lirimaa	V _{AC}	230/115
Tüüp		3
Tarbitav võimsus	W	1600/1500
Tühikäigukirur	p/min	4200
Ketta läbimõõt	mm	250
Ketta ava	mm	25,4
Ketta paksus	mm	1,5
Löikeketta tüüp	sirge, mittetaanduv keskosaga (sileda servaga)	
Löikeketta maksimaalne joonkirur	p/min	5000
Kaldlöike seadistused	°	11,5/45
Suurim pikilöökamise mõõt	mm	610
Löikesügavus 90° juures	mm	95
Töödetaili maksimaalsed mõõtmned		
Kahhelkivi (graniit)	cm	64,5×64,5×1,2
Plokk (pöletatud savi)	cm	30,5×30,5×9,0
Maksimaalne koormus		
Kahhelkivi (graniit)	kg	13
Plokk (pöletatud savi)	kg	20
Üldised mõõtmned	cm	86,4×68,6
Nimikaal	kg	32
Maksimaalne lubatud kaal (veega)	kg	51
Müra- ja vibratsiooniväärtused (kolme telje vektorsumma) kooskõlas standardiga EN61029-1		
L _{PA} (emissiooni helirohu tase)	dB(A)	90,0
L _{WA} (helivõimsuse tase)	dB(A)	103,0
K (antud helitaseme määramatus)	dB(A)	3,1
Vibratsioonitugevus a _h =	m/s ²	2,4
Määramatus K =	m/s ²	1,5

Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt standardis EN61029 toodud standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.



HOIATUS! *Avaldatud vibratsioonitugevus puudutab tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.*

Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil tööriist on välja lülitud või töötab tühikäigul. See võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.

Määrase kindlaks täiendavad ohutusmeetmed kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõjude eest: tööriistade ja tarvikute hooldamine, käte hoidmine soojas ja tööprotsesside korraldus.

MÄRKUS! Seade on mõeldud ühendamiseks elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud nävitakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis) on 0,30 Ω. Kasutaja peab veenduma, et seade on ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele nõudele. Vajadusel võib küsida süsteemi nävitakistust liitumiskohas elektrifirmalt.

EE vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiiv



Kivisaag

D24000

DeWALT kinnitab, et jaotises „**Tehnilised andmed**“ kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nõuetele: 2006/42/EÜ, EN61029-1:2009 +A11:2010.

Need seadmed vastavad ka direktiividile 2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks pöörduge alltoodud aadressil DeWALTi poole või vaadake kasutusjuhendi tagakaanel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja on vormistanud deklaratsiooni DeWALTi nimel.

Markus Rompel
Tehnikadirektor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
06.04.17

Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümboleite.

- OHT!** Tähistab töenäolist ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **lõppeb surma või raske kehavigastusega**.
- HOIATUS!** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega**.
- ETTEVAATUST!** Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel **võib lõppeda kergete või mõõdukate kehavigastustega**.
- NB!** Viitab tegevusele, **mis ei too kaasa kehavigastust, kuid mis mittevältimisel võib põhjustada varalist kahju**.

-  Tähistab elektrilöögiohtu.
-  Tähistab tuleohtu.

Ohutuseeskirjad

- HOIATUS!** Elektritööriistade kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu.
-  Enne seadme kasutamist lugege köik need juhised läbi ja hoidke need alles.

HOIDKE KASUTUSJUHEND HILISEMAKS KASUTAMISEKS ALLES

ÜLDANDMED

- Hoidke tööpiirkond puhas**
Korralagedus tööpiirkonnas ja -pinkidel võib põhjustada önnestusi.
- Võtke arvesse töökesskonda**
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge kasutage tööriista niisketes ega märgades tingimustes. Hoolitsege, et tööpiirkond oleks korralikult valgustatud (250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista tule- või plahvatusohulikes tingimustes, nt kergestiüttivate vedelike või gaaside läheduses.
- Hoidke lapsed eemal**
Ärge laske lastel, kõrvalistel isikutel ega loomadel tulla tööpiirkonna lähele ega pääsuda tööriista või juhet.
- Kandke nõuetekohast rijetust**
Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid, kuna need võivad takerduda liikuvate osade külige. Et pikad juuksed segama ei hakkaks, kandke kaitseks peakateid. Soovitatav on kanda sobivaid kindaid ja libisemiskindlaid jalanõusid.
- Isikukaitsevahendid**
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või tolumumaski, kui töö käigus tekib tolmu või õhkupaiskuvaid osakesi.

Kui need osakesed võivad olla tulised, kandke lisaks kuumuskindlat pöölle. Kandke alati silmade kaitset. Kandke kogu aeg kiivrit.

6. Kaitiske end elektrilöögi eest

Vältige kokkupuudet maandatud pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja külmitud). Vältige ühendatud toitejuhtme puudutamist, kui see on märg. Ärge seiske tööriista kasutamisel veelombis.

7. Ärge kütünitage

Seiske alati kindlast jalgel ja hoidke tasakaalu.

8. Säilitage valvus

Jälgitge oma tegevust. Rakendage kainet möistust. Ärge kasutage tööriista, kui olete väsinud.

9. Kinnitage töödetlad detail

Kasutage töödetali hoidmiseks pitskruvisid või kruustange. See on ohutum ja nii on teil mõlemad käed töötamiseks vabad.

10. Ühendage tolmuemealdusseade

Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.

11. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmned

Enne tööriista kasutamist veenduge alati, et kõik reguleerimis- ja mutrivõtmned on selle küljest eemaldatud.

12. Pikendusjuhmed

Enne kasutamist kontrollige pikendusjuhet ning kahjustuste avastamisel vahetage see välja. Kui töötate tööriistaga väljas, kasutage ainult vältingimustesse mõeldud ja vastavalt märgistatud pikendusjuhtmeid.

13. Kasutage tööriista ettenähtud otstarbeks

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse ettenähtud otstarvet. Ärge püüdke teha väikeste tööriistade või tarvikutega neile ülejõukäivat tööd. Tööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel. Ärge koormake tööriista üle.

- HOIATUS!** Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.

14. Kontrollige, et kõik osad oleksid terved

Enne kasutamist kontrollige hoolikalt, et tööriist ja toitejuhe poleks vigastatud. Kontrollige, et liikuvad osad oleksid õigesti joondatud ega kiiluks kinni, et kõik osad, kaitsete detailid ja lülitid oleksid terved ning puuduksid muud asjaolud, mis võivad mõjutada seadme kasutamist. Veenduge, et tööriist töötab korralikult ja saab ettenähtud tööga hakkama. Ärge kasutage tööriista, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Laske kahjustatud või defektsed osad DeWALTi volitatud hooldustöökojas välja vahetada. Ärge üritage teha ise parandustöid.

15. Lahutage tööriist vooluvõrgust

Lülitage toide välja ja oodake tööriista täieliku seisumiseni, enne kui selle järelevalveta jätate. Eemaldage tööriist vooluvõrgust, kui te seda ei kasuta, samuti enne osade, tarvikute ja lisaseadmete vahetamist ning hooldamist.

16. Vältige seadme ootamatut kävitumist

Enne tööriista ühdamist vooluvõrku veenduge, et see on välja lülitatud.

17. Käsitsege toitejuhet õigesti

Ärge kunagi eemaldage pistikut juhtimest tömmates. Hoidke juhe eemal kuumusest, ölist ja teravatest servadest.

18. Kui tööriistu ei kasutata, pange need hoiule

Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema väljaspool laste käeulatust kuivas kohas kindlalt luku taga.

19. Hoidke tööriistu korras

Hoidke tööriistad heas korras ning parema ja ohutuma kasutamise tagamiseks puhastage neid. Järgige hooldustööde ja tarvikute vahetamise juhiseid. Hoidke köik käepidemed ja lülitid kuivad, puhtad ning vabad ölist ja määrete test.

20. Remont

See tööriist vastab asjakohastele ohutusnõetele. Parandamiseks viige tööriist DeWALT'i volitatud hooldustöökotta. Parandustöid võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud originaalvaruosi kasutades; vastasel korral võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.

Täiendavad ohutusnõuded kivisaagide kasutamisel

- Lubatud on kasutada ainult terviklikult komplekteeritud seadet. Ärge kasutage seadet käeshoitava elektritööriistana.
- Enne töö algust veenduge, et köik lukustuspupud ja fikseerimishooavad on kinni.
- Mitte kunagi ärge viige kätt löikeketta lähedale, kui seade on ühendatud vooluallikaga.
- Ärge lõigake detaile, mis eeldavad käte asetamist pöörlevale löikeketale lähemale kui 15 cm.
- Ärge kunagi küünitage löikeketta taha.
- Ärge tehke ühtki lõiget töödetali käes hoides. Hoidke detaili kindlalt piirde ja juhiku vastas.
- Enne töödetalli liigutamist või seadistuse muutmist lülitage seade välja ja oodake löikeketta peatumist.
- Mitte kunagi ärge püütke peatada kiiresti liikuvat seadet tööriista või muu eseme surumisega vastu löikeketast; see võib põhjustada raske õnnetuse.
- Hooldage seadet ümbrisevat ala korralikult ning eemaldage sellelt lahtine materjal, nagu prah ja äralöigatud tükid.
- Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad oleksid puhtad ja tolmuvabat.

- Enne hooldustööde tegemist ja löikeketta vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhasust- ega hooldustöid, kui seade veel töötab ja pea ei ole algasendis.
- Valige lõigatava materjali jaoks sobiv löikeketas.
- Kasutage ainult käsesolevas juhendis kirjeldatud löikeketaid. Ärge kasutage lihvketaid. Ärge kunagi kasutage ketassaagidele mõeldud kettaid ega muid hammastega kettaid.
- Löikeketta või mõne muu sobiva tarviku maksimaalne lubatud kiirus peab olema alati võrdne seadme andmesildile märgitud tühikäigukirusega või sellest suurem.
- Ärge kasutage löikeketaid, mis ei vasta **tehnilistes andmetesesse märgitud mõõtudele**. Ärge kasutage ketta võlli otsa sobitamiseks vahetükke.
- Kontrollige löikeketast alati enne kasutamist. Ärge kasutage täksitud, pragunenud või muul viisil kahjustunud kettaid.
- Enne kasutamist veenduge, et löikeketas on korralikult kinnitatud.
- Enne kasutamist laske seadmel tühikäigul ohutus kohas vähemalt 30 sekundit töötada. Kui on tunda vibratsiooni või ilmneb mõni muu defekt, seisake seade ja selgitage välja vea põhjus.
- Ärge kasutage seadet, mille kaitsekatted on paigaldamata.
- Lõikamise ajal hoidke detaili kindlalt piirde ja juhiku vastas. Ärge tehke ühtki lõiget töödetali käes hoides.
- Ärge lõigake detaile, mis vajavad löikeketta maksimaalsest väärustusest suuremat sügavust.
- Ärge lõigake kuivalt. Kuivalt lõikamine kahjustab seadet ja lisaks sellele suurendab ka kokkupuudet õhus lenduva kahjuliku tolmuuga.
- Ärge kasutage löikeketaid külglihvimiseks.
- Ärge lõigake metalli.
- Hoidke löikeketaid kuivas ja ohutus lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge asendage osi ega tehke muudatusi, mis erinevad tehaseeadistusest. Tehnilisi muudatusi peaks läbi viima ainult tootja, järgides kehtivaid ohutusnõudeid.



HOIATUS! Enne ahela aktiveerimist ja seadme ühendamist veenduge, et ühendused on kuivad.

- Hoidke vesi tööriista elektrilistest osadest ja tööpiirkonnas asuvatest inimestest eemal.
- Toitejuhet tohib vahetada ainult tootja või volitatud remonditöökoda.



HOIATUS! Pärast elektrivoolu taastumist lülitage toitelülitil enne rikkevoolu kaitsme lähestusnupu vajutamist välja.

- Veenduge, et teie paigaldisel on sobiv B-tüüp katkesti, mis vastab HD384 nõuetele.

Muud ohud

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldistega kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised. Selle seadme kasutamisega kaasnevad järgmised ohud:

- *pöörlevate osade puudutamisest tekitatud vigastused*
- *lõikeketta purunemisest tingitud vigastused*

Kõige ilmsemad on need ohud:

- *tööulatuses*
- *seadme pöörlevate osade ulatuses*

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldistega kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- *Kuulmiskahjustused.*
- *Pöörleva lõikeketta katmata osadest tulenevate önnestustega oht.*
- *Vigastuse oht ketta vahetamisel.*
- *Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.*

Elektriohutus

Elektrimootor on ette nähtud vaid ühe pingi jaoks.

Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.



Teie DeWALTi tööriist on vastavalt standardile EN61029 topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.



HOIATUS! 115 V seadet tuleb kasutada läbi törkekindla eraldustrafo, mille primaar- ja sekundaarmähise vahel on maandus.

Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see vahetada spetsiaalse toitejuhtme vastu, mille saab hankida DeWALTi hooldusesinduse kaudu.

Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- Körvaldage vana pistik ohult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
- Ühendage kollane/rohelise juhe maandusklemmiga.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.



HOIATUS! Ärge kasutage lambisoklit. Ärge ühendage faasi- (L) ega neutraaljuhtmeid (N) maanduskontaktiga, millel on tähis E või $\frac{1}{3}$.

Toitepistiku ühendamine

115 V seadmega

(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

- Pistiku peab paigaldama pädev isik. Kahtluste korral võtke ühendust DeWALTi volitatud remonditoökoja või kvalifitseeritud elektrikuga.
- Pistik peaks vastama standardile BS EN 60309 (BS4343), 16 A, maanduskontakt asendis 4h.

Pikendusjuhtme kasutamine

Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage heakskiidetud kolmesoonelist pikendusjuhet, mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt „**Tehnilised andmed**“). Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1,5 mm² ja maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.

Juhtrumerulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti.

Rikkevoolukaitse

Seadmeli on rikkevoolukaitse, mis kaitseb kasutajat elektrilöögi eest, katkestades ahela, kui tuvastatakse vähemalt 30 mA lekkevool. 115 V seadmete lekkevoolu nimiväärtus on 5 mA.



HOIATUS! Ärge kunagi kasutage seadet ilma rikkevoolukaitsemeta. Ärge kasutage seadet, kui rikkevoolukaitse ei tööta. Selleks, et rikkevoolukaitse töötaks, peab seade olema ühendatud maandatud seinakontaktiga. Kontrollige regulaarselt rikkevooluksme töökorda, vajutades TEST-nuppu.

Pakendi sisu

Pakendi sisu:

- 1 Mootori raam
- 1 Tugiraam
- 1 Veenöu
- 1 Veepump
- 1 Lõikeketas
- 1 Lükandlaud
- 1 Pikenduslaud
- 1 Servajuhik
- 1 Tagumine veepüürur
- 1 Lükandlaua veepüürur
- 1 Väikese ääriku komplekt
- 4 Kuuskantkruid
- 1 Kuuskantvöti
- 1 Kasutusjuhend
- Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud ei ole transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Ärge kasutage taandatud keskosaga lõikekettaid.



Kandke kaitseprille.

EESTI KEEL



Selle tööriistaga töötades kandke alati sobivaid töökindaid.



Kandke alati kõrvaklappe või -troppe.



HOIATUS! Teravad servad.



Toitelülit: asend I (sisselülitatud) ja 0 (väljalülitatud).



Kandekoht



Ärge asetage käsi sellesse piirkonda.

Kuupäevakood (joonis B1)

Korpusele on trükitud kuupäevakood **78**, mis sisaldb ka tootmisaastat.

Näide:

2017 XX XX
Tootmisaasta

Kirjeldus (joonis A)



HOIATUS! Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustuse või kehavigastustega.

- 1 Toitelülit
- 2 Sügavuse seadistamise nupp
- 3 Juhtkäepide
- 4 Lükandlaud
- 5 Servajuhik
- 6 Pikenduslaud
- 7 Veepihustid
- 8 Löikeketas
- 9 Kaitsekate
- 10 Sügavuse piiraja
- 11 Kaldenurga seadistamise nupp
- 12 Võtme hoiukoht
- 13 Veenõu
- 14 Lükandlaua veepüüdur
- 15 Tagumine veepüüdur

Ettenähtud otstarve

Kivilaag D24000 on mõeldud kahhelkivide professionaalseks märgsaagimiseks. Kasutades sobivat löikeketast läbimõõduga 250 mm saab lõigata betooni, tellist, portselani ja keraamilisi materjale. Optimaalse mitmekülguse tagamiseks saab seadmega kergesti, täpselt ja ohult teha sirgeid löikeid (pikilöikeid), diagonalseid löikeid, avalöikeid ja kaldlöikeid.

Seda seadet ei tohi kasutada muudeks toiminguteks peale nende, mida mainitakse käesolevas juhendis.

ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda. Kogenematuute kasutajate puuhul on vajalik juhendamine.

- **Väikesed lapsed ja nõrk tervis.** See seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta kasutamiseks väikste laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kellele füüsilsed, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vajalikud kogemused, teadmised ja oskused, välja arvatud juhul, kui neid juhendab nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle seadmega ükski.

KOKKUPANEMINE



HOIATUS! Enne kokkupanekut eemaldaage tööriist alati voluvõrgust.



HOIATUS! Seadme kokkupanekul järgige alati juhiseid alltoodud järjekorras.

Seadme ja selle osade lahtipakkimine



HOIATUS! Seadme liigutamisel kasutage teiste abi. Seade on üksli liigutamiseks liiga raske.

1. Eemaldaage kastist lahtine pakkematerjal.
2. Töstke seadme osad kastist välja.
3. Vabastage seadme osad ülejäänud pakkematerjalist.

Mootori raami paigaldamine tugiraamile (joonis B1)

1. Asetage tugiraam **16** suhteliselt siledale ja tasasele pinnaile.
2. Asetage mootori raam **17** tugiraamile, seades jalal **18** olevad avad kohakuti paigaldusavadega **19**.
3. Torgake kruvi **20** läbi avade.
4. Kinnitage kruvid kaasasoleva kuuskantvõtmega **21**.

Lükandlaua paigaldamine tugiraamile (joonised B2 ja B3)

1. Veenduge, et lukk **22** on avatud asendis.
2. Hoidke lauda raami ees, joondades rullikuid **23** rullikurööpaga **24**.
3. Asetage tagumine rullik ümarale rööpale.
4. Lükake laud rööpale, veendudes, et laagrid **25** asetsevad liugrööbastel **26**.
5. Kui laua esiosa läheneb raamile, kallutage lauda veidi, et vabastada stopper **27**.
6. Fikseerge laud kohale, keerates tihvti **22** ja lükates selle rööpas olevasse avasse **28**.

Seadme asetamine veenõusse (joonis B4)

- Asetage veenõu **13** suhteliselt siledale ja tasasele pinnale.
- Paigaldage kork **29** ärvooluvasse.
- Tõstke ja hoidke seadet joonisel näidatud tõstepunktidest.
- Langetage seade veenõusse, nagu joonisel näidatud.

Pikenduslaua paigaldamine (joonis C)

- Hoidke pikenduslaua **6** lükandlaua **4** parempoolsel külje ees.
- Seadke pikenduse paigutusvardad **30** kohakuti lükandlausas olevate avadega **31**.
- Asetage pikendus vastu lükandlauda.
- Pingutage kinnitusnuppu **32**.

Veepumba paigaldamine (joonised D1 ja D2)

- Ühendage voolik **33** liitmikuga **34**.
- Asetage veepump **35** veenõu **13** sügavasse nurka.
- Juhtige toitejuhu ja veevoolik üle veenõu põhja, et need lükandlaua külge ei takerduks.
- Keerake pumba ventili veevoolu käivitamiseks (mõned pumbamudelid).

Veepüürite paigaldamine (joonised E1 ja E2)

Tagumine veepüür

Tagumine veepüür **15** kogub suurtelt detailidelt voolavat vett.

- Hoidke veepüürit veenõu tagaosas.
- Lükake latid **36** veenõu servade **37** alla, kuni süvendid **38** asetuvad eendite taha.
- Kallutage veepüüri tagaosa kergelt, kuni veepüürur klöpsatusega kohale asetub.

Lükandlaua veepüür

Lükandlaua veepüür **14** liigub koos lauaga ja püüab kinni suurtelt plaatidel ja diagonaalsetelt löigetelt voolava vee.

- Hoidke veepüürit lükandlaua parempoolsel küljel.
- Lükake latid **39** lükandlaua servade **40** alla, kuni süvendid **41** asetuvad eendite taha.
- Kallutage veepüüri tagaosa kergelt, kuni veepüürur klöpsatusega kohale asetub.

Lõikeketta paigaldamine (joonised F1–F3)

Suurima läbimõõduga lõikeketas, mida saab paigaldada, on 254 mm.

- Vabastage kaasasoleva kuuskantvõtmega **42** kaitsekatte küljel olev kruvi **43**.

2.Tõmmake kummist külgkate **44** tagasi ja tõstke kaitsekatet **9** tahapoole.

3.Vajutage ühe käega völliukustusnuppu **45** ja seejärel võtke teise käte kaasasolev mutriivõti **46**, et lukustusmutter **47** vastupäeva lahti keerata.

HOIATUS! Völliukusti kasutamiseks vajutage nuppu, nagu joonisel näidatud, ja keerake völli käega, kuni tunnete, et lakk rakendub. Hoidke lukustusnuppu jätkuvalt all, et takistada völli pöörlemist.

4.Eemaldage lukustusmutter **47** ja välisääriku võru **48**.

5.Paigaldage lõikeketas nii, et noole suund kattub kaitsekattel oleva noole suunaga.

6.Paigaldage uuesti välisääriku võru **48**. Ääriku nõuetekohase kasutamise kohta leiate teavet jaotisest „**Materjal paksus**“.

7.Kinnitage lukustusmutter **47**, keerates seda päripäeva ja hoides samal ajal völliukustit teise käega lukustusasendis.

8.Pange kaitsekate **9** tagasi kohale.

9.Kinnitage kaitsekatte küljel olev kruvi **43**.

HOIATUS! Ärge kunagi vajutage völliukustit, kui lõikeketas pöörleb.

Materjal paksus (joonis F2)

- Mudell D24000 on suure läbimõõduga äärik **48 A**, mida soovitatatakse kuni 80 mm sügavuse materjalile lõikamiseks.
- Väiksem äärik **48 B** on möeldud kuni 95 mm lõikesügavuse jaoks.
- Võimaluse korral tuleb alati kasutada suuremat äärikut, et tagada optimaalne lõikejõudlus.

Seadme ühendamine vooluvõrku (joonis A)

1.Veenduge, et toitelülit **1** on väljalülitatud asendis.

2.Uhendage võrgupistik vooluvõrguga.

3.Moodustage seadme toitejuhtmest tilkumisaas, et vältida vee voolamist pistikusse. Tilkumisaas on see osa juhtmest, mis asub pistikupesast madalamal.

REGULEERIMINE

HOIATUS! Enne seadistamist eemaldage tööriist alati vooluvõrgust.

Lõikesügavuse kontrollimine ja reguleerimine (joonis G)

Lõikeketta serv peab alati olema vähemalt 5 mm allpool laua pinda.

1.Avage sügavuse seadistamise nupp **2**.

2.Langetage latt, et seada lõikeketas kõige alumisse asendisse.

3.Kinnitage sügavuse seadistamise nupp **2**.

4. Laske seadmel tühjalt töötada, surudes lau täielikult läbi lõikeketta. Kontrollige, et lõikeketas ei riivaks lauda.
5. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - a. Avage sügavuse seadistamise nupp **2**.
 - b. Avage tiibmutrit **49** paari pöörde võrra.
 - c. Reguleerige lõikesügavuse piirajat **10** vastavalt vajadusele, jälgides, et lõikeketta serv oleks laua pinnast vähemalt 5 mm allpool.
 - d. Pingutage tiibmutrit **49**.

Kontrollimine, et lõiketrajektoor asetseks piirde suhtes perpendikulaarselt (joonised H1 ja H2)

1. Langetage latt, et seada lõikeketas kõige alumisse asendisse.
2. Nihutage laud ketta ette.
3. Asetage lauale piirde vastu nurgik **50**, nii et see puutub kergelt vastu ketast.
4. Lükake laud läbi lõikeketta, et kontrollida, kas ketas liigub nurgikuga paralleelselt.
5. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - a. Lövdendale kruvisid **51**, mis hoiavad rööbast raami küljes.
 - b. Seadke rööpa regulaator **52** vajalikku asendisse.
 - c. Asetades nurgiku vastu piiret, kontrollige uesti, et ketas liigus nurgikuga paralleelselt, ja vajadusel reguleerige.
 - d. Keerake kruvid **51** kinni.

Kontrollimine, et lõikeketas oleks lauaga risti (joonised I1–I3)

1. Avage kaldenurga riivi nupp **11**.
2. Suruge sae pead paremale, et see asetseks täiesti vertikaalselt, ja kinnitage kaldenurga riivi nupp.
3. Langetage latt, et seada lõikeketas kõige alumisse asendisse.
4. Nihutage laud ketta alla.
5. Asetage lauale ketta vastu nurgik **50**, nagu joonisel näidatud.
6. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - a. Avage kaldenurga riivi nupp **11** ja keerake vertikaalasendi reguleerimise fiksatorikruvi **53** sisse-või väljapoole, kuni ketas on nurgikuga mõõdetuna 90° nurga all.
 - b. Kui kaldeosuti **54** ei näita kaldeskaala **55** nulli, keerake lahti osuti kinnituskruvi **56** ja nihutage osutit vastavalt vajadusele.

Kaldenurga kontrollimine ja reguleerimine (joonised I3 ja J)

1. Keerake lahti kaldenurga riivi nupp **11** ja nihutage sae pead vasakule. See on 45° kaldenurgaga asend.
2. Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
 - a. Keerake lukustuskrugi **57** vastavalt vajadusele sisse- või väljapoole, kuni osuti **54** näitab 45°.

Sälgu lõikamine (joonis K)

- Sälgunäidik **58** aitab leida lõikeketta trajektoori.
1. Lülitage seade sisse ja oodake, kuni ketas saavutab täiskiiruse.
 2. Sälgu lõikamiseks suruge laud täielikult läbi lõikeketta **59**.
 3. Lülitage seade välja.
 4. Kui sälk on kulunud, saab lõigata uue sälgu.
 - a. Vabastage lukustuskrugi **60**.
 - b. Keerake ketast **59**, et paljastada lõikamata pind.
 - c. Kinnitage lukustuskrugi **60**.
 - d. Lõigake uus sälk vastavalt ülaltoodud juhistele.

Skala kontrollimine ja reguleerimine (joonis L)

1. Nihutage laud ketta alla.
2. Kontrollige piirde skaalat **61**, asetades mõõdulindi **62** otsa vastu lõikeketast.
3. Kui on vaja reguleerida, avage kruvid **63**, mis hoiavad skaalat **61** paigal, valige õige mõõt ja keerake kruvid kinni.

Lükandlaua lukustamine (joonis M)

Lauda saab lukustada järgmistes asendites.

- Eesmine asend (lõikeketas on vabalt ligipääsetav) **64**.
 - Ava lõikamise asend (lõikeketas laua keskosa kohal) **65**.
 - Väljastusasend (lõiketeraga vastu piiret) **66**.
1. Nihutage laud **4** soovitud asendisse.
 2. Fikseerge laud, keerates tihtvi **22** ja lükates selle rööpas olevasse avasse.

Veepihustite reguleerimine (joonised A ja N)

Veepihustid **7** on reguleeritavad, et tagada jahutusvee vajalik vooluhulk.

- Reguleerige pihustit, nihutades käepideme **67** soovitud asendisse.
 - Maksimaalne maht (pihustid täielikult sisse tömmatud) **68**.
 - Pinna minimaalne pihustumine (pihustid lõikekettaga ühel joonel) **69**.

- Väljalülitusasend lõikeketta vahetamiseks ja et vältida vee pritsimist lõikamise vahepeal **70**.

Veevoolu reguleerimine (joonis 0)

Vee toru voolu piiraja **71** abil saab reguleerida jahutusvee voolu lõikeketta suunas.

- Voolu vähendamiseks vajutage piirajat.
- Voolu suurendamiseks vabastage piiraja.

KASUTUSJUHISED

Veenduge, et seade asub laual, mis on kõrguse ja stabiilsuse poolest teile sobiv. Seadme asukoht tuleb valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali käsitsemiseks.

Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege, et töökeskkond ei oleks liiga külm, seade ja lisatarvikud on korralikult hooldatud ja detaili suurus vastab seadme näitajatele.



HOIATUS!

- Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.
- Kontrollige, kas seade on kindlalt kohale asetatud.
- Veenduge, et töödeldav detail on piisavalt toestatud.
- Veenduge, et lõikeketas ei puuduta enne seadme sisselülitamist materjali.
- Enne lõikamist laske mootoril saavutada täispöördeid.
- Avaldage seadmele vaid kerget survet. Ärge rakendage lõikamisel jõudu.
- Hoidke käed lõikeketta teelt eemal. Ärge asetage käsi joonisel P tähistatud piirkonda.

Enne kasutamist

- Paigaldage sobiv lõikeketas.
- Veenduge, et köik lukustusnupud ja fikseerimishooavad on kinni.
- Täitke veenõu piisava koguse veega, et veepump oleks täielikult vee all.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis Q)

- Seadme sisselülitamiseks seadke toitelülit **1** asendisse I.
- Seadme väljalülitamiseks seadke toitelülit **1** asendisse O.

Toitejuhtme küljes on rikkevoolukaitse, mis sisaldab kaitselülit, mis seadme voolukatkestuse korral välja lülitab, ja käsitsi lähestatavat mootori ülekoormuskaitset. Voolukatkestuse korral toimige järgmiselt.

- Veenduge, et toitelülit **1** on väljalülitatud asendis.
- Vajutage rikkevoolukaitsme lähestusnuppu.

Lülitri lukustamine

- Vältimaks seadme lubamatut kasutamist lukustage lülitri tabalukuga.

Peamised saelöiked

Üldine käsitlemine

- Proovige seadme tunnetuse omandamiseks teha mõned lihtsad tööd materjalijääkidest.
- Enne saagimist kontrollige alati saeketta liikumiskeekonda sisselülitamata saega.

Vertikaalne sirge läbiv lõige (joonis R)

1. Seadke kaldenurgaks 0° .
2. Langetage latt, et seada lõikeketas kõige alumisse asendisse.
3. Asetage detail lapiti lauale vastu piiret, esikülg pealpool. Seadke töödetaili märgistus kohakuti sälgunäidikul oleva märgistusega.
4. Hoidke mölemad käed lõikeketta liikumistrajetoorist eemal.
5. Lülitage seade sisse ja oodake, kuni lõikeketas saavutab täiskiiruse. Oodake, kuni lõikeketas on täielikult veega kaetud.
6. Sööteke töödetail aeglaselt lõikeketta ette, surudes seda kindlalt vastu piiret. Ärge kasutage jõudu. Lõikeketta kiirus peab olema konstantne.
7. Pärast lõike läpetamist lülitage seade välja, laske lõikekettal seiskuva ja eemaldage detail.

Läbiv kallilõige (joonis S)

Kaldenurka saab reguleerida vahemikus $22,5^\circ$ kuni 45° .

1. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide **11** ja seadistage soovitud kaldenurk.
2. Keerake kaldenurga riivi nupp kõvasti kinni.
3. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.

Diagonaalne lõige (joonised A, T1 ja T2)

Servajuhiku **5** abil saab teha 45° nurgalõikeid.

1. Asetage servajuhik koos kinnitusklambriga **72** piirde kohale.
2. Keerake juhtpiiri **73** vajaliku rakenduse jaoks sobivasse asendisse:
 - Suurtest plaatidest väikeste tükkide lõikamiseks tõstke piire paremale.
 - Kõigi muude rakenduste jaoks tõstke piire vasakule.
3. Seadke paralleeljuhik soovitud kaugusele.
4. Keerake nupp **74** kinni, et fikseerida juhik kohale.
5. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.

Ava lõikamine (joonis U)

Ava lõikamisel eemaldatakse kivi keskosa näiteks pistikupesade, ärvavoolutorude jms paigaldamiseks.

1. Märkige lõikepiirkond plaadi mölemale küljele.
2. Paigaldage sobiva suurusega lõikeketas.

EESTI KEEL

3. Reguleerige lõikesügavust, et lõikeketas saeks detaili ainult pooleldi läbi.
4. Asetage detail lapiti lauale vastu piiret, esikülg pealpool. Seadke töödetaili märgistus kohakuti sälgunäidikul oleva märgistusega.
5. Lülitage seade sisse ja oodake, kuni lõikeketas saavutab täiskiiruse. Oodake, kuni lõikeketas on täielikult veega kaetud.
6. Nihutage lauda, seades detaili märgistuse ketta alla.
7. Langetage latt, et lõikekettaga detaili lõigata. Ärge lõigake üle märgi. Kohe pärast märgitud lõike tegemist lukustage latt kõige ülemisse asendisse.
8. Korraage sama teiste märgistega.
9. Keerake töödetail tagurpidi. Järgige ülaltoodud juhiseid, et teised lõiked lõpeksid esimesesega ühes punktis.
10. Pärast lõike lõpetamist lülitage seade välja, laske lõikekettal seiskuda ja eemaldage detail.

Soone lõikamine (joonis V)

Plaadi sisse tehakse soon näiteks peidetud juhtmete mahutamiseks.

1. Reguleerige lõikesügavust vastavalt vajadusele.
2. Asetage detail lapiti lauale vastu piiret, alumine külg pealpool. Seadke töödetaili märgistus kohakuti sälgunäidikul oleva märgistusega.
3. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
4. Laiema soone tegemiseks korraage protseduuri.

Valikulised lisatarvikud

HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale DeWALTi pakutavate ei ole koos selle seadmega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Et vähendada kehavigastuste ohtu, on koos selle seadmega lubatud kasutada ainult DeWALTi soovitatud tarvikuid.

Saadaolevate lõikeketaste valik

Ketta tüüp	Mõõtmned (läbimõõt × ava)	Kasutamine
DT3733	250 × 25,4 mm	Keraamiline plaat
DT3734	250 × 25,4 mm	Portselan/kiviplaat

Sobilike tarvikute kohta küsige teavet müüjalt.

Transportimine (joonis W)

Eemaldatavaid osi saab hoida veenōus, mis hõlbustab transportimist.

1. Tühjendage veenōu. Vt „**Hooldus**“.
2. Eemaldage servajuhik ja pikenduslaud.
3. Fikseerige lükandlaud.
4. Eemaldage veepüüdurid.
5. Töstke seade veenōust välja, nagu joonisel näidatud.

6. Asetage veepüüdurid veenōusse joonisel näidatud asendis.
7. Keerake veenōu tagurpidi.
8. Enne paigaldamist saab veenōusse asetada servajuhiku ja pikenduslaaua.

HOIATUS! Seadme kandmiseks paluge alati keegi appi. Seade on üksi liigutamiseks liiga raske.

HOOLDUS

Teie DeWALTi elektritööriist on möeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriisti teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

HOIATUS! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb elektritööriist enne seadistamist või lisaseadmete/tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning vooluvõrgust eemaldada. Veenduge, et toitelülitil on väljalülitud asendis. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Veenōu tühjendamine (joonis X)

1. Veenōu tuleb iga kord pärast kasutamist tühjendada.
2. Asetage veepump renni **75**.
3. Asetage ärvavoolukorgi **29** alla sobiv anum.
4. Eemaldage ärvavoolukork.
5. Laske vedelikul kiirustamata ära voolata.
6. Pärast vedeliku ärvavoolamist paigaldage uuesti ärvavoolukork.
7. Körvaldage vedelik keskkonda arvestades.

Laua veeremiskindluse reguleerimine (joonis Y)

Laua ja rööbaste vahelise lõtku eemaldamiseks toimige järgmiselt:

1. Vabastage rööpa kõrguse krivid **76**.
2. Seadistage rööpa kõrguse regulaatoreid **77**, kuni laud liigub sujuvalt.
3. Kinnitage rööpa kõrguse krivid.



Määrimine

Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.



Puhastamine

HOIATUS! Mustuse kogunemisel ventilaatsiooniavadesse ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.



HOIATUS! Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materjale nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seebiga niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Enne kasutamist kontrollige hoolikalt, kas löikeketta kaitsekate töötab korralikult. Jälgige, et pori või detaili osakesed ei blokeeriks ühtki funktsiooni.

Kui detaili laastud kiiluvad löikeketta ja kaitsekatte vahelle kinni, eemaldage seade vooluvõrgust ja järgige juhiseid, mis on toodud jaotises „**Löikeketta paigaldamine**“.

Eemaldage kinnikiilunud osad ja paigaldage uuesti löikeketas.

Hoidke ventilatsiooniarvad puhtana ja puhastage korpust regulaarselt pehme lapiga.

Järgmised puhastustoimingud tuleb läbi viia iga päev.

1. Asetage veepump puhta vee ämbrisse ja pumbake vett läbi voolikusüsteemi.
2. Pühkige rööpad ja tugilatt käsnas või rätikuga üle.
3. Pihustage veenõusse ja lükandlauale puhast vett. Pühkige kõik tolmujäägid käsnaga ära.

Keskkonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi körvaldada koos olmejäätmega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

PLYTELIŲ PJOVIMO STAKLĖS

D24000

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DeWALT“ įrankį. Ilgametė patirtis, kruopštus gaminių tobulinimas ir naujovių diegimas leido „DeWALT“ tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partneriu.

Techniniai duomenys

	D24000	
Jtampa	V _{KS}	230
JK ir Airija	V _{KS}	230 / 115
Tipas		3
Galios jvestis	W	1 600 / 1 500
Apsukos be apkrovos	min ⁻¹	4 200
Disko skersmuo	mm	250
Disko anga	mm	25,4
Pjovimo korpuso storis	mm	1,5
Pjovimo disko tipas	Tiesus, be jlaidų (nuosekli briauna)	
Min. periferinės pjovimo disko apsukos	min ⁻¹	5 000
Istrižojo pjūvio nuostatos	°	11,5 / 45
Maks. prapjovimo pajėgumas	mm	610
Pjūvio gylis esant 90°	mm	95
Maks. ruošinio matmenys		
Plytelė (granitas)	cm	64,5×64,5×1,2
Blokas (degtasis molis)	cm	30,5×30,5×9,0
Maks. apkrova		
Plytelė (granitas)	kg	13
Blokas (degtasis molis)	kg	20
Bendrieji matmenys	cm	86,4×68,6
Nominalusis svoris	kg	32
Maks. leistinas svoris (su vandeniu)	kg	51
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektorius suma) pagal EN61029-1		
L _{PA} (garso slėgio lygis)	dB(A)	90,0
L _{WA} (garso galios lygis)	dB(A)	103,0
K (nustatyto garso lygio paklaida)	dB(A)	3,1
Vibracijos emisijos dydis, a _H =	m/s ²	2,4
Paklaida K =	m/s ²	1,5

Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama vibracija išmatuota atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN61029, todėl ją galima naudoti įrankiams tarpusavje palyginti. Be to, ją taip pat galima naudoti preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.



ISPĖJIMAS! Deklaruotoji vibracija kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams atlikti. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojami kiti priedai arba priedai prastai prižiūrimi, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali labai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti ir į laiką, kai įrankis išjungtas arba kai jis veikia, bet juo faktiškai neatliekama jokio darbo. Dėl to gali gerokai sumažėti poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pvz.: tinkamai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai, planuokite darbą.

PASTABA. Šis prietaisas skirtas jungti į maitinimo tinklo sistemą, kurios maksimali leistina varža Zmax naudotojo sasajos taške (elektros skydinėje) yra 0,30 Ω.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad šis įrenginys būtybūnigiamas tik į tokią maitinimo tinklo sistemą, kuri atitinka pirmiau nurodytą reikalavimą. Prieikus naudotojas gali pasiteirauti viešosios elektros tinklų įmonės apie sistemos pilnintinę varžą sasajos taške.

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Plytelų pjovimo staklės

D24000

„DeWALT“ pareiškia, kad **Techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai dera su:

2006/42/EB, EN61029-1:2009 +A11:2010.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DeWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DeWALT“.

Markus Rompel
Technikos direktorius
„DeWALT“, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2017-04-06

Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



PAVOJUS! Nurodo kylančią pavojingą situaciją, kurios neišvenge **žūsite arba rimtais susižalojote.**



ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus, **galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.**



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susižeisti.**

PASTABA. Nurodo situaciją, **kai nekyla pavojus susižaloti**, tačiau jos neišvengus **galima sugadinti turą.**



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Saugos instrukcijos



ĮSPĖJIMAS! Kai naudojate įrankius su akumuliatoriais, laikykites būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, skyčio ištakėjimo iš akumuliatorių ir sužeidimo pavojų.



Perskaitykite visus šiuos nurodymus prieš bandydami naudoti šį įrankį ir saugokite šią instrukciją.

IŠSAUGOKITE ŠĮ VADOVĄ ATEIČIAI.

BENDROJI DALIS

1. Užtikrinkite darbo vietas švarą

Netvarkingos zonas ir darbastaliai didina nelaimingo atsitikimo pavojų.

2. Atsižvelkite į sąlygas darbo vietoje

Saugokite šį įrankį nuo lietaus. Nedirbkite šiuo įrankiu drėgnose vietose arba drėgnoje aplinkoje. Darbo vieta turi būti gerai apšviesta (250–300 liukų). Nenaudokite šio įrankio tose vietose, kuriose kyla sprogimo pavojus, pvz., jeigu patalpoje yra liepsnių skyčių ar dujuų.

3. Neleiskite artyn vaikų

Neleiskite į darbo vietą vaikų, lankytojų ar gyvūnų.

Neleiskite jiems liestį įrankio arba jo maitinimo kabelio.

4. Tinkamai apsirenkite

Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošaly, nes juos gali įtraukti judančios dalys. Dėvėkite plaukų danga, kad ilgi plaukai netrukdytų dirbtį. Pageidautina, kad mūvėtumėte tinkamas pirštines ir avėtumėte batus neslystančiais padais.

5. Asmeninė sauga

Visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Jei atliekate tokius darbus, kurių metu gali kilti dulkių ar būti išmetama

dalelių, dėvėkite antveidį arba dulkių kaukę. Jei šios dalelės galėtų būti gana karštos, dėvėkite šilumai atsparią priuostę. Visuomet dėvėkite ausų apsaugos priemones. Visada dėvėkite apsauginį šalmą.

6. Saugokitės elektros smūgio

Stenkiteis nesiliesti prie įžemintų paviršių (pvz., vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų). Nelieskite prijungto šlapio maitinimo kabelio. Dirbdami įrankiu, nestovėkite baloje.

7. Nesiekite per toli

Visada tvirtai remkitės kojomis ir išlaikykite pusiausvyrą.

8. Būkite budrus

Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika nuovoka.

Nedirbkite įrankiu, jei esate pavargę.

9. Įtvirtinkite ruošinį

Ruošiniui įtvirtinti naudokite veržiklius arba spaustuvus. Taip saugiau, be to, galėsite abiem rankomis valdyti įrankį.

10. Prijunkite dulkių ištraukimo įrenginį

Jei pateikta dulkių ištraukimo ir surinkimo įranga, būtinai ją prijunkite ir tinkamai naudokite.

11. Išsimkite reguliavimo raktus ir veržliarakčius

Prieš pradédami naudoti įrankį, būtinai patikrinkite, ar nuėmėte visus reguliavimo raktus ir veržliarakčius.

12. Ilginimo kabeliai

Prieš pradédami naudoti įrankį, patikrinkite, ar nepažeistaš ilginimo kabelis. Jei reikia, pakeiskite jį nauju. Dirbdami įrankiu lauke, naudokite tik darbu lauke skirtus ir atitinkamai pažymėtus ilginimo kabelius.

13. Naudokite tinkamą įrankį

Šiame naudotojo vadove pateiktas naudojimo paskirties aprašymas. Nenaudokite mažų įrankių ir priedų darbams, kuriems atlikti reikia sunkiojo darbinio ciklo įrankių. Elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas. Nespauskite įrankio jėga.

14. ĮSPĖJIMAS! Naudojant šiame vadove

nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatyta paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.

14. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalij

Prieš pradédami naudoti, atidžiai patikrinkite įrankį ir maitinimo kabelį, ar nėra pažeidimų. Patikrinkite, ar judančios dalys tinkamai sulygintos, ar jos nestranga ir nesugedusios, ar neapgaudinti apsaugai ir jungikliai, taip pat – ar nėra kokių nors kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos prietaiso veikimui. Įsitikinkite, kad įrankis veikia tinkamai ir atlieka numatytas funkcijas. Nenaudokite įrankio, jei kuri nors jo dalis pažeista arba defektinė. Jei jungikliu nepavyksta įjungti ar išjungti įrankio, šiuo naudotis negalima. Pažeistas arba defektinės dalis turi pakeisti įgaliotasis „DeWALT“ remonto agentas. Niekuomet nebandykite taisyti patys.

15. Atjunkite įrankį

Prieš palikdami be priežiūros, visada išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų arba papildomų įtaisų keitimo, priežiūros darbus arba tada, kai nenaudojate įrankio, atjunkite jį nuo energijos šaltinio.

16. Venkite atsитiktinio įrankio įjungimo

Prieš įjungdami į elektros lizdą, patirkinkite, ar įrankis išjungtas.

17. Saugokite kabelį

Niekada netraukite už kabelio, norėdami atjungti kištuką nuo elektros lizdo. Kabelį laikykite atokiai nuo šilumos šaltinių, alyvos ir aštrių kraštų.

18. Prieš padėdami į vietą, išjunkite įrankius

Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

19. Kruopščiai prižiūrékite įrankius

Įrankiai turi būti geros būklės ir švarūs: tada jie veiks geriau ir saugiau. Vykdykite techninės priežiūros ir priedų keitimo instrukcijas. Visos rankenos ir jungikliai turi būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.

20. Remontas

Šis įrankis pagamintas laikantis galiojančių saugos reglamentų. Šį įrankį leidžiama remontouti tik įgaliotajam „DeWALT“ remonto agentui. Taisyti turėtų tik kvalifikuoti asmenys, naudodamasis originalias atsargines dalis, priešingu atveju, tai gali kelti didelį pavojų vartotojui.

Papildomos saugos taisyklės naudojant plytelį pjovimo stakles

- Nenaudokite iki galo nesurinkto įrenginio. Nenaudokite staklių vietoj rankinio elektrinio įrankio.
- Prieš pradēdami bet kokius darbus, pasirūpinkite, kad visos užrakinimo rankenėlės ir veržtuvų rankenos būtų tvirtai užveržtos.
- Kai staklės prijungtos prie elektros energijos šaltinio, niekada nelaikykite rankų pjovimo disko srityje.
- Niekada nepjaukite ruošinių, kuriuos reikia valdyti rankomis arčiau nei 15 cm nuo besisukančio pjovimo disko.
- Niekada nesiekite link pjovimo disko galo.
- Nevykdykite jokių laisvojo pjovimo operacijų. Laikykite ruošinį tvirtai prispaustą prie kreiptuvų.
- Išjunkite stakles ir palaukite, kol pjovimo diskas sustos: tik tada judinkite ruošinį arba keiskite jo nuostatas.
- Niekada nebandykite staigiai sustabdyti staklių, užkirsdami pjovimo diską įrankiu arba kitomis priemonėmis, nes tokiu būdu gali įvykti nelaimingas atsitikimas su rimtomis pasekmėmis.
- Sritis aplink stakles turi būti laisva ir gerai prižiūrėta, be jokių pašalinį medžiagų, pvz., skiedrių ir nuoprovų.

- Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos būtų švarios ir kad jose nebūtų dulkiai.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus arba prieš keisdami pjovimo diską, atjunkite stakles nuo maitinimo tinklo.
- Niekuomet nevalykite ir neatlikite techninės priežiūros darbų, kol aparatas dar veikia, o jo galvutė nėra nuleista.
- Pasirinkite pjautinai medžiagai tinkamą pjovimo diską.
- Naudokite tik šiam vadove nurodytus pjovimo diskus. Niekada nenaudokite šilavimo diskų. Niekada nenaudokite diskinių pjūklų diskų ar kitų tipų dantytų diskų.
- Maksimalios leistinos pjovimo disco ar kito tinkamo priedo apskuos turi būti lygios arba didesnės nei staklių apskuos be apkrovos, nurodytosvardinėje plokštėlėje.
- Nenaudokite pjovimo diskų, kurių matmenys neatitinka **techniniuose duomenyse** nurodytų matmenų. Siekdamai užmauti diską ant ašies, nenaudokite jokių tarpiklių.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patirkinkite pjovimo diskus. Nenaudokite atskilusią, ištrūkusią ar kitaip apgadintą diską.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad pjovimo diskas sumontuotas tinkamai.
- Leiskite staklėms saugioje vietoje paveikti be apkrovos bent 30 sekundžių. Jei pastebėtumėte didelių vibracijų arba kitokių defektų, susabdykite stakles ir išsiaškinkite priežastį.
- Nedirbkite šiomis staklėmis be sumontuotų apsaugų.
- Pjovimo metu laikykite ruošinį tvirtai prispaustą prie kreiptuvų. Nevykdykite jokių laisvojo pjovimo operacijų.
- Nepjaukite ruošinių, jei maksimalus pjovimo gylis viršija atitinkamą pjovimo disko rodiklį.
- Nevykdykite sausojo pjovimo darbų. Pjaunant sausuoju būdu, ne tik gadinamas staklės, bet ir didėja žalingas į orą patenkancių dalelių poveikis.
- Nenaudokite pjovimo diskų šoninio šilavimo užduotims vykdyti.
- Nepjaukite metalinių ruošinių.
- Būtinai laikykite pjovimo diskus gerai apsaugotoje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nereguliuokite ir nekeiskite dalių, siekdamai modifikuoti gamyklinės nuostatas. Techninius pakeitimus leidžiama atlikti tik gamintojui, laikantis galiojančių saugos reikalavimų.



ISPĖJIMAS! Prieš aktyvindami grandinę ir prijungdami stakles, pasirūpinkite, kad jungtys būtų sausos.

- Pasirūpinkite, kad vandens nepaklūtų į įrankio elektinės dalis ir neaptarpiuotė darbinėje zonoje esančių žmonių.

- Maitinimo kabelių gali keisti tik gamintojas arba jo priežiūros agentas.



! ISPĖJIMAS! Kaip po trūkio bus vėl atkurtas elektros tiekimasis, nustatykite JUNGIKLĮ / IŠJUNGIKLĮ į išjungimo padėtį ir tada paspauskite liekamosios srovės įtaiso (RCD) NUSTATYMO IŠ NAUJO mygtuką.

- Užtikrinkite, kad Jūsų įrengtyje būtų tinkamas „B“ jungtuvas, atitinkantis HD384.

Liekamieji pavoja

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikri liekamujų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavoja:

- Naudojant šio tipo įrenginius, galimi tokie pavoja:
- susižalojimai prisilietus prie besisukančių dalių;
 - susižalojimai trūkus pjovimo diskui.

Šie pavoja didžiausi:

- darbinėje aplinkoje;
- šalia besisukančių įrenginio dalių.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikri liekamujų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavoja:

- klausos pablogėjimas;
- nelaimingų atsikitimų pavoja, kuriuos kelia neuždengtos besisukančios pjovimo disco dalys;
- pavoju susižeisti keičiant pjovimo diską;
- pirštų suspaudimo pavojuj atidarant apsaugus.

Elektros sauga

Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.



Vadovaujantis standartu EN61029, „DeWALT“ įrankyje įrengta dviguba izoliacija, todėl ižeminimo laido nereikia.



! ISPĖJIMAS! 115 V blokai turi būti valdomi naudojant apsaugos nuo trikties izoliacijų transformatoriu su ižeminimo ekranu tarp pagrindinės ir antrinės apvijo.

Jeigu būtų pažeistas maitinimo kabelis, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu kabeliu, kurį galima įsigyti „DeWALT“ techninės priežiūros centre.

Maitinimo kištuko keitimasis (tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- Saugiai išmeskite seną kištuką.
- Rudą laidą prijunkite prie kištuko srovės įjavodo.
- Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontaktos.
- Geltoną / žalią laidą prijunkite prie ižeminimo kontaktos.

Vadovaukites montavimo instrukcijomis, pateikiamomis su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.



! ISPĖJIMAS! Niekada nenaudokite lemputės lizdo. Niekada nejunkite srovės (L) arba neutralaus (N) laidų prie ižeminimo kontaktos, pažymėto E arba $\frac{1}{4}$.

Elektros kištuko montavimas

115 V įrenginiuose (tik JK ir Airija)

- Kištuką galį įrengti tik kompetentingas asmuo. Jei abejojate, susisiekiite su įgaliotuoju „DeWALT“ remonto agentu arba kvalifikotu elektriku.
- Įrengtas kištukas turi atitikti standartą BS EN 60309 (BS4343), būti 16 A, su ižeminimo kontaktu, nustatytu j 4 val. padėti.

Ilginimo kabelio naudojimas

Prireikus ilginimo kabelio, naudokite tik sertifikuotą, 3 laidų ilginimo kabelį, kurio galia atitiktų šio įrankio galią (žr. **techninius duomenis**). Minimalus laidininko skerspjūvio plotas – 1,5 mm², maksimalus kabelio ilgis – 30 m.

Jei naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išsvyniokite kabelį.

Liekamosios srovės įtaisas

Staklėse sumontuotas liekamosios srovės įtaisas (RCD), saugantis naudotoją nuo elektros smūgio. Jis pertraukia grandinę, jei nuotekio srovės stipris pasieka arba viršija 30 mA. 115 V įrenginiuose nominalusis nuotekio srovės stipris siekia 5 mA.



! ISPĖJIMAS! Niekada nedirbkite staklėmis, jei jose nesumontuota RCD. Nenaudokite staklių, jei RCD neveikia tinkamai. Kad RCD veikty, staklės turi būti prijungtos prie ižeminto elektros lizdo. Periodiškai tikrinkite RCD veikimą, paspaudami BANDYMO mygtuką.

Pakuotės turinys

Šios pakuotės turinys:

- 1 Variklio rémo mazgas
- 1 Atraminio rémo mazgas
- 1 Vandens vonelė
- 1 Vandens siurblys
- 1 Pjovimo diskas
- 1 Slankusis stalas
- 1 Stalo plėtinys
- 1 Pakraščių kreiptuvas
- 1 Galinis vandens rinktuvas
- 1 Slankiojo stalo vandens rinktuvas
- 1 Mažų jungių rinkinys
- 4 Sraigtais su šešiabriauniu lizdu galvutėje
- 1 Šešiabriaunis raktas
- 1 Naudotojo vadovas
- Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti šį vadovą.

LIETUVIŲ

Ant įrankio pateikiamos etiketės

Ant įrankio rasite pavaizduotas toliau nurodytas piktogramas.



Prieš pradēdami dirbtį perskaitykite šį naudotojo vadovą.



Nenaudokite pjovimo diskų su įlaida.



Dėvėkite apsauginius akinus.



Dirbdami šiuo įrankiu, visada mūvėkite įprastas darbines pirštines.



Visada naudokite ausų apsaugos priemones.



ISPĖJIMAS! Aštrūs kraštai.



Ijungiklio / išjungiklio padėtys: I (ijungta), 0 (išjungta).



Nešimo taškas



Nelaikykite rankų šioje vietoje.

Datos kodas (B1 pav.)

Datos kodas **78**, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra išspaudsintas ant korpuso.

Pavyzdys:

2017 XX XX
Pagaminimo metai

Aprašymas (A pav.)



ISPĖJIMAS! Niekada nemodifikuokite elektrinio įrankio arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turinčių žalų arba susižaloti.

1 Ijungiklis / išjungiklis

2 Gylio reguliavimo rankenėlė

3 Valdymo rankena

4 Slankusis stalas

5 Pakraščių kreiptuvas

6 Stalo plėtinys

7 Vandens purkštukai

8 Pjovimo diskas

9 Apsaugas

10 Gylio stabdiklis

11 Istrižojo pjūvio reguliavimo rankenėlė

12 Rako laikiklis

13 Vandens vonelė

14 Slankiojo stalo vandens rinktuvas

15 Galinis vandens rinktuvas

Naudojimo paskirtis

Šios plytelių pjovimo staklės D24000 suprojektuotos profesionalų pjovimo šlapuoju būdu darbams atlikti. Naudojant tinkamą pjovimo diską (skersmuo: 250 mm), jomis galima pjauti betoną, mūrą, porcelianą ir keramiką. Šios staklės užtikrina optimalų universalumą. Jomis galima lengvai, tiksliai ir saugiai pjauti tiesiai (prapjovimas), nustačius ruošinį istrižai, daryti įleidžiamuosius pjūvius ir pjauti istrižai.

Šių staklių negalima naudoti jokios kitoms operacijoms, išskyrus paminėtas šiame vadove.

NENAUDOKITE drėgnoje aplinkoje, taip pat – šalia liepsniųjų skysčių ar duju.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankj naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

- Maži vaikai ir ligoti žmonės.** Šiuo prietaisu be prižiūros negalima naudotis mažiemis vaikams arba ligotiemis asmenims.
- Šis gaminys nesiskirtas naudoti menkesnių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims (išskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties, žinių arba išgūdžių, nebent juos prižiūrėtu už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikų negalima palikti vienų su šiuo gaminiu.

SURINKIMAS

ISPĖJIMAS! Prieš surinkdami būtinai atjunkite ši įrankį.

ISPĖJIMAS! Renkant stakles, reikia laikytis instrukcijų toliau nurodytu eiliškumu.

Staklių ir jos dalių išpakavimas

ISPĖJIMAS! Staklės kelti turi keli žmonės. Staklės yra per sunkios ir vienas žmogus jų perkelti negali.

1. Išimkite iš dėžės laisvas pakavimo medžiagą.

2. Iškelkite iš dėžės staklių dalis.

3. Išimkite iš staklių dalių likusias pakavimo medžiagą.

Variklio rémo montavimas ant atraminio rémo (B1 pav.)

1. Padėkite atraminį rémą **16** ant pakankamai glotnaus ir lygaus pagrindo.

2. Uždékite variklio rémą **17** ant atraminio rémo, suliguodami angas kojoje **18** su montavimo angomis **19**.

3. Kiškite sraigą **20** į angas.

4. Pateiku šešiabriauniu raktu **21** priveržkite sraigus.

Slankiojo stalo montavimas ant atraminio rėmo mazgo (B2, B3 pav.)

- Užtikrinkite, kad užraktas **22** būty atrakinimo padėtyje.
- Laikydami stalą priešais rėmą, sulygiuokite volelius **23** su volelių bėgeliu **24**.
- Uždėkite galinį volelių ant apvaliojo bėgolio.
- Užstumkite stalą ant bėgolio. Pasirūpinkite, kad guoliai **25** būty išstatyti į slinkimo bėgelius **26**.
- Artėjant stalui priekinei daliai prie rėmo, siek tiek pakreipkite stalą, kad laikytumėtis atokiai stabdiklio **27**.
- Užrakinkite stalą reikiamoje padėtyje, pasukdami kaištį **22** ir įspausdami jį į angą **28** bėgelyje.

Staklių išstatymas į vandens vonelę (B4 pav.)

- Padėkite vandens vonelę **13** ant pakankamai glotnaus ir lygaus pagrindo.
- Ikiškite į išleidimo angą kamštį **29**.
- Kelkite ir laikykite stakles už nešimo tašką, kaip parodyta.
- Nuleiskite stakles į vandens vonelę, kaip parodyta.

Stalo plėtinio montavimas (C pav.)

- Pridėkite stalo plėtinį **6** prie slankiojo stalo **4** dešinės.
- Sulygiuokite padėties nustatymo kaiščius **30**, jrengtus plėtinyje, su angomis **31** slankiajame stale.
- Pridėkite plėtinį prie slankiojo stalo.
- Priveržkite veržiklio rankenelę **32**.

Vandens siurblio įrengimas (D1, D2 pav.)

- Prijunkite žarną **33** prie jungties **34**.
- Padėkite vandens siurblį **35** giliajame vandens vonelės kampe **13**.
- Paklokite maitinimo kabelį ir vandens vamzdelį virš vandens vonelės dugno, kad jų nepaliestų slankusis stalas.
- Pasukite siurblio JUNGIMO / IŠJUNGIMO vožtuva, kad paleistumėte vandens srovę (taikoma kai kurių modelių siurbliams).

Vandens rinktuvų montavimas (E1, E2 pav.)

Galinis vandens rinktuvas

Galiname vandens rinktuvę **15** renkamas nutekantis vanduo pjaunant ilgus ruošinius.

- Laikykite vandens rinktuvą reikiamoje vietoje, link vandens vonelės galinės dalies.
- Nuslinkite svirtis **36** po vandens vonelės kraštais **37**, kad jidubos **38** atsidurtų po įaselėmis.

3. Siek tiek pakreipkite vandens rinktuvą galinę dalį, kad rinktuvas užsifiksotų savo vietoje.

Slankiojo stalo vandens rinktuvas

Slankiojo stalo vandens rinktuvas **14** juda kartu su stalu, iji renkamas nutekantis vanduo nuo didelių plytelii ir pjaunant ižtrizai nustatytas plyteles.

- Laikykite vandens rinktuvą reikiamoje vietoje slankiojo stalo dešinėje.
- Nuslinkite svirtis **39** po slankiojo stalo kraštais **40**, kad jidubos **41** atsidurtų po įaselėmis.
- Siek tiek pakreipkite vandens rinktuvą galinę dalį, kad rinktuvas užsifiksotų savo vietoje.

Pjovimo disko montavimas (F1–F3 pav.)

Galima sumontuoti iki 254 mm skersmens pjovimo diską.

- Pateiktu šešiabriauniu raktu **42** atlaisvinkite sraigą **43**, esantį apsaugo šone.
- Patraukite atgal guminį šoninį atlanką **44** ir pakelkite apsaugą **9** link galinės dalies.
- Viena ranka nuspauskite ašies užrakto mygtuką **45**, tada kita ranka paimkite pateiktą veržliaraktį **46** ir atlaisvinkite antveržlę **47**, sukdamis prieš laikrodžio rodyklę.

A ! ISPĖJIMAS! Norėdami panaudoti ašies užraktą, nuspauskite mygtuką (kaip parodyta) ir sukite ašį ranka, kol pajusite susijungiantį užraktą. Laikykite užrakto mygtuką toliau, kad ašis nesisuktu.

- Atukite antveržlę **47** ir nuimkite išorinės jungės žiedą **48**.
- Sumontuokite pjovimo diską taip, kad rodyklė rodytų ta pačia kryptimi kaip ir ant apsaugo pateikta rodyklė.
- Sumontuokite atgal išorinės jungės žiedą **48**. Žr.
- Medžiagos storis**, kur rašoma, kaip tinkamai naudoti jungę.
- Priveržkite antveržlę **47**, sukdamis pagal laikrodžio rodyklę, ir kita ranka laikydami ašies užrakta sujungtą.
- Grąžinkite apsaugą **9** atgal į vietą.
- Priveržkite sraigą **43**, esantį apsaugo šone.

A ! ISPĖJIMAS! Niekada nespauskite ašies užrakto, kai sukasi pjovimo diskas.

Medžiagos storis (F2 pav.)

- D24000 turi didelio skersmens jungę **48 A**, rekomenduojama pjauti medžiagą iki 80 mm gylio.
- Kai reikia maks. 95 mm pjovimo gylio, pateikiama mažesnė jungę **48 B**.
- Kiek įmanoma, reikia naudoti didesnę jungę, siekiant užtikrinti optimalų pjovimo našumą.

Staklių jungimas prie elektros tinklo (A pav.)

- Įsitinkite, kad įjungiklis / išjungiklis ① yra nustatytas išjungimo padėtyje.
- Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo.
- Prijuungę stakles prie elektros tinklo, padarykite lašėjimo kilpą vandeniu nutekėti, kad vanduo kabelio negalėtų pasiekti elektros lizdo. Lašėjimo kilpa – tai kabelio atkarpa, esanti žemiau elektros lizdo lygio.

REGULIAVIMAS

! *ISPĖJIMAS! Prieš reguliuodami būtinai atjunkite irankį.*

Pjovimo gylio patikra ir reguliavimas (G pav.)

Pjovimo disko kraštas visada būti turi bent 5 mm žemiau stalos paviršiaus.

- Atlaivinkite gylio reguliavimo rankenelę ②.
- Nuleiskite svirtį, kad pjovimo diskas nusileistų į žemiausią padėtį.
- Priveržkite gylio reguliavimo rankenelę ②.
- Išbandykite įrenginį neįjungta, prastumdamis stalą iki galio pro pjovimo diską. Patirkinkite, ar pjovimo diskas negadina stalo.
- Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Atlaivinkite gylio reguliavimo rankenelę ②.
 - Atlaivinkite sparnuotąjį veržlę ④9 kelis apsisukimus.
 - Pagal poreikį pakoreguokite pjovimo gylio stabdiklį ⑩. Pasirūpinkite, kad pjovimo disko kraštas būtų bent 5 mm žemiau stalos paviršiaus.
 - Priveržkite sparnuotąjį veržlę ④9.

Patirkinkite, ar skersinio pjūvio eiga yra statmena kreiptuvui (H1, H2 pav.)

- Nuleiskite svirtį, kad pjovimo diskas nusileistų į žemiausią padėtį.
- Pastumkite stalą priėsais diską.
- Padékite ant stalo kampainį ⑤0 ir atremkite į kreiptuvą, kad vos liestų diską (kaip parodyta).
- Prastumkite stalą pro pjovimo diską ir patirkinkite, ar diskas juda lygiagrečiai su kampainiu.
- Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Atlaivinkite sraigitus ⑤1, laikydami bėgelį surinktą ant rémo.
 - Pagal poreikį nustatykite bėgelio regulatorių ⑤2.
 - Atrémę kampainį į kreiptuvą, vėl patirkinkite, ar diskas juda lygiagrečiai kampainiui. Jei reikia, pakoreguokite.
 - Priveržkite sraigitus ⑤1.

Pjovimo disko statmenumo stalui patikra (I1–I3 pav.)

- Atlaivinkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę ⑪.
- Paspauskite pjovimo galvutę į dešinę ir įsitinkinkite, ar ji yra visiškai vertikali bei užveržkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę.
- Nuleiskite svirtį, kad pjovimo diskas nusileistų į žemiausią padėtį.
- Pastumkite stalą, kad nustatytmėte ji po disku.
- Padékite ant stalo kampainį ⑤0 ir atremkite į diską (kaip parodyta).
- Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Atlaivinkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę ⑪ ir pasukite vertikaliuosius padėties reguliavimo stabdiklio sraigą ⑤3 vidun arba išorę, kad pjovimo diskas su stalu sudarytų 90° kampą (išmatuokite kampainiu).
 - Jei istrižojo pjūvio rodyklė ⑤4, esanti ant istrižojo pjūvio skale ⑤5, nerodo nulio, atlaivinkite rodyklę fiksuojančią sraigą ⑤6 ir pagal poreikį nustatykite rodyklę.

Istrižojo pjūvio kampo patikra ir reguliavimas (I3, J pav.)

- Atlaivinkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę ⑪ ir pastumkite pjūklo galvutę kairėn. Tai – 45° istrižojo pjūvio padėtis.
- Jeigu reikia dar pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:
 - Įsukite arba išsukite stabdymo sraigą ⑤7, kiek reikia, kol rodyklė ⑤4 rodys 45°.

Įpjovos įrengimas (K pav.)

Įpjovos indikatorius ⑤8 padės aptikti pjovimo disko kelią.

- Ijunkite stakles ir palaukite, kol diskas pasieks maksimalias apskukas.
- Prastumkite stalą iki galio pro pjovimo diską, kad įrengtumėte rate ⑤9 įpjovą.
- Išjunkite stakles.
- Jei įpjova susidėvi, galima įrengti naują įpjovą.
 - Atlaivinkite užrakinimo sraigą ⑥0.
 - Pasukite ratą ⑤9, kad atidengtumėte nenupjautą paviršių.
 - Priveržkite užrakinimo sraigą ⑥0.
 - Įrenkite naujają įpjovą pagal pirmiau pateiktas instrukcijas.

Skalės patikra ir reguliavimas (L pav.)

- Pastumkite stalą, kad nustatytmėte ji po disku.
- Matavimo rulete ⑥2 patirkinkite kreiptuvu skalę ⑥1, nustatydamis nulio žymą ties pjovimo disku.

3. Jei reikia koreguoti, atlaisvinkite sraigtus **63**, laikančius skalę **61**, ir nustatykite į reikiamą padėtį. Tada vėl priveržkite sraigtus.

Slankiojo stalo užrakinimas (M pav.)

Stalą galima užrakinti vienoje šių padėčių:

- priekinė padėtis (pjovimo diskas laisvai pasiekiamas **64**;
 - įleidžiamoji padėtis (pjovimo diskas virš stalo vidurio) **65**;
 - išleidimo padėtis (pjovimo diskas ties kreiptuvu) **66**.
1. Pastumkite stalą **4** į norimą padėtį.
 2. Užrakinkite stalą, pasukdami kaištį **22** ir įspausdami jį į angą bégelyje.

Vandens purkštukų reguliavimas (A, N pav.)

Vandens purkštukus **7** galima sureguliuoti, kad būtų užtikrintas reikiamas aušinimo vandens srautas.

- Sureguliuokite purkštuką, pastumdamai rankeną **67** į reikiamą padėtį.
 - Maksimalus pajėgumas (purkštukai visiškai įtraukti) **68**.
 - Minimali purškimo perdanga (purkštukai – vienoje linijoje su pjovimo disku) **69**.
 - Išjungimo padėtis – siekiant pašalinti vandens purškimo perdangą tarp pjūvių ir suteikti galimybę pakeisti pjovimo diską **70**.

Vandens srauto reguliavimas (O pav.)

Galima nustatyti vandens vamzdelio srauto ribotuvą **71**, kad būtų reguliuojamas į pjovimo diską nukreipto aušinimo vandens srautas.

- Norėdami sumažinti srautą, suspauskite ribotuvą.
- Norėdami padidinti srautą, atleiskite ribotuvą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Užtikrinkite, kad staklės būtų pastatytos taip, jog tenkintų ergonomines sąlygas stalo aukščio ir stabilumo atžvilgiu. Staklių statymo vietą privaloma pasirinkti taip, kad operatoriui būtų užtikrintas geras apžvalgos laukas ir aplink stakles liktų pakankamai vietos laisvai tvarkyti ruošinius.

Norėdami sumažinti vibracijos poveikį, užtikrinkite, kad darbo aplinkoje temperatūra nebūtų per žema, staklės ir piedai būtų gerai prižiūrėti, o ruošinio dydis tinktų šioms staklėmis.



! ISPĖJIMAS!

- Visuomet laikykites saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.
- Patikrinkite, ar staklės saugiai nustatytos.
- Patikrinkite, ar ruošinys tinkamai atremtas.
- Prieš įjungdami stakles, įsitinkinkite, kad pjovimo diskas neliečia ruošinio.

- Palaukite, kol variklis pasieks maksimalias apsukas, ir tik tada pradėkite pjauti.
- Stakles spauskite nestipriai. Pjaudami nenaudokite per daug jėgos.
- Laikykite rankas atokiai nuo pjovimo diskų kelio. Nedėkite rankų raudonoje zonoje, kaip parodyta **P** pav.

Prieš pradedant dirbtį

- Sumontuokite tinkamą pjovimo diską.
- Užtikrinkite, kad būtų tvirtai užveržtos visos užrakinimo rankenėlės ir veržtuvinė rankenos.
- Įpilkite į vandens vonelę tinkamą kiekį vandens, kad vandens siurblys būtų visiškai panardintas.

Ijungimas ir išjungimas (Q pav.)

- Norėdami įjungti stakles, nustatykite įjungiklį **1** į padėtį „1“.
- Norėdami išjungti stakles, nustatykite įjungiklį / išjungiklį **1** į padėtį „0“.

Prie maitinimo kabelio prijungtas liekamosios srovės įtaisas (RCD), kuriami yra įtampos nebuvoimo atleidimo jungiklis ir apsauga nuo variklio perkrovos su rankinio nustatymo iš naujo funkcija. Nutrūkus elektros tiekimui, atlikite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad įjungiklis / išjungiklis **1** yra nustatytas išjungimo padėtyje.
- Paspauskite RCD nustatymo iš naujo mygtuką.

Jungiklio užrakinimas

- Jei norite neleisti pašaliniam naudotis staklėmis, užrakinkite jungiklį pakabinamaja spyna.

Baziniai pjūviai pjūklu

Bendrieji naudojimo principai

- Pabandykite atlikti nesudėtingus darbus, naudodami medžiagos atliekas, kol įgsiute dirbtį staklėmis ir „pajausite“ jas.
- Prieš pradėdami pjauti, visuomet išbandykite įrenginį neįjungtą ir patikrinkite diskų pjovimo kelią.

Vertikalus tiesusis skersinis pjūvis (R pav.)

1. Nustatykite 0° įstrižojo pjūvio kampą.
2. Nuleiskite svirtį, kad pjovimo diskas nusileistų į žemiausią padėtį.
3. Paguldykite ruošinį ant stalo ir atremkite į kreiptuvą, nustatę gerąją puse aukštyn. Sulygiuokite žymą ant ruošinio su žyma įpjovos indikatoriuje.
4. Laikykite abi rankas atokiai nuo pjovimo diskų kelio.
5. Įjunkite stakles ir leiskite pjovimo diskui maksimaliai įsisukti. Palaukite, kol pjovimo diskas bus visiškai padengtas vandeniu.

6. Lėtai stumkite ruošinį į pjovimo diską, tvirtai laikydami jį atremę į kreiptuvą. Per daug nespauskite. Reikia išlaikyti tolygias pjovimo disko apskas.

7. Baigę pjauti, išjunkite stakles, leiskite pjovimo diskui sustoti ir išimkite ruošinį.

Istrižasis skersinis pjūvis (S pav.)

Istrižojo pjovimo kampus galima nustatyti į 22,5° ir 45° padėtį.

1. Atlaivinkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę **11** ir nustatykite norimo istrižojo pjūvio kampą.
2. Tvirtai užveržkite istrižojo pjūvio veržiklio rankenelę.
3. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalų tiesų skersinį pjūvį.

Pjovimas nustačius ruošinį istrižai (A, T1, T2 pav.)

Pakraščių kreiptuvas **5** leidžia pjauti nustačius ruošinį 45° kampu.

1. Uždékite pakraščių kreiptuvą su montavimo gembe **72** ant kreiptuvo.
2. Perverskite kreiptuvą **73** į reikiamą padėtį, atsižvelgdami į atliekamą darbą:
 - Perverskite kreiptuvą dešinę, jei reikia nupauti mažą dalį nuo didelės plynėlės.
 - Perverskite kreiptuvą kairę, jei reikia pjauti kitaip.
3. Nustatykite lygiagreitųjį kreiptuvą reikiamu atstumu.
4. Priveržkite rankenelę **74**, kad užfiksotumėte pakraščių kreiptuvą vietoje.
5. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalų tiesų skersinį pjūvį.

Ileidžiamasis pjūvis (U pav.)

Ileidžiamuoju pjūviu siekiama pašalinti plynėlės centrinę dalį, pvz., norint įrengti elektros lizdą, drenažo vamzdžį ar pan.

1. Pažymėkite pjautiną sritį abiejuose plynėlės sonuose.
2. Sumontuokite tinkamo dydžio pjovimo diską.
3. Pakoreguokite pjovimo gylį, kad pjovimo diskas pjautų tik pusiau per ruošinį.
4. Paguldykite ruošinį ant stalo ir atremkite į kreiptuvą, nustatę gerą puse aukštyn. Sulygiuokite žymą ant ruošinio su žyma įpjovos indikatoriuje.
5. Ijunkite stakles ir leiskite pjovimo diskui maksimaliai išsukti. Palaukite, kol pjovimo diskas bus visiškai padengtas vandeniu.
6. Pastumkite stalą, kad žyma ant ruošinio būtų po disku.
7. Nuleiskite svirtį, kad pjovimo diskas nusileistų į ruošinį. Pjaukite tik iki žymos. Perpjovę žymą, iškart užrakinkite svirtį aukščiausioje padėtyje.
8. Pakartokite procedūrą su kitomis žymomis.
9. Apverskite ruošinį. Atlikite pirmiau aprašytą procedūrą, kad antrieji pjūviai atitiktų pirmuosius.

10. Baigę pjauti, išjunkite stakles, leiskite pjovimo diskui sustoti ir išimkite ruošinį.

Griovelį įrengimas (V pav.)

Grioveliai plynėlėse reikalingi, pvz., siekiant paslepsti laidą.

1. Pagal poreikį sureguliuokite pjovimo gylį.
2. Paguldykite ruošinį ant stalo ir atremkite į kreiptuvą, nustatę apatinę pusę aukštyn. Sulygiuokite žymą ant ruošinio su žyma įpjovos indikatoriuje.
3. Toliau pjaukite taip pat, kaip ir atlikdami vertikalų tiesų skersinį pjūvį.
4. Pakartokite procedūrą, jei reikia įrengti platesnį griovelį.

Pasirinktiniai priedai

! *Ispėjimas! Su šiuo gaminiu nebuvo bandomi kiti nei „DeWALT“ priedai, todėl juos naudoti gali būti pavojinga. Siekdami sumažinti susižalojimo pavojų, su šiuo gaminiu naudokite tik „DeWALT“ rekomenduojamus priedus.*

Siūlomų pjovimo diskų asortimentas

Disko tipas	Matmenys (skersmuo × eiga)	Naudojimas
DT3733	250 × 25,4 mm	Keraminė plynėlė
DT3734	250 × 25,4 mm	Porcelianinė / akmens masės plynėlė

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vienos įgaliotajį atstovą.

Transportavimas (W pav.)

Atjungiamas dalis galima sudėti į vandens vonelę, kad būtų lengviau transportuoti.

1. Ištuštinkite vandens vonelę. Žr. **Techninė priežiūra**.
2. Nuimkite pakraščių kreiptuvą ir stalo plėtinį.
3. Užrakinkite slankujį stalą vietoje.
4. Nuimkite vandens rinktuvus.
5. Iškelkite stakles iš vandens vonelės, kaip parodyta.
6. Sudėkite rinktuvus į vandens vonelę (parodyta orientacija).
7. Apverskite vandens vonelę.
8. Prieš sujungiant į vandens vonelę galima sudėti pakraščių kreiptuvą ir stalo plėtinį.

! *Ispėjimas! Stakles nešt turi keli žmones. Staklės yra per sunkios ir vienas žmogus jų perkelti negali.*

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DeWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.

! ISPĖJIMAS! Norédami sumažinti sunkių susižeidimų pavoją, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo /sumontavimo darbus, išjunkite irankį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Gaidukas būtinai turi būti IŠJUNGIMO padėtyje. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Vandens vonelės ištuštinimas (X pav.)

1. Vandens vonelę reikia ištuštinti po kiekvieno naudojimo.
2. Padékite vandens siurblį ant déklo **75**.
3. Po išleidimo kamščiu **29** pastatykite tinkamą tarą.
4. Ištraukite išleidimo kamštį.
5. Palikite pakankamai laiko skryšiui ištakėti.
6. Ištakėjus skryšiui, sumontuokite atgal išleidimo kamštį.
7. Utilizuokite skystį nepakenkdami aplinkai.

Stalo riedėjimo pasipriešinimo reguliavimas (Y pav.)

Norédami sumažinti prošvaizą tarp stalo ir bégelių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlaivinkite bégelio aukščio sraigitus **76**.
2. Reguliukite bégelio aukščio reguliatorius **77**, kol stalas ims judėti sklandžiai.
3. Priveržkite bégelio aukščio sraigitus.



Tepimas

Jūsų elektrinio irankio papildomai tepti nereikia.



Valymas



! ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuose arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ar dulkių, išpūskite jas sausu oru. Atlikdami šį darbą, dėvėkite aprobuotą akių apsaugą ir dulkių kaukę.



! ISPĖJIMAS! Nemetalinių irankio dalių niekada nevalykite tirpikliais arba kitais stipriais chemikalais. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagias. Naudokite tik švelniu muilinu vandeniu sudrékintą šluostę. Saugokite irankį nuo bet kokių skysčių: niekada nepanardinkite jakios šio irankio dalies į skystį.

Prieš naudojimą atidžiai patirkinkite pjovimo disko apsaugą, siekdami išsitinkinti, kad jis veikia tinkamai. Pasirūpinkite, kad purvas arba ruošinio dalis neužblokuotų kurios nors funkcijos.

Jei tarp pjovimo disko ir apsaugo įstrigo ruošinio fragmentų, atjunkite stakles nuo elektros tinklo ir vadovaukitės nurodymais, pateiktais skirsnyje **Pjovimo disko montavimas**. Pašalinkite įstrigusias dalis ir vėl sumontuokite pjovimo diską.

Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų užkimštos, ir reguliariai valykite korpusą sausa šluoste.

Toliau pateiktas valymo operacijas būtina vykdyti kiekvieną dieną.

1. Jಡekite vandens siurblį į švaraus vandens kibirą ir papumpuokite vandenį pro žarnų sistemą.
2. Nuvalykyte bėgelius ir atraminę svirtį šiurkščia kempine arba šluoste.
3. Nupurkškite vandens vonelę ir slankujį stalą švariu vandeniu. Nušluostykite dulkių likučius šiurkščia kempine.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminijų ir akumulatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumulatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbtai: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Pruduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbtai, laikydami vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.

FLĪŽU ZĀGIS

D24000

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorīmā.

Tehniskie dati

	D24000	
Spriegums	V_{AC}	230
Apvienotā Karaliste un Trīja	V_{AC}	230/115
Veids		3
Ieejas jauda	W	1600/1500
Tukšgaitas ātrums	apgr./min	4200
Ripas ārējais diametrs	mm	250
Ripas iekšējais diametrs	mm	25,4
Ripas biezums	mm	1,5
Griezējripas veids	taisna, neieliekta (nepārtraukta mala)	
Griezējripas maks. perifērais ātrums	apgr./min	5000
Slīpuma iestatījumi	°	11,5/45
Maks. garenzāģēšanas platums	mm	610
Zāģēšanas dzīlums 90°	mm	95
Maks. apstrādājamā materiāla izmēri		
Flīze (granīts)	cm	64,5×64,5×1,2
Blūķis (dedzināts māls)	cm	30,5×30,5×9,0
Maks. slodze		
Flīze (granīts)	kg	13
Blūķis (dedzināts māls)	kg	20
Kopējie izmēri	cm	86,4×68,6
Nominālais svars	kg	32
Maks. pielaujamais svars (ar üdeni)	kg	51
Trokšņa un vibrāciju vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN61029-1		
L_{PA} (skaņas emisijas spiediena līmenis)	dB(A)	90,0
L_{WA} (skaņas jaudas līmenis)	dB(A)	103,0
K (neprecīzitāte norādītajam skaņas līmenim)	dB(A)	3,1
Vibrāciju emisijas vērtība $a_h =$	m/s ²	2,4
Neprecīzitāte K =	m/s ²	1,5

Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādita EN61029, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.



BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu.

Tomēr vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā no tā, kādiem darbiem instrumentu lieto, kādus piederumus tam uzstāda vai cik labi veic tā apkopi. Šādos gadījumos var ievērojami palīelināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus darba režīmam jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no vibrācijas iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas, jāorganizē darba gaita.

PIEZĪME. Šo instrumentu paredzēts pievienot barošanas avotam ar maksimālo pielaujamo sistēmas pretestību $Z_{max} = 0,30 \Omega$ lietotāja elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales blokā).

Lietotājam jārūgās, lai šis instruments būtu pievienots tikai tādam barošanas avotam, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. Vajadzības gadījumā lietotājs var sazināties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu un uzzināt sistēmas pretestību saskarnes punktā.

EK atbilstības deklarācija

Mašīnu direktīva



Flīžu zāgis

D24000

DeWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos**, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN61029-1:2009 + A11:2010.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DeWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kura šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un DeWALT vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Markus Rompel
inženierietechniskās nodajās priekšsēdētājs
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
06.04.2017.

Definīcijas. leteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

- ! BĪSTAMI!** Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.**
- ! BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.**
- ! UZMANĪBU!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.**
- ! IEVĒRĪBAI!** Norāda situāciju, **kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var radīt materiālos zaudējumus.**
- ⚡ Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.**
- 🔥 Apzīmē ugunsgrēka risku.**

Drošības norādījumi

- ! BRĪDINĀJUMS!** Lietojot elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības profilakses pasākumi, tostarp seit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku.
- 💡 Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus un saglabājet tos turpmākām uzzīnām.**

SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU TURPMĀKĀM UZZĪNĀM.

VISPĀRĪGI

- 1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra**
Nesakārtotā darba zonā un darba galdos var izraisīt negādījumus.
- 2. Nēmiet vērā darba zonas vidi**
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjtos apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu labi apgaismota (250–300 luxi). Nelietojiet instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādzienā risks, t. i., viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzi tuvumā.

3. Neļaujiet tuvumā atrasties bērniem

Neļaujiet bērniem, apmeklētājiem vai dzīvniekiem atrasties darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.

4. Valkājiet piemērotu apģērbu

Nevalkājiet vaīgu apģērbu vai rotaslietas, jo tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu garus matus. leteicams Valkāt piemērotus cimdus un apavus ar neslīdošu zoli.

5. Personīgā drošība

Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas vai putekļu masku, ja pastāv iespēja, ka darba laikā radīsies putekļi vai lidojošas daļījas. Ja šīs daļījas varētu būt joti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargs. Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.

6. Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu

Nepieskarieties iezemētām virsmām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem). Nepieskarieties slapjām barošanas vadam, kas pievienots elektrotīklam. Strādājot ar instrumentu, nestāviet peļķes.

7. Nesnedzieties pārāk tālu

Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.

8. Saglabājiet modrību

Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi. Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris.

9. Nostipriniet apstrādājamo materiālu

Nostipriniet apstrādājamo materiālu ar spailēm vai skrūspilēm. Tā ir drošāk, turklāt abas rokas ir brīvas darbam ar instrumentu.

10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci

Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.

11. Noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas

Vienmēr pārbaudiet, vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas no instrumenta ir noņemtas.

12. Pagarinājuma vadai

Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma vadai un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.

13. Lietojiet piemērotu instrumentu

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Neizmantojiet mazus instrumentus vai pierces darbiem, kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti. Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk. Nelietojiet instrumentu ar spēku.

- BRĪDINĀJUMS!** Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- 14. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu**
- Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai instruments un barošanas vads nav bojāti. Pārbaudiet, vai detaljas ir pareizi savienotas, nav iestrēgušas un salūzušas, slēdzi nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību. Pārbaudiet, vai instruments darbojas pareizi un veic tam paredzētās funkcijas. Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar slēdzi nevar ieslēgt, ne izslēgt. Vērsieties pilnvarotā DeWALT remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas. Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.
- 15. Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla**
- Atstājot instrumentu bez uzraudzības, izslēdziet to un nogaidiet, līdz tas pilnībā pārstāj darboties. Ja instrumentu nelietojat, grāsāties mainīt instrumenta, piederumu vai papildierīcu detaļas, kā arī veikt apkopi, izņemiet no tā akumulatoru.
- 16. Nepielaujiet nejausu iedarbināšanu**
- Pirms instrumenta pievienošanas elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
- 17. Lietojiet vadu pareizi**
- Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam, ejļai un asām šķautnēm.
- 18. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas netiek lietots**
- Kad instruments netiek lietots, tas jāuzglabā sausā, cieši noslēgtā un bēriņiem nepieejamā vietā.
- 19. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi**
- Rūpējieties, lai instrumenti būtu labū stāvoklī un tiri, nodrošinot kvalitatīvu un drošāku darbību. Ievērojiet norādījumus par apkopi un piederumu nomainīšanu. Rūpējieties, lai visi rokturi un slēdzi vienmēr būtu sausi, tiri un lai uz tiem nebūtu ejļas un smērvielas.
- 20. Remonts**
- Šīs instruments atbilst spēkā esošiem drošības noteikumiem. Instrumentu drīkst labot tikai pilnvarota DeWALT remonta darbnīca. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir ārkārtīgi bīstami.
- Papildu drošības noteikumi fližu zāģiem**
- Nelietojiet instrumentu, ja tas nav pilnībā salikts. To nedrīkst izmantot kā rokas elektroinstrumentu.
 - Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu bloķēšanas pogu un piestiprināto rokturu ciešumu.
 - Ja zāģis ir pievienots elektriskajam barošanas blokam, nedrīkst tuvināt rokas griezērijas zonai.
 - Nedrīkst zāģēt tādus materiālus, kurus apstrādājot, rokas ir jānovieto mazāk nekā 15 cm attālumā no griezērijas.
 - Nedrīkst sniegties aiz griezērijas.
 - Neveiciet nekādas brīvroku darbības. Stingri turiet apstrādājamo materiālu pie ierobežotāja un vadīklas.
 - Pirms materiāla pārvietošanas vai iestatījumu manišanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezērija pārstāj darboties.
 - Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt, iespiezot griezēriju kādu riku vai kā citādi, jo tādējādi var izraisīt nopietrus negadījumus.
 - Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai būtu labā kārtībā un lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
 - Regulāri pārbaudiet, vai dzīnēja atveres ir tīras un tajās nav putekļu.
 - Pirms apkopes veikšanas vai griezērijas nomainīšanas atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
 - Instrumentu nedrīkst tirīt vai veikt tam apkopi, ja tas joprojām darbojas un tā galvīja nav nekustīgā pozīcijā.
 - Izvēlieties pareizo griezēriju zāģējamam materiālam.
 - Lietojiet tikai tās griezērijas, kas norādītas šajā rokasgrāmatā. Nekādā gadījumā nelietojiet slīripas. Šīm instrumentam nedrīkst uzstādīt rīpzāga asmeņus vai jebkādus citus asmeņus ar zobiem.
 - Griezērijas vai visu pārējo piemēroto piederumu maksimālajam pielaujamajam ātrumam jābūt vienādām ar instrumenta plāksnītē norādīto tukšgaitas ātrumu vai arī lielākam par to.
 - Nedrīkst lietot tādās griezērijas, kuru izmēri neatbilst **tehniskajos datos** norāditajiem. Nelietojiet starplikas, lai rīpu varētu ievietot vārpstā.
 - Ikreiz pirms darba pārbaudiet griezērijas. Nelietojiet saplaisājušas, salūzušas vai kā citādi bojātas rīpas.
 - Pirms darba pārbaudiet, vai griezērija ir uzstādīta pareizi.
 - Vismaz 30 sekundes darbiniet instrumentu tukšgaitā, turot to drošā pozīcijā. Ja ir jūtama liela vibrācija vai rodas cīta veida defekts, izslēdziet instrumentu un pārbaudiet to, lai noteiku cēloni.
 - Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts aizsargs.
 - Zāģējot stigri turiet apstrādājamo materiālu pie ierobežotāja un vadīklas. Neveiciet nekādas brīvroku darbības.
 - Nezāģējiet tādus apstrādājamos materiālus, kuru maksimālais zāģēšanas dzījums pārsniedz griezērijas maksimālo dzījumu.
 - Neveiciet sauso zāģēšanu. Sausā zāģēšana ne vien sabojā instrumentu, bet arī pakļauj lielākai kaitīgo gaisā pārnēsāto putekļu iedarbībai.
 - Griezērijas nedrīkst lietot sānu slīpešanai.
 - Nedrīkst zāģēt metāla materiālus.

- Griezējripas vienmēr uzglabājet drošā un sausā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Nemaniet rūpīcas iestatījumus, izmantojot pārveidojumus vai detalju aizstāšanu. Tehniskos pārveidojumus drīkst veikt tikai ražotājs saskaņā ar spēkā esošām drošības prasībām.



BRĪDINĀJUMS! Raugieties, lai savienojumi būtu sausi pirms aktivizējat kēdi un pievienojat instrumentu barošanas avotam.

- Nepakļaujiet ūdens iedarbībai ne instrumenta elektriskās detaljas, ne darba zonā esošās personas.
- Barošanas vads jānomaina tikai ražotājam vai tā servisa pārstāvim.



BRĪDINĀJUMS! Pēc sprieguma atjaunošanas iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi izslēgtā pozīcijā; pēc tam aktivizējiet nooplūdstrāvas aizsargierīces atiestates (RESET) pogu.

- Elektroinstalācijai jābūt aprikkotai ar piemērotu "B" kategorijas atvienotāju saskaņā ar HD384.

Atlikušie riski

Lai arī tiek ievēroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

Lietojoj šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:

- ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ievainojumi, kas radušies griezējripas salūšanas dēļ.

Šie riski visbiežāk ir sastopami:

- veicamā darba zonā;
- rotējošu instrumenta detalju tuvumā.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- dzirdes paslīktināšanās;
- negadījumu risks, ko izraisa rotējošās griezējripas neredzamās dafas;
- ievainojuma risks, mainot griezējripi;
- pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.

Elektrodrošība

Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītei norādītajam spriegumam.



Šīm DeWALT instrumentam ir dubulta izolācija atbilstīgi EN61029, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.



BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti jādarbina ar drošā izolejoša pārveidošā palīdzību, un starp primāro un sekundāro tinumu jābūt iezemētam ekrānam.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DeWALT servisa pārstāvniecībās.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgas kontaktdakšas;
- pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- pievienojet zilo vadu pie neutrālās spailes;
- pievienojet zalo/dzelteno vadu pie zemēšanas spailes.

levērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.



BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst izmantot gaismas slēdža ligzdu.

Nedrīkst pievienot sprieguma (L) vai neutrālo (N) vadu pie zemējuma spailes, kas apzīmēta ar E vai $\frac{1}{4}$.

Barošanas vada kontaktdakšas uzstādīšana 115 V instrumentiem (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

- Kontaktdakša jāuzstāda kvalificētam specialistam. Ja rodas šaubas, sazinieties ar pilnvarotu DeWALT remonta darbniku vai kvalificētu elektriķi.
- Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem, zemējuma kontakta 4. pozīcijai.

Pagarinājuma vada lietošana

Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm², maksimāls garums ir 30 m.

Ja lietojat kabelja spoli, vienmēr notiniet vadu no tās pilnībā nost.

Nooplūdstrāvas aizsargierīce

Šīs instruments ir aprīkots ar nooplūdstrāvas aizsargierīci (RCD), kas aizsargā lietotāju pret elektriskās strāvas triecienu, pātraucot kēdi, ja tiek atklāta 30 mA vai lielāka strāvas nooplūde. 115 V instrumentiem nominālā strāvas nooplūde ir 5 mA.



BRĪDINĀJUMS! Instrumentu nedrīkst lietot, ja nav uzstādīta nooplūdstrāvas aizsargierīce. Instrumentu nedrīkst lietot, ja nooplūdstrāvas aizsargierīce nedarbojas pareizi. Lai nooplūdstrāvas aizsargierīce darbotos, instrumentam jābūt pievienotam lezemētai kontaktligzdi. Regulāri pārbaudiet nooplūdstrāvas aizsargierīces darbību, nospiežot pārbaudes (TEST) pogu.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- Motora korpuiss
- Balsta rāmis
- Ūdens rezervuārs
- Ūdens sūknis
- Griezējripa

LATVIEŠU

- 1 Slidošais galds
- 1 Pagarinājuma galds
- 1 Malas vadīkla
- 1 Aizmugurējais ūdens savācējs
- 1 Slidošā galda ūdens savācējs
- 1 Mazo atloku komplekts
- 4 Sešstūru skrūves
- 1 Sešstūru uzgriežņu atslēga
- 1 Lietošanas rokasgrāmata
- *Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.*
- *Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.*

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktoogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neizmantojet ielektas griezējripas.



Valkājiet aizsargbrilles.




Ekspluatējot šo instrumentu, vienmēr jāvalkā standarta darba cimdi.



Vienmēr Valkājiet ausu aizsargus.



BRĪDINĀJUMS! Asas malas.

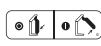

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis:
pozīcija I (ieslēgts) un 0 (izslēgts).



Pārvietošanai piemērots punkts



Netuviniet rokas šai zonai.

Datuma kods (B1. att.)

Datuma kods **78**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2017 XX XX
Ražošanas gads

Apraksts (A. att.)

! BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Var izraisīt bojājumus vai gūt ievainojumus.

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 Dzīluma regulēšanas kloķis
- 3 Darba rokturis
- 4 Slidošais galds
- 5 Malas vadīkla
- 6 Pagarinājuma galds
- 7 Ūdens sprauslas
- 8 Griezējripa
- 9 Aizsargs
- 10 Dzīluma fiksētājs
- 11 Slīpuma regulēšanas kloķis
- 12 Atslēgu glabātava
- 13 Ūdens rezervuārs
- 14 Slidošā galda ūdens savācējs
- 15 Aizmugurējais ūdens savācējs

Paredzētā lietošana

Šis fližu zāģis D24000 ir paredzēts profesionāliem fližu slapjās zāģēšanas darbiem. Izmantojot pareizo griezējripu ar diametru 250 mm, tas var zāģēt betonu, kieģelus, porcelānu un keramikas materiālus. Instruments nodrošina optimālu daudzveidību un viegli, precizi un droši veic taisnzāģēšanas (garenzāģēšanas), diagonālās zāģēšanas, gremdzāģēšanas un slīpzāģēšanas funkcijas.

Šo instrumentu drīkst lietot tikai tiem mērķiem, kas minēti šajā rokasgrāmatā.

NELIETOJIET to mitros apstākjos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē nepierezējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

- **Mazi bērni un nespēcīgas personas.** Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērni nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

SALIKŠANA

! BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas vienmēr atvienojiet instrumentu no barošanas avota.

! BRĪDINĀJUMS! Saliekot instrumentu, vienmēr ievērojiet tālāk minētos norādījumus un kārtību.

Instrumenta un tā detaļu izņemšana no iepakojuma



BRĪDINĀJUMS! Lai pārvietotu instrumentu, lūdziet palidzību otrai personai. Instruments ir pārāk smags vienam cilvēkam.

1. Izņemiet no kābas mīksto iepakojuma materiālu.
2. Izceliet no kābas instrumenta detaļas.
3. Nonemiet no instrumenta detaļām visu atlikušo iepakojumu.

Motora korpusa piestiprināšana pie balsta rāmja (B1. att.)

1. Novietojiet balsta rāmi **16** uz relatīvi taisnas un līdzemas virsmas.
2. Novietojiet motora korpusu **17** uz balsta rāmja tā, lai pamatnes **18** atveres sakristu ar montāžas atverēm **19**.
3. Levietojiet bultskrūvi **20** atverēs.
4. Ar komplektāciju iekļauto sešstūru uzgriežņu atslēgu **21** pievelciet skrūves.

Slidošā galda piestiprināšana pie balsta rāmja (B2., B3. att.)

1. Fiksatoram **22** jātrodas atbloķētā pozīcijā.
2. Turiet galdu rāmja priekšpusē tā, lai rulliši **23** sakristu ar rullišu sliedē **24**.
3. Novietojiet aizmugurējo rullīti uz apļajās sliedes.
4. Bīdjet galdu uz sliedes tā, lai gultnī **25** atrastos slidošajā sliedē **26**.
5. Kad galda priekšpuse tuvojas rāmim, viegli sasveriet galdu, lai atlāstu aizturi **27**.
6. Nofiksējiet galdu vietā, pagriežot fiksatoru **22** un iespiežot to sliedes atverē **28**.

Instrumenta ieviešana ūdens rezervuārā (B4. att.)

1. Novietojiet ūdens rezervuāru **13** uz relatīvi taisnas un līdzemas virsmas.
2. Levietojiet aizbāzni **29** notecināšanas atverē.
3. Paceliet instrumentu aiz pārvietošanai piemērotajiem punktiem un turiet, kā norādīts.
4. Nolaidiet instrumentu ūdens rezervuārā, kā norādīts.

Pagarinājuma galda uzstādīšana (C. att.)

1. Turiet pagarinājuma galdu **6** priekšā slidošajam galdam **4**, tā labajā pusē.
2. Levietojiet pagarinājuma galda tapas **30** slidošā galda atverēs **31**.
3. Piespiediet pagarinājuma galdu pie slidošā galda.
4. Pievelciet nostiprināšanas kloki **32**.

Ūdens sūkņa uzstādīšana (D1., D2. att.)

1. Piestipriniet šķūteni **33** pie fittinga **34**.
2. Levietojiet ūdens sūknī **35** ūdens rezervuāra **13** dzīlēkajā stūri.
3. Novietojiet barošanas vadu un ūdens šķūteni zem ūdens rezervuāra, lai tos nejausi neaizķertu slidošais galds.
4. Pagrieziet sūkņa ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu, lai sāktu ūdens plūsmu (dažiem sūkņu modeļiem).

Ūdens savācēju uzstādīšana (E1., E2. att.)

Aizmugurējais ūdens savācējs

Aizmugurējā ūdens savācējā **15** uzkrājas liekais ūdens, kad tiek zāģēti lieli apstrādājamie materiāli.

1. Turiet ūdens savācēju pret ūdens rezervuāra aizmuguri.
2. Stumiet balstērus **36** zem ūdens rezervuāra malām **37**, līdz ierobi **38** atrodas aiz izcilījiem.
3. Viegli sasveriet ūdens savācēja aizmuguri, līdz savācējsnofiksējas vietā.

Slidošā galda ūdens savācējs

Slidošā galda ūdens savācējs **14** kustas kopā ar galdu, un tajā uzkrājas liekais ūdens, zāģējot lielas flizes un pa diagonāli.

1. Turiet ūdens savācēju slidošā galda labajā pusē.
2. Stumiet balstērus **39** zem slidošā galda malām **40**, līdz ierobi **41** atrodas aiz izcilījiem.
3. Viegli sasveriet ūdens savācēja aizmuguri, līdz savācējsnofiksējas vietā.

Griezējripas uzstādīšana (F1.–F3. att.)

Instrumentam var uzstādīt griezējipu ar maksimālo diametru 254 mm.

1. Ar komplektāciju iekļauto sešstūru uzgriežņu atslēgu **42** atskrūvējiet skrūvi **43** aizsarga malā.
2. Atvelciet gumijas sānu atloku **44** un paceliet aizsargu **9** virzienā uz aizmuguri.
3. Ar vienu roku nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu **45**, tad ar otru roku, turot tajā komplektāciju iekļauto uzgriežņu atslēgu **46**, atskrūvējiet kontruzgriezni **47**, griezot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

BRĪDINĀJUMS! Lai nobloķētu vārpstu, nospiediet pogu, kā attēlots, un ar roku grieziet vārpstu, līdz bloķētājsnofiksējas. Turpiniet turēt nospiedtu bloķēšanas pogu, lai vārpsta negrieztos.

4. Nonemiet kontruzgriezni **47** un ārējo atloku uznavu **48**.
5. Uzstādījet griezējipu tā, lai bultiņa bütu vērsta vienā virzienā ar aizsarga bultiņu.
6. Uzstādījet atpakaļ ārējo atloku uznavu **48**. Pareizo atloku lietošanu sk. sadaļā **Materiāla biezums**.
7. Pievelciet kontruzgriezni **47** pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ar otru roku pieturot vārpstas bloķētāju.

8. Novietojet atpakaļ aizsargu **9**.

9. Pievelciet skrūvi **43** aizsarga malā.



BRĪDINĀJUMS! Nekad nenos piediet vārpstas bloķētāju, kamēr griezējripa griežas.

Materiāla biezums (F2. att.)

- Modelis D24000 ir aprīkots ar liela diametra atloku **48 A**, ar kuru ieteicams zāģēt materiālu maksimāli 80 mm dzīlumā.
- Iekļauts ir arī mazs atloks **48 B**, ja maksimālis zāģēšanas dzīlums jāpalielina līdz 95 mm.
- Parasti jālieto lielais atloks, lai panāktu optimālu zāģēšanas darba efektivitāti.

Instrumenta pievienošana barošanas avotam (A. att.)

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim **1** jāatrodas izslēgtā pozīcijā.

2. Pievienojet barošanas vadu pie barošanas avota.

3. Izvietojet kontaktligzdu pievienoto instrumenta vadu **2**, lai veidotos cilpa, pa kuru ūdens nopilētu zemē un nevis uz kontaktakšas. Cilpai jāatrodas zemāk par kontaktligzdu.

REGULĒŠANA



BRĪDINĀJUMS! Pirms regulēšanas vienmēr atvienojet instrumentu no barošanas avota.

Zāģēšanas dzīluma pārbaude un regulēšana (G. att.)

Griezējripas malai vienmēr jāatrodas vismaz 5 mm zemāk par galda virsmu.

- Atskrūvējiet dzīluma regulēšanas kloki **2**.
- Nolaidiet sviru, lai griezējripa atrastos zemākajā pozīcijā.
- Pievelciet dzīluma regulēšanas kloki **2**.
- Veiciet izmēģinājumu, stumjot galdu līdz galam caur griezējripu. Pārbaudiet, vai griezējripa nesaskaras ar galdu.
- Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
 - Atskrūvējiet dzīluma regulēšanas kloki **2**.
 - Par dažiem apgriezeniem paskrūvējiet valjgāk spārnuzgriezni **49**.
 - Vajadzības gadījumā noregulējet zāģēšanas dzīluma fiksētāju **10**, lai griezējripas mala atrastos vismaz 5 mm zemāk par galda virsmu.
 - Pievelciet spārnuzgriezni **49**.

Pārbaude, vai šķērszāģēšanas gājiens ir perpendikulāri ierobežotājam (H1., H2. att.)

- Nolaidiet sviru, lai griezējripa atrastos zemākajā pozīcijā.
- Pārvietojet galdu griezējripas priekšpusē.

3. Novietojet stūreni **50** uz galda un piespiediet pie ierobežotāja tā, lai tikai nedaudz pieskartos griezējripai, kā norādīts.

4. Stumiet galdu caur griezējripu, lai pārbaudītu, vai griezējripas gājiens ir paralēli stūrenim.

5. Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.

a. Atskrūvējiet skrūves **51**, ar kurām sliede piestiprināta pie rāmja.

b. Novietojet sliedes regulētāju **52**, kā vajadzīgs.

c. Turiet stūreni pret ierobežotāju un vēlreiz pārbaudiet, vai griezējripas gājiens ir paralēli stūrenim, un vajadzības gadījumā noregulējiet.

d. Pievelciet skrūves **51**.

Pārbaude, vai griezējripa ir perpendikulāri galdam (I1.-I3. att.)

1. Atskrūvējiet sliopuma nostiprināšanas kloki **11**.

2. Spiediet zāģā galviņu uz labo pusī, lai pārbaudītu, vai tā atrodas pilnībā vertikāli, un pieskrūvējiet sliopuma nostiprināšanas kloki.

3. Nolaidiet sviru, lai griezējripa atrastos zemākajā pozīcijā.

4. Pārvietojet galdu zem griezējripas.

5. Novietojet stūreni **50** uz galda un piespiediet pie griezējripas, kā norādīts.

6. Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.

a. Atskrūvējiet sliopuma nostiprināšanas kloki **11** un skrūvējiet ciešāk vai valjgāk vertikālās pozīcijas regulēšanas aiztura skrūvi **53**, līdz griezējripa atrodas 90° leņķi pret galdu atbilstīgi stūrenim.

b. Ja sliopuma rādītājs **54** nav pret sliopuma skalas **55** nulles atzīmi, atskrūvējiet skrūvi **56**, ar ko piestiprināts rādītājs, un pēc vajadzības pārvietojet rādītāju.

Sliopuma pārbaude un regulēšana (I3., J. att.)

1. Atskrūvējiet sliopuma nostiprināšanas kloki **11** un virziet zāģā galviņu pa kreisi. Šī ir 45° sliopuma pozīcija.

2. Ja vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.

a. Skrūvējiet ciešāk vai valjgāk aiztura skrūvi **57**, kā vajadzīgs, līdz rādītājs **54** ir pret 45° atzīmi.

Iegriezuma zāģēšana (K. att.)

Iegriezuma rādītājs **58** palidz atrast griezējripas ceļu.

1. Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezējripa sasniedz pilnu ātrumu.

2. Stumiet galdu līdz galam caur griezējripu, lai riteni **59** veidotu iegriezumu.

3. Izslēdziet instrumentu.

4. Ja iegriezums ir nodilis, tā vietā var izveidot jaunu.

a. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi **60**.

- b. Grieziet riteni **59** tā, lai būtu redzama neiegrieztā virsma.
- c. Pievelciet bloķēšanas skrūvi **60**.
- d. Veiciet jaunu iegriezumu, ievērojot iepriekš minētos norādījumus.

Skalas pārbaude un regulēšana (L. att.)

1. Pārvietojet galdu zem griezējripas.
2. Novietojet mērlentes **62** nulles atzīmi pret griezējripu un pārbaudiet ierobežotāja skalu **61**.
3. Ja tā jāregulē, atskrūvējet skrūves **63**, ar kurām piestiprināta skala **61**, un veiciet regulēšanu, pēc tam pievelciet skrūves.

Slidošā galda bloķēšana (M. att.)

Galdu var nobloķēt šādās pozīcijās:

- priekšējā pozīcijā (griezējripa brīvi pieejama) **64**;
 - gremdzāģēšanas pozīcijā (griezējripa virs galda pa vidu) **65**;
 - radiālās padeves no centra pozīcija (griezējripa pie ierobežotāja) **66**.
1. Pārvietojet galdu **4** vajadzīgajā pozīcijā.
 2. Nofiksējet galdu vietā, pagriezot fiksatoru **22** un iespiežot to sliedēs atverē.

Ūdens sprauslu regulēšana (A., N. att.)

Ūdens sprauslas **7** var regulēt, lai nodrošinātu vajadzīgo dzesējošā ūdens plūsmu.

- Noregulējet sprauslu, pārvietojot rokturi **67** vajadzīgajā pozīcijā.
 - Maksimālā darbspēja (sprauslas pilnībā ievilkta) **68**.
 - Minimālā izsmidzināšanās (sprauslas līdzeni pret griezējripu) **69**.
 - Izslēgta pozīcija, lai starp zāģējumiem un laikā, kad tiek mainīta griezējripa, nenotiku izsmidzināšanās **70**.

Ūdens plūsmas regulēšana (O. att.)

Ūdens caurules plūsmas ierobežotāju **71** var pagriezt, lai regulētu dzesējošā ūdens plūsmu, kas noviržita uz griezējripu.

- Lai samazinātu plūsmu, nospiediet ierobežotāju.
- Lai palielinātu plūsmu, atlaidiet ierobežotāju.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kur viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt materiālus.

Lai mazinātu vibrācijas iedarbību, raugieties, lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema, instruments un piederumi

būtu labā darba kārtībā un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu instrumenta prasībām.



BRĪDINĀJUMS!

- Vienmēr ievērojet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
- Pārbaudiet, vai instruments ir cieši nostiprināts.
- Pārbaudiet, vai apstrādājamais materiāls ir pareizi nostiprināts.
- Raugieties, lai pirms instrumenta ieslēgšanas griezējripa nesaskartos ar apstrādājamo materiālu.
- Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz motors sasniedzis pilnu jaudu.
- Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu spiedienu. Nezāģējiet ar spēku.
- Netuviniet abas rokas griezējripas celjam. Neturiet rokas iezīmētajā zonā, kā norādīts P. attēlā.

Pirms ekspluatācijas

- Uzstādīet piemērotu griezējripu.
- Pārbaudiet visu bloķēšanas pogu un piestiprināto rokturu ciešumu.
- Uzpildīt ūdens rezervuāru ar pietiekami daudz ūdens, lai ūdens sūknī var tajā pilnībā iegremdēt.

Ieslēgšana un izslēgšana (Q. att.)

- Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **1** pozīcijā I.
- Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **1** pozīcijā 0.

Strāvas vadā ir iestrādāta nooplūdstrāvas aizsargierice ar nulles sprieguma slēdzi un manuāli atiestatāmu aizsardzību pret dzinēja pārkāpanu. Ja barošana tiek atvienota, rīkojieties šādi.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim **1** jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
- Nospiediet nooplūdstrāvas aizsargierices atiestates pogu.

Slēdža bloķēšana

- Lai nepiederošas personas nevarētu darbināt šo instrumentu, ar slēzēni nobloķējet slēdzi.

Pamatā zāģēšanas darbi

Vispārīgi norādījumi

- Vairākas reizes izmēģiniet vienkāršas urbšanas paņēmienus, izmantojot kokmateriāla atlīkumus, līdz iemanāties ar instrumentu darboties.
- Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet pārbaudi (nepievienojot instrumentu elektrotīklam), lai pārbaudītu griezējripas ceļu.

Vertikāli taisna šķērszāģēšana (R. att.)

1. Iestatiet 0° slīpuma leņķi.
2. Nolaidiet svīru, lai griezējripa atrastos zemākajā pozīcijā.

3. Novietojiet apstrādājamo materiālu līdznei uz galda un pret ierobežotāju tā, lai apstrādātā puse būtu uz augšu. Savietojiet apstrādājamā materiāla atzīmi ar iegriezuma rādītāju atzīmi.
4. Netuviniet abas rokas griezējripas celjam.
5. Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezējripa sasniedz pilnu ātrumu. Ľaujiet griezējripai pilnībā pārklāties ar ūdeni.
6. Lēnām virziet materiālu griezējripā, turot to cieši piespiestu pie ierobežotāja. Nespiediet pārāk spēcīgi. Griezējripas ātrumam jābūt nemainīgam.
7. Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu, nogaidiet, līdz griezējripa pārstāj kustēties, un izņemiet apstrādāto materiālu.

Slīpā lenķzāģēšana (S. att.)

Var iestātīt $22,5^\circ$ un 45° lielu slīpuma lenķi.

1. Atskrūvējiet slīpuma nostiprināšanas kloki **11** un iestatiet vajadzīgo slīpumu.
2. Cieši pievelciet slīpuma nostiprināšanas kloki.
3. Rikojeties tāpat, kā minēts norādēs par vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.

Zāģēšana pa diagonāli (A., T1., T2. att.)

Malas vadīkla **5** ļauj zāģēt 45° lenķi.

1. Novietojiet malas vadīklu ar uzstādīšanas kronšteinu **72** uz ierobežotāja.
2. Pagrieziet virzošo ierobežotāju **73** pozīcijā, kas piemērota konkrētajām darba veidam:
 - pagrieziet ierobežotāju pa labi, lai lielas flīzes sagrieztu nelielos gabalošus;
 - pagrieziet ierobežotāju pa kreisi, ja vēlaties to izmantot jebkuram citam darba veidam.
3. Iestatiet paralēlo ierobežotāju vajadzīgajā attālumā.
4. Pievelciet kloki **74**, lai nofiksētu ierobežotāju.
5. Rikojeties tāpat, kā minēts norādēs par vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.

Gremdzāģēšana (U. att.)

Ar gremdzāģēšanas funkciju izzāģē atvērumu flīzes vidū, piemēram, elektrības kontaktligzdām, noteiktaulēm utt.

1. Abās flīzes pusēs atzīmējiet zāģēšanas līnijas.
2. Uzstādīet piemērota izmēra griezējripu.
3. Noregulējiet zāģēšanas dzīlumu tā, lai griezējripa iezāģētu tikai līdz apstrādājamā materiāla vidum.
4. Novietojiet apstrādājamo materiālu līdznei uz galda un pret ierobežotāju tā, lai apstrādātā puse būtu uz augšu. Savietojiet apstrādājamā materiāla atzīmi ar iegriezuma rādītāju atzīmi.
5. Ieslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz griezējripa sasniedz pilnu ātrumu. Ľaujiet griezējripai pilnībā pārklāties ar ūdeni.
6. Pārvietojiet galdu, līdz apstrādājamā materiāla atzīme ir zem griezējripas.

7. Nolaidiet sviru, lai virzītu griezējripu apstrādājamajā materiālā. Nepārzāģējiet pāri atzīmes malām. Tiklīdz atzīmētā vieta ir izzāgēta, nofiksējiet sviru augstākajā pozīcijā.

8. Rikojeties tāpat par pārējām atzīmēm.
9. Apvērsiet apstrādājamo materiālu otrādi. Rikojeties, kā apraksts iepriekš, zāģējot no otras puses, lai abi zāģējumi sakristu.
10. Pabeidzot zāģēšanu, izslēdziet instrumentu, nogaidiet, līdz griezējripa pārstāj kustēties, un izņemiet apstrādāto materiālu.

Rievošana (V. att.)

Rievas flīžes veido tāpēc, lai paslēptu elektroinstalāciju, un ciemti mērķiem.

1. Noregulējiet zāģēšanas dzīlumu, kā vajadzīgs.
2. Novietojiet apstrādājamo materiālu līdznei uz galda un pret ierobežotāju tā, lai apakšpusē būtu uz augšu. Savietojiet apstrādājamā materiāla atzīmi ar iegriezuma rādītāju atzīmi.
3. Rikojeties tāpat, kā minēts norādēs par vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
4. Veiciet minēto kārtību atkārtoti, lai iezāģētu platāku rievu.

Piederumi



BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bistami apstākļi, ja tos lietojet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Pieejamo griezējripu klāsts

Ripas veids	Izmēri (ārējais diametrs x iekšējais diametrs)	Lietošana
DT3733	250 × 25,4 mm	Keramikas flīze
DT3734	250 × 25,4 mm	Porcelāna un akmens flīze

Sikāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

Transportēšana (W. att.)

Nonemamās detaljas var uzglabāt ūdens rezervuārā, lai instrumentu būtu vieglāk transportēt.

1. Iztukšojet ūdens rezervuāru. Sk. sadaļu **Apkope**.
2. Nonemiet malas vadīklu un pagarinājuma galdu.
3. Nofiksējiet slīdošo galdu vietā.
4. Nonemiet ūdens savācējus.
5. Izceliet instrumentu no ūdens rezervuāra, kā norādīts.
6. Levietojiet savācējus ūdens rezervuārā tādā veidā, kā norādīts.
7. Apvērsiet ūdens rezervuāru otrādi.

8. Malas vadiklu un pagarinājuma galdu var kompakti ievietot üdens teknē.

BRĪDINĀJUMS! Lai pārvietotu instrumentu, lūdziet palīdzību otrai personai. Instruments ir pārāk smags vienam cilvēkam.

APKOPE

Šis DeWALT elektroinstruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Ūdens rezervuāra iztukšošana (X. att.)

1. Ikreiz pēc darba jāiztukšo ūdens rezervuārs.
2. Uzlieciet ūdens sūkni uz teknes **75**.
3. Novietojiet piemērotu tvertni zem notecināšanas aizbāžņa **29**.
4. Izņemiet notecināšanas aizbāzni.
5. Nogaidiet pietiekami ilgi, līdz viss šķidrums ir iztecejis.
6. Pēc tam, kad šķidrums ir notecināts, ievietojiet atpakaļ notecināšanas aizbāzni.
7. Atbrīvojieties no šķidruma, ievērojot vides noteikumu prasības.

Galda ritināšanas pretestības regulēšana

(Y. att.)

Lai starp galdu un sliedēm nebūtu spraugas, rīkojieties šādi.

1. Atskrūvējiet sliedes augstuma skrūves **76**.
2. Groziet sliedes augstuma regulētājus **77**, līdz galds sāk vienmērīgi kustēties.
3. Pievelciet sliedes augstuma skrūves.



Eljošana

Šis elektroinstruments nav papildus jāeeeljo.



Tīrišana

BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamānāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo darbu, valkājiet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.



BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu tīrišanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidrinātājus vai citas asas ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai griezējripas aizsargs darbojas pareizi. Raugieties, lai kādu funkciju nenosprostotu dubļi vai apstrādājamā materiāla fragmenti. Ja starp griezējripu un aizsargu iestrēguši apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet instrumentu no barošanas avota un ievērojiet sadalā **Griezējripas uzstādīšana** minētos norādījumus. Iztīriet iestrēgušo materiālu un uzstādīet atpakaļ griezējripu.

Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un korpuiss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.

Katra dienu jāveic šādi tīrišanas darbi.

1. Ievietojiet ūdens sūkni spaini ar tīru ūdeni un izsūknējet ūdeni caur šūteņu sistēmu.
2. Ar fližu sūkli vai lupatu noslaukiet sliedes un atbalsta kājiņu.
3. Apsmidzinet ūdens rezervuāru un slidošo galdu ar tīru ūdeni. Ar fližu sūkli noslaukiet putekļus.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otreižēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izjūvelām. Nododiet otreižējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sikāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК

D24000

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

Технические характеристики

	D24000
Напряжение	$V_{\text{перем. тока}}$ 230
Великобритания и Ирландия	$V_{\text{перем. тока}}$ 230/115
Тип	3
Потребляемая мощность	Вт 1600/1500
Скорость холостого хода	мин ⁻¹ 4200
Внешний диаметр отрезного диска	мм 250
Внутренний диаметр (посадка) отрезного диска	мм 25,4
Толщина диска	мм 1,5
Тип отрезного диска	прямой, без углублений (сплошной обод)
Макс. периферийная скорость отрезного диска	мин ⁻¹ 5000
Установки фаски	° 11,5/45
Макс. скорость резки	мм 610
Глубина разреза под углом 90°	мм 95
Макс. размеры заготовки	
Плитка (гранит)	см 64,5×64,5×1,2
Кирпич (огнеупорная глина)	см 30,5×30,5×9,0
Макс. нагрузка	
Плитка (гранит)	кг 13
Кирпич (огнеупорная глина)	кг 20
Общий размер	см 86,4×68,6
Номинальный вес	кг 32
Макс. допустимый вес (с водой)	кг 51
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в соответствии с EN61029-1	
L_{PA} (уровень звукового давления)	дБ(A) 90,0
L_{WA} (уровень звуковой мощности)	дБ(A) 103,0
К (погрешность для заданного уровня мощности)	дБ(A) 3,1
Значение эмиссии вибрации Ач =	м/с ² 2,4
Погрешность К =	м/с ² 1,5

Значение эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN61029, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.



ОСТОРОЖНО! Заявленное значение эмиссии относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется не по основному назначению с различной оснасткой или при ненадлежащем уходе, уровень вибрации может измениться. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия вибрации также необходимо учитывать время, когда инструмент выключен или то время, когда он работает на холостом ходу. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от эффектов воздействия вибрации, а именно: следить за состоянием инструмента и принадлежностей, создание комфортных условий работы, хорошая организация рабочего места.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это устройство предназначено для подключения к системе сетевого питания с максимально допустимым сопротивлением системы Zmax в 0,30 Ом в точке интерфейса (коробка питания) источника питания пользователя.

Пользователь должен убедиться в том, что это устройство подключено только к системе питания, что соответствует указанным выше правилам. При необходимости пользователь может обратиться в государственную энергетическую компанию, и узнать сопротивление системы в точке интерфейса.

Декларация о соответствии нормам ЕС Директива по механическому оборудованию



Плиткорезный станок D24000

DeWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках**, соответствует: 2006/42/EC, EN61029-1:2009 +A11:2010. Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
06.04.17

Обозначения: правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на данные символы.



ОПАСНО! Обозначает опасную ситуацию, которая неизбежно приведет к **летальному исходу или тяжелым травмам**.



ОСТОРОЖНО! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер, **может привести к смерти или серьезной травме**.



ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, **может привести к травме средней или высокой степени тяжести**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Указывает на практику, **использование которых не связано с получением травмы**, но если ими пренебречь, **могут привести к порче имущества**.



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

Правила техники безопасности



ОСТОРОЖНО! При использовании электрического инструмента всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.



Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство и сохраните его.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

ОБЩЕЕ

- Содержите рабочее место в чистоте.**
Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- Обращайте внимание на условия работы.**
Не допускайте нахождения инструмента под дождем. Не используйте инструменты в условиях повышенной влажности. Следите за тем, чтобы рабочее место было хорошо освещено (250–300 люкс). Не пользуйтесь инструментом, если имеется риск возгорания или взрыва, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
- Не подпускайте близко детей.**
Не позволяйте детям, посетителям или животным находиться поблизости от места выполнения работ или прикасаться к инструменту или кабелю питания.
- Одевайтесь соответствующим образом.**
Не надевайте свободную одежду или украшения, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента. Если у вас длинные волосы, уберите их под головной убор. Используйте подходящие перчатки и обувь с не скользящей подошвой.
- Средства индивидуальной защиты**
Всегда надевайте защитные очки. При выполнении работ, при которых разлетается пыль или мелкие частицы материала, используйте защитную маску или противопылевую маску. Если эти частицы могут сильно нагреваться, также надевайте термостойкий фартук. Всегда носите средства защиты органов слуха. Всегда носите каску.
- Защита от поражения электрическим током**
Избегайте контакта с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами, газовыми плитами и холодильниками). Избегайте контакта с сетевым кабелем под напряжением, если он влажный. Не используйте инструмент, находясь в бассейне.

РУССКИЙ ЯЗЫК

7. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей

Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие.

8. Будьте внимательны

Следите за своими действиями. Будьте благородны. Не работайте с инструментом в утомленном состоянии.

9. Надежно крепите заготовку

Используйте зажимы или тиски для фиксации заготовки. Это безопаснее и освобождает руки при работе с инструментом.

10. Подсоедините пылеудаляющее оборудование

Если для электроинструмента предусмотрено устройство для сбора пыли и частиц обрабатываемого материала, убедитесь в том, что оно установлено и используется должным образом.

11. Удалите регулировочные и гаечные ключи

Всегда контролируйте, чтобы с инструмента перед включением были удалены все регулировочные приспособления и ключи.

12. Удлинительные кабели

Перед началом работы проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений и замените его при необходимости. При работе с инструментом на открытом воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенный для применения вне помещений и имеющим соответствующую маркировку.

13. Правильно подбирайте инструмент

Далее в руководстве приводятся виды работ, для которых предназначен данный инструмент. Маломощный инструмент или приспособление нельзя использовать для тяжелых работ.

Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке. Избегайте чрезмерной нагрузки инструмента.



ОСТОРОЖНО! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.

14. Проверяйте исправность деталей инструмента

Перед использованием тщательно проверьте инструмент и кабель питания на наличие повреждений. Проверьте наличие неправильно расположенных, заклинивших или сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу. Убедитесь, что инструмент работает должным

образом и выполняет свою намеченную функцию.

Не используйте инструмент, если какой-либо его компонент поврежден или неисправен. Не используйте инструмент, если не работает его выключатель. Поврежденные или неисправные детали должен заменить уполномоченный специалист по ремонту DeWALT. Никогда не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно.

15. Отсоедините инструмент от сети

Выключайте инструмент и дождитесь полной остановки перед тем, как оставить инструмент без присмотра. Если инструмент не используется, отключите инструмент от источника питания перед заменой каких-либо деталей инструмента, принадлежностей или приспособлений, а также перед обслуживанием.

16. Не допускайте непреднамеренного запуска

Перед подключением к источнику питания убедитесь, что инструмент выключен.

17. Берегите кабель от повреждений

Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить его от розетки. Не подвергайте кабель питания воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

18. Хранение исправного инструмента

Когда инструмент не используется, он должен храниться под замком в сухом недоступном для детей месте.

19. Тщательно выполняйте техническое обслуживание инструмента

Для более эффективной и безопасной работы держите инструменты в хорошем состоянии и чистыми. Обслуживание и замену принадлежностей выполняйте в соответствии с инструкциями. Все рукоятки и переключатели должны быть сухими и без следов смазки.

20. Ремонт

Данный инструмент разработан в соответствии с действующими нормативами. Ремонт инструмента производите только в авторизованном сервисном центре DeWALT. Ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей; в противном случае это может представлять серьезную опасность для пользователя.

Дополнительные правила техники безопасности для плиткорезных станков

- Не используйте станок, если он не полностью собран. Не пользуйтесь станком как ручным электроинструментом.

- Перед началом работы убедитесь в том, что все фиксаторы и держатели надежно закреплены.
- Не держите руки рядом с отрезным диском в то время, когда станок подключен к источнику питания.
- Не выполняйте резку заготовок, которые следует отрезать на расстоянии менее 15 см от врачающегося отрезного диска.
- Никогда не приближайтесь к задней части отрезного диска.
- Не выполняйте никакие операции со свободными руками. Прочно прижимайте заготовку к поверхности стола и ограждения.
- Отключите станок и дождитесь остановки отрезного диска перед перемещением заготовки или изменением настроек.
- Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм путем прижатия какого-либо инструмента или другого предмета к отрезному диску; это может привести к несчастному случаю.
- Поддерживайте пространство вокруг инструмента в порядке и не допускайте скапливания обрезков или щепок.
- Периодически проверяйте чистоту вентиляционных отверстий двигателя и отсутствие в них пыли.
- Перед заменой отрезного диска или выполнением технического обслуживания отключите питу от источника питания.
- Никогда не выполняйте очистку или техническое обслуживание, когда инструмент еще работает, а рама находится в рабочем положении.
- Правильно подбирайте отрезной диск в соответствии с материалом.
- Используйте только отрезные диски, указанные в данном руководстве. Никогда не используйте шлифовальные диски. Никогда не используйте пильное полотно для циркулярной пилы или иные типы дисков с зубьями.
- Макс. допустимая скорость отрезного диска или любой другой соответствующей принадлежности всегда должна быть равна или превышать скорость холостого хода станка, указанную на табличке на инструменте.
- Не используйте отрезные диски, которые не соответствуют размерам, указанным в **технических данных**. Не используйте никакие подставки или прокладки для подгонки диска при его установке на шпиндель.
- Проверяйте отрезные диски перед каждым использованием. Не используйте обломанные, потрескавшиеся или иным образом поврежденные диски.
- Перед использованием отрезного диска, убедитесь в правильности его установки.
- Станок должен проработать минимум в течение 30 секунд без нагрузки в надежном положении. В случае значительной вибрации или иного дефекта, остановите станок и выясните причину.
- Не используйте данный станок без установленного ограждения.
- Прочно прижимайте заготовку к поверхности стола и ограждения во время резки. Не выполняйте никакие операции со свободными руками.
- Не выполняйте резку заготовок, которые требуют максимальной глубины разреза, которая превышает размер диска.
- Не выполняйте сухую резку. Сухая резка может привести не только к повреждению станка, но и увеличить образование вредных частиц пыли.
- Не используйте отрезные диски для бокового шлифования.
- Не режьте металлические материалы.
- Всегда храните отрезные диски защищенными в сухом недоступном для детей месте.
- Не выполняйте настройку или замену деталей для изменения заводских настроек. Технические изменения может выполнять только производитель в соответствии с применимыми требованиями безопасности.



ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что все соединения сухие перед активацией цепи и подключением станка.

- Следите, чтобы на электрических частях инструмента и на людях в рабочей зоне не было воды.
- Замена удлинительного кабеля всегда должна выполняться производителем инструмента или сервисным агентом.



ОСТОРОЖНО! После восстановления напряжения переведите выключатель в положение **Выкл.** перед нажатием кнопки сброса **RESET** на устройстве защитного отключения (УЗО).

- Убедитесь, что установка оснащена соответствующим предохранителем категории «В» в соответствии с HD384.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно: Использование данных инструментов связано со следующими рисками:

РУССКИЙ ЯЗЫК

- повреждения в результате касания вращающихся частей;
- повреждения в результате разрушения отрезного диска.

Самые распространенные диски:

- в рабочем диапазоне;
- в диапазоне вращающихся деталей станка.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно:

- Ухудшение слуха.
- Несчастные случаи, происходящие в результате контакта с открытым движущимся отрезным диском.
- Риск получения травмы пальцев при смене диска.
- Риск защемления пальцев при снятии защитного кожуха.

Электрическая безопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике электроинструмента.



Ваш инструмент DeWALT имеет двойную изоляцию в соответствии с EN61029; поэтому не требуется заземления при работе с ним.



ОСТОРОЖНО! Питание для инструмента с рабочим напряжением 115 В должно поступать через откатоустойчивый изолирующий трансформатор с заземленным экраном между первичной и вторичной обмотками.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
- Подсоедините желтый/зеленый провод к клемме заземления.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 13 А.



ОСТОРОЖНО! Никогда не используйте электропатрон. Никогда не подключайте провода под напряжением (L) или нейтральные (N) провода к заземляющему стержню, отмеченному E, или $\frac{1}{-}$.

Установка сетевой вилки на

инструментах 115 В

(Только для Великобритании и Ирландии)

- Замену штепсельной вилки должен выполнить квалифицированный специалист. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в авторизованный сервисный центр DeWALT или к квалифицированному электрику.
- Установленная вилка должна соответствовать стандарту BS EN60309 (BS4343), 16 Ампер, и иметь контакт заземления в позиции 4h.

Использование кабеля-удлинителя

При необходимости использования кабеля-удлинителя используйте соответствующий 3-жильный кабель-удлинитель для питания этого инструмента (см. **технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля 1,5 мм²; максимальная длина 30 м.

При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

Устройство защитного отключения

Станок оснащен устройством защитного отключения (УЗО), которое защищает пользователя, замкнувшего какой-либо частью своего тела электрическую цепь, от поражения электрическим током, если ток утечки при этом достигнет 30 мА или больше. Для инструментов напряжением 115 В расчетный ток утечки составляет 5 мА.



ОСТОРОЖНО! Никогда не используйте инструмент без установленного УЗО. Не используйте инструмент, если УЗО не выполняет своих функций должным образом. Для работы УЗО, инструмент должен быть подключен к заземленной стенной электрической розетке. Периодически проверяйте работу УЗО, нажимая на кнопку TEST (ПРОВЕРКА).

Комплектация поставки

Данный комплект включает:

- 1 Блок корпуса двигателя
- 1 Блок опорной рамы
- 1 Водный отсек
- 1 Водяной насос
- 1 Отрезной диск
- 1 Подвижный стол
- 1 Удлинительный стол

- 1 Направляющая планка
- 1 Задний водосборник
- 1 Водосборник подвижного стола
- 1 Небольшой набор фланцев
- 4 Шестигранные винты
- 1 Шестигранный ключ
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Условные обозначения на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Не используйте отрезные диски с углублениями.



Надевайте защитные очки.




При работе с инструментом надевайте защитные перчатки.



Всегда пользуйтесь средствами защиты слуха.



ОСТОРОЖНО! Острые кромки.

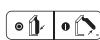

Выключатель: положение I (вкл.) и 0 (выкл.).



Место для переноски



Не помещайте руки в данную зону.

Расположение кода даты (рис. В1)

Код даты **78**, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

2017 XX XX

Год изготовления

Описание (рис. А)



ОСТОРОЖНО! Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- 1 Выключатель
- 2 Ручка регулировки глубины
- 3 Рабочая рукоятка
- 4 Подвижный стол
- 5 Направляющая планка
- 6 Удлинительный стол
- 7 Водяные сопла
- 8 Отрезной диск
- 9 Защитный кожух
- 10 Ограничитель глубины
- 11 Регуляторы скоса
- 12 Место хранения ключа
- 13 Водный отсек
- 14 Водосборник подвижного стола
- 15 Задний водосборник

Сфера применения

Плиткорезный станок D24000 предназначен для профессионального выполнения влажной резки плитки. В случае использования соответствующего отрезного диска диаметром 250 мм он может резать бетон, кирпич, фарфоровые и керамические материалы. Обеспечивая оптимальную гибкость станок выполняет следующие варианты резки – прямая резка (распилка), диагональная резка, врезное пиление и скашивания кромок – просто, точно и безопасно.

Данный станок нельзя использовать для любых операций, отличных от указанных в данном руководстве.

НЕ используйте в условиях повышенной влажности или proximity от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

НЕ допускайте детей к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

- **Малолетние дети и люди с ограниченными физическими возможностями.** Это устройство не предназначено для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями, если они не находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

СБОРКА

- ⚠ ОСТОРОЖНО!** Перед сборкой всегда отключайте инструмент от питания.
⚠ ОСТОРОЖНО! Во время сборки станка всегда соблюдайте инструкции в представленном ниже порядке.

Распаковка станка и его компонентов

- ⚠ ОСТОРОЖНО!** Во время перемещения станка всегда обращайтесь за помощью. Станок слишком тяжелый для перемещения одним человеком.

1. Выньте упаковочный материал из коробки.
2. Выньте компоненты станка из коробки.
3. Удалите оставшийся упаковочный материал с компонентов станка.

Установка корпуса двигателя на опорную раму (рис. В1)

1. Установите опорную раму **16** на относительно гладкую и ровную поверхность.
2. Установите корпус двигателя **17** на опорную раму, совмещая отверстия в подошве **18** с монтажными отверстиями **19**.
3. Вставьте винты **20** в отверстия.
4. Затяните винты, используя шестигранный ключ **21**, предоставленный в комплекте.

Установка подвижного стола на блок опорной рамы (рис. В2, В3)

1. Убедитесь, что блокировка **22** находится в разблокированном положении.
2. Удерживайте стол спереди рамы, выравнивая ролики **23** с роликовой направляющей **24**.
3. Установите задний ролик на роликовую направляющую.
4. Надвиньте стол на направляющую, при этом подшипники **25** должна находиться в направляющих салазках **26**.
5. Когда передняя часть стола приближается к раме, немного поднимите стол для чистого останова **27**.
6. Заблокируйте стол в положении, поворачивая штифт **22** и вдавливая его в отверстие **28** в направляющей.

Установка станка в водный отсек (рис. В4)

1. Установите водный отсек **13** на относительно гладкую и ровную поверхность.
2. Установите заглушку **29** в сливное отверстие.
3. Поднимите и удерживайте станок за места для переноски как показано на рисунке.

4. Опустите станок в водный отсек как показано на рисунке.

Установка удлинительного стола (рис. С)

1. Держите удлинительный стол **6** спереди с правой стороны от подвижного стола **4**.
2. Выровняйте направляющие штифты **30** на удлинении с отверстиями **31** в подвижном столе.
3. Установите удлинение на подвижной стол.
4. Затяните зажимную ручку **32**.

Установка водяного насоса (рис. D1, D2)

1. Установите шланг **33** в фитинг **34**.
2. Установите водяной насос **35** в глубокий угол водного отсека **13**.
3. Направьте силовой кабель и водяной патрубок по дну водяного отсека, чтобы избежать зажима подвижным столом.
4. Переключите клапан насоса, чтобыпустить воду (для некоторых моделей насоса).

Установка водосборников (рис. Е1, Е2)

Задний водосборник

Задний водосборник **15** собирает воду, которые вытекают во время резки крупных заготовок.

1. Удерживайте водосборник в задней части водного отсека.
2. Подвиньте ручки **36** под кромками **37** водяного отсека, чтобы углубления **38** находились под выступами.
3. Немного поднимите заднюю часть водосборника, чтобы водосборник был установлен в необходимое положение.

Водосборник подвижного стола

Водосборник подвижного стола **14** перемещается со столом и собирает воду в результате резки крупной плитки и диагональной резки.

1. Удерживайте водосборник в правой части подвижного стола.
2. Подвиньте ручки **39** под кромками **40** подвижного стола, чтобы углубления **41** находились под выступами.
3. Немного поднимите заднюю часть водосборника, чтобы водосборник был установлен в необходимое положение.

Установка отрезного диска (рис. F1–F3)

Максимальный диаметр отрезного диска составляет 254 мм.

1. С помощью укомплектованного шестигранного ключа **42** ослабьте винт **43** сбоку направляющей.

2. Потяните резиновый боковой клапан **44** и поднимите ограждение **9** в сторону задней части.
3. Отпустите кнопку блокировки шпинделя **45** одной рукой, а затем возьмите укомплектованный ключ **46** в другую руку, чтобы ослабить зажимную гайку **47**, поворачивая ключ против часовой стрелки.



ОСТОРОЖНО! Для использования блокировки шпинделя нажмите на кнопку как показано на рисунке и вращайте шпиндель вручную пока не почувствуете срабатывания блокировки. Продолжайте удерживать кнопку блокировки для предотвращения вращения шпинделя.

4. Снимите зажимную гайку **47** и внешнее кольцо фланца **48**.
5. Установите отрезной диск, чтобы стрелка была направлена туда же, куда и стрелка на направляющей.
6. Замените внешнее кольцо фланца **48**. См. **Толщина материала** для соответствующего использования фланца.
7. Затяните зажимную гайку **47**, поворачивая ее по часовой стрелке, удерживая блокировку шпинделя второй рукой.
8. Установите ограждение **9** на место.
9. Затяните винт **43** сбоку ограждения.



ОСТОРОЖНО! Никогда не нажмите на блокировку шпинделя во время вращения отрезного диска.

Толщина материала (рис. F2)

- Станок D24000 оснащен фланцем большого диаметра **48 A**, рекомендуется использовать материал для резки глубиной до 80 мм.
- Фланец меньшего размера **48 B** предоставлен для резки с достижением максимальной глубины 95 мм.
- По возможности следует использовать большой фланец для обеспечения оптимальной резки.

Подключение станка к источнику

электропитания (рис. А)

1. Убедитесь, что выключатель **1** находится в выключенном положении.
2. Включите вилку в электрическую розетку.
3. Расположите провод таким образом, чтобы вода не стекала по проводу в розетку. Для этого следите за тем, чтобы нижняя часть провода находилась ниже, чем розетка.

НАСТРОЙКА



ОСТОРОЖНО! Перед настройкой всегда отключайте инструмент от питания.

Проверка и настройка глубины резки (рис. G)

Обод отрезного диска всегда должен быть минимум на 5 мм ниже поверхности стола.

1. Ослабьте регулятор глубины распила **2**.
2. Опустите ручку, чтобы опустить отрезной диск в самое нижнее положение.
3. Затяните регулятор глубины распила **2**.
4. Выполните сухой ход, нажимая на стол, чтобы он полностью прошел через отрезной диск. Убедитесь, что отрезной диск не сталкивается со столом.
5. При необходимости регулировки выполните следующие действия.
 - a. Ослабьте регулятор глубины распила **2**.
 - b. Ослабьте крылатую гайку **49** на несколько оборотов.
 - c. Отрегулируйте регулятор глубины резки **10** по необходимости, проверяя, что обод отрезного диска находится минимум на 5 мм ниже поверхности стола.
 - d. Затяните крылатую гайку **49**.

Проверка, что перемещение под прямым углом осуществляется перпендикулярно ограждению (рис. H1, H2)

1. Опустите ручку, чтобы опустить отрезной диск в самое нижнее положение.
2. Перемещайте стол перед диском.
3. Установите угольник **50** на стол перед ограждением, чтобы он касался диска как показано на рисунке.
4. Нажмите на стол, чтобы он прошел через отрезной диск. Убедитесь, что диск двигается параллельно угольнику.
5. При необходимости регулировки выполните следующие действия.
 - a. Ослабьте винты **51**, удерживающие направляющий блок на раме.
 - b. Отрегулируйте регулятор направляющей **52** в соответствии с необходимостью.
 - c. С установленным угольником еще раз проверьте, что диск двигается параллельно угольнику и выполните настройку в случае необходимости.
 - d. Затяните винты **51**.

Проверка, что отрезной диск установлен перпендикулярно столу (рис. I1–I3)

1. Ослабьте рукоятку зажима для сглаживания кромок **11**.
2. Прижмите пильную раму вправо, чтобы убедиться в том, что она расположена полностью вертикально, и затяните рукоятку зажима для сглаживания кромок.
3. Опустите ручку, чтобы опустить отрезной диск в самое нижнее положение.
4. Перемещайте стол, чтобы он стал ниже диска.
5. Установите угольник **50** на стол и в соответствии с диском как показано на рисунке.
6. При необходимости регулировки выполните следующие действия.
 - a. Ослабьте ручку регулятора наклона скоса кромок **11** и поворачивайте стопорный винт регулировки вертикального положения **53** в нужном направлении до тех пор, пока диск не будет установлен под углом 90° к столу в соответствии с измерениями угольника.
 - b. Если указатель угла конусной резки **54** не показывает ноль на шкале угла конусной резки **55**, ослабьте винты **56** крепления указателя и установите указатель в нужное положение.

Проверка и регулировка угла скоса кромок (рис. I3, J)

1. Ослабьте рукоятку регулятора наклона **11** и сдвиньте пильную головку влево. Это положение соответствует наклону под углом 45°.
2. При необходимости регулировки выполните следующие действия.
 - a. Заворачивайте или выкручивайте установочный винт **57**, по мере необходимости, чтобы указатель **54** был совмещен с меткой 45°.

Пропил (рис. K)

Индикатор пропила **58** помогает определить линию хода отрезного диска.

1. Включите станок и дождитесь пока диск не достигнет полной скорости.
2. Нажмите на стол, чтобы он прошел через отрезной диск для пропила колеса **59**.
3. Отключите станок.
4. Если пропил изношен, можно создать новый пропил.
 - a. Ослабьте фиксирующий винт **60**.
 - b. Поверните колесо **59** для поиска целой поверхности.

- c. Затяните фиксирующий винт **60**.
- d. Осуществите вырезку нового пропила, следуя представленным выше инструкциям.

Проверка и настройка глубины шкалы (рис. L)

1. Перемещайте стол, чтобы он стал ниже диска.
2. Проверьте шкалу **61** на ограждении, используя ruletku **62**, помещая отметку ноль у отрезного диска.
3. В случае необходимости в настройке, ослабьте винты **63**,держивающие шкалу **61** на месте, выполните настройку соответствующего размера и затяните винты.

Блокировка подвижного стола (рис. M)

Данный стол можно заблокировать в следующих положениях.

- Переднее положение (свободный доступ к отрезному диску) **64**.
 - Врезное положение (отрезной диск в середине стола) **65**.
 - Выходное положение (отрезной диск у ограждения) **66**.
1. Подвиньте стол **4** в нужное положение.
 2. Заблокируйте стол, поворачивая штифт **22** и вдавливая его в отверстие в направляющей.

Регулировка водяных сопел (рис. A, N)

Водяные сопла **7** можно регулировать для обеспечения необходимого потока охлаждающей воды.

- Отрегулируйте сопло, перемещая ручку **67** в соответствующее положение.
 - Максимальная мощность (сопла полностью втянуты) **68**.
 - Минимальный вспрыск (сопла на уровне отрезного диска) **69**.
 - Положение Off для предотвращения чрезмерного разбрзгивания между резкой и замены отрезного диска **70**.

Регулировка расхода воды (рис. O)

Ограничитель потока **71**, установленный на водяной трубе, может быть отрегулирован на определенный расход охлаждающей воды, подающейся на отрезной диск.

- Для уменьшения потока, сожмите ограничитель.
- Для увеличения потока, опустите ограничитель.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь в том, что инструмент расположен оптимально с точки зрения эргономики, на столе соответствующей высоты и в устойчивом положении. Местоположение станка должно быть выбрано так, чтобы у оператора был хороший обзор и вокруг было достаточно места, которое позволило бы удобно работать с обрабатываемой деталью.

Чтобы уменьшить эффект вибрации, убедитесь в том, что температура окружающей среды не была слишком низкой, за инструментом и принадлежностями был надлежащий уход, а размер заготовки соответствовал инструменту.



ОСТОРОЖНО!

- Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.
- Убедитесь в правильной настройке станка.
- Убедитесь в необходимости поддержке заготовки.
- Убедитесь, что отрезной диск не касается заготовки до включения станка.
- Перед началом резки дождитесь, пока двигатель наберет полные обороты.
- Не прилагайте чрезмерное усилие при работе со станком. Не прилагайте силу во время резки.
- Держите руки на расстоянии от линии хода отрезного диска. Не помещайте руки в отмеченную зону как показано на рис. Р.

Подготовка к эксплуатации

- Установите соответствующий отрезной диск.
- Убедитесь в том, что все фиксаторы и зажимы надежно закреплены.
- Заполните водный отсек достаточным количеством воды для успешного погружения водяного насоса.

Включение и выключение (рис. Q)

- Чтобы включить станок, установите пусковой выключатель ① в положение I.
- Чтобы выключить станок, установите пусковой выключатель ① в положение 0.

Установленный сетевой кабель оснащен устройством защитного отключения (УЗО) с выключателем защиты от отсутствия напряжения и устройством защиты от перегрузки двигателя с ручным сбросом. В случае отключения питания выполните следующие действия.

- Удостоверьтесь, что выключатель ① находится в выключенном положении.
- Нажмите на кнопку сброса на УЗО.

Блокировка выключателя

- Чтобы избежать использования станка неуполномоченными лицами, заблокируйте выключатель, используя навесной замок.

Простые распилы

Общие рекомендации

- Попробуйте сделать несколько простых проектов, используя металлические отходы, чтобы «прочувствовать» инструмент.
- Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном инструменте), перед тем как делать окончательный разрез, чтобы проверить ход диска.

Вертикальный прямой поперечный разрез (рис. R)

1. Установите угла фаски на 0°.
2. Опустите ручку, чтобы опустить отрезной диск в самое нижнее положение.
3. Поместите заготовку на стол приложив к направляющей линейке, обрабатываемой стороной вверх. Выровняйте маркировку на заготовке с маркировкой на индикаторе пропила.
4. Держите обе руки на расстоянии от линии хода отрезного диска.
5. Включите инструмент и дождитесь, пока отрезной диск наберет полные обороты. Дождитесь, чтобы отрезной диск был полностью покрыт водой.
6. Медленно подавайте заготовку в отрезной диск, прижимая ее к направляющей. Не прилагайте чрезмерные усилия. Скорость отрезного диска должна быть постоянной.
7. По окончании разреза выключите инструмент, дождитесь полной остановки отрезного диска и удалите заготовку.

Поперечная резка под углом (рис. S)

Угол скоса кромок можно установить в диапазоне от 22,5° до 45°.

1. Ослабьте ручку регулятора наклона 11 и установите нужный угол скоса.
2. Надежно затяните рукоятку зажима для скашивания кромок.
3. Далее действуйте так же, как для вертикального разреза под прямым углом.

Диагональный разрез (рис. A, T1, T2)

Направляющая планка 5 позволяет выполнять разрез под углом 45°.

1. Установите направляющую планку с креплением 72 к направляющей линейке.
2. Поверните направляющую планку 73 в положение для соответствующего применения.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- Поверните планку вправо для отреза небольших кусков от большой плитки.
 - Поверните планку влево для любого иного применения.
3. Установите параллельный край на нужном расстоянии.
4. Затяните ручку **74** для блокировки направляющей на месте.
5. Далее действуйте так же, как для вертикального разреза под прямым углом.

Врезное пиление (рис. U)

Врезное пиление используют для удаления центра плитки, напр., для электрических розеток, сливов и т. д.

1. Отметьте зону для резки с обеих сторон плитки.
2. Установите отрезной диск соответствующего размера.
3. Настройте глубину резки, чтобы отрезной диск только наполовину проходил через заготовку.
4. Поместите заготовку на стол приложив к направляющей линейке, обрабатываемой стороной вверх. Выровняйте маркировку на заготовке с маркировкой на индикаторе пропила.
5. Включите инструмент и дождитесь, пока отрезной диск наберет полные обороты. Дождитесь, чтобы отрезной диск был полностью покрыт водой.
6. Двигайте стол, чтобы заготовка оказалась под диском.
7. Опустите ручку, чтобы опустить отрезной диск на заготовку. Не перережьте маркировку. Как только маркировка вырезана, заблокируйте ручку в самом высоком положении.
8. Повторите то же самое для другой маркировки.
9. Переверните заготовку вверх дном. Выполните указанные выше действия для второго разреза, чтобы он соответствовал первому.
10. По окончании разреза выключите инструмент, дождитесь полной остановки отрезного диска и удалите заготовку.

Прорезание пазов (рис. V)

Выполнение паза в плитке, напр., для помещения спрятанной проводки.

1. Установите нужную глубину резки.
2. Поместите заготовку на стол приложив к направляющей линейке, нижней стороной вверх. Выровняйте маркировку на заготовке с маркировкой на индикаторе пропила.
3. Далее действуйте так же, как для вертикального разреза под прямым углом.
4. Повторите процедуру для достижения более широкой канавки.

Дополнительные принадлежности

! ОСТОРОЖНО! Так как дополнительные принадлежности производителей, отличных от DeWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного изделия только принадлежности, рекомендованные компанией DeWALT.

Линейка доступных отрезных дисков

Тип диска	Размеры (диаметр × отверстие)	Применение
DT3733	250 × 25,4 мм	Керамическая плитка
DT3734	250 × 25,4 мм	Фарфоровая/каменная плитка

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

Транспортировка (рис. W)

Демонтированные компоненты можно хранить в водном отсеке для простоты перевозки.

1. Опустите водный отсек. См. **Техническое обслуживание**.
2. Снимите направляющую планку и удлинительный стол.
3. Заблокируйте подвижный стол в положении.
4. Снимите водосборники.
5. Поднимите станок из водного отсека как показано на рисунке.
6. Установите водосборники в водный отсек как показано на рисунке.
7. Переверните водный отсек вверх дном.
8. Направляющую планку и удлинительный стол теперь можно поместить в водный отсек перед складыванием.

! ОСТОРОЖНО! Во время переноски станка всегда обращайтесь за помощью. Станок слишком тяжелый для перемещения одним человеком.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроинструмент DeWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

! ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск получения серьезных травм, выключайте инструмент и отключайте его от сети перед тем, как выполнять какие-либо регулировки или снимать/устанавливать принадлежности или оснастку. Убедитесь в том, что спусковой выключатель находится в положении OFF. Случайный запуск может привести к травме.

Опустошение водного отсека (рис. X)

1. После каждого использования нужно опустошать водный отсек.
2. Установите водяной насос на лоток **75**.
3. Установите соответствующий контейнер под сливную заглушку **29**.
4. Выньте сливную заглушку.
5. Обеспечьте достаточно времени для слива жидкости.
6. После слива жидкости повторно установите сливную заглушку.
7. Вылейте жидкость безопасным для окружающей среды способом.

Настройка сопротивления качения стола (рис. Y)

Для проверки зазора между столом и направляющими, выполните следующие действия:

1. Ослабьте фиксирующие винты высоты направляющей **76**.
2. Отрегулируйте регуляторы направляющей **77** до плавного движения стола.
3. Затяните фиксирующие винты высоты направляющей.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.



Чистка



ОСТОРОЖНО! Удаляйте загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные наушники и противопылевую маску при выполнении этих работ.



ОСТОРОЖНО! Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильно действующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Перед использованием тщательно проверьте ограждение отрезного диска, чтобы убедиться в том, что все работает нормально. Следите за тем, чтобы грязь или частицы обрабатываемых деталей не привели к блокировке любой функции.

Если частицы обрабатываемой детали зажаты между отрезным диском и ограждением, отключите инструмент от источника питания и следуйте инструкциям, изложенным в разделе **Установка отрезного диска**. Удалите застрявшие частицы и соберите заново отрезной диск.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия в корпусе с помощью мягкой щетки, чтобы они были чистыми.

Каждый день необходимо выполнять следующие операции чистки.

1. Установите водяной насос в емкость с чистой водой и качайте воду через систему шлангов.
2. Протирайте направляющие и опорную рукоятку влажной губкой или тканью.
3. Опрыскивайте водный отсек и подвижный стол чистой водой. Протирайте пыль влажной губкой.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

DEWALT®

Garantii

DeWALT viltikirina, kad gaminio, kuris pristatomas vertoliui, nežaidos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prieš prie privačių vertolių teisų ir iš nekeičiamos. Garantija galioja vienos Europos Bendrijos valstybės nares ir Europos laisvosios prikybos zonoje.

Jei DeWALT gaminių služiūja dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo DeWALT statutuose arba paiešos gaminių.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsianda dėl:

- normadus susidėvėjimo;
- neminkamo ranko erškibavimo ar techninės priežiūros;
- iei rankiklis buvo perkrautas;
- jei gaminys sugeido dėl nepriestuly dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- neminkamo malinimo.

Garantija pasinaudoti gaminii, ižplėtyta garantine kortelė ir pirkimo įrodyma, čekiu) reikia pristatyti pardavėjui

arba tiesiogiai įgaliotomis remonto dirbtuvėmis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo. Informacija apie artimiausias DeWALT remonto dirbtuvės rastite linklapelyje www.2helppu.com.

Garantii

DeWALT garantierib, et toode on läigendile tannimiseks vaba materjalil ja/või koostamise rigadeet. Garantii lisanud ei rakendu seadustele õigustele ning ei mõjuta heid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõrjumises.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõned DeWALT töötol riike materjalil ja/või koostamise veta tõttu või see on spetsifitsatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DeWALT tööle klienti jäks minimaalse väävaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjusaks on:

- Normadine kulmine
- Tööriista väärkohtlenine või halb hooldamine
- Motori ülekõrgmamine
- Kui töötet on kahjuks tundan võõrosakesed, materjal või õnnetus
- Vale töötelpinge

Garantii ei kehti, kui töötet on remontitud või demonteeritud DeWALT volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantiliikaastr ja ostutoend (t ekki) vältia müüjale või otsse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vee avastamist.

Teavet lähima DeWALT teenindaja kohta leiate veehisaidilt: www.2helppu.com.

Garantini talons:

Irankio modelis/kataloogi numerois

Seriinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavejas

Data

Garantitallong:

Tööriista mudel/kataloogi number

Seeria/numer/kupüäeva kood

Klient

Müüja

Kupäev

DEWALT®

PYCCKN R3PIK

Garantija

DeWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом. Настоящая гарантia действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DeWALT из-за некачественных материалов, материала сборки, либо изделия является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DeWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрева двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DeWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантой необходимо предоставить изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемный диптеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки).

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DeWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

DEWALT®

LATVIJĒS

Garantija

DeWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu, un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus otrai klientu juridiskam tiesībam un tas neizteiksmē. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DeWALT produkts salīst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ, kai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DeWALT i 12 mēnešu līnā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cēdoties klientam ratīgiespējam parādā gaitā.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls izmudums
- Ierīces nepareiza lietšana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbinās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījusi svešķermenī, cils materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nodukām nav DeWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas taknu un pirkuma apdzīcījumu (čeku) ir jāapgādā parēķējām val/iesi pilnvadojām apkopes pāršāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DeWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevejs
Datums