


STANLEY®

FATMAX®




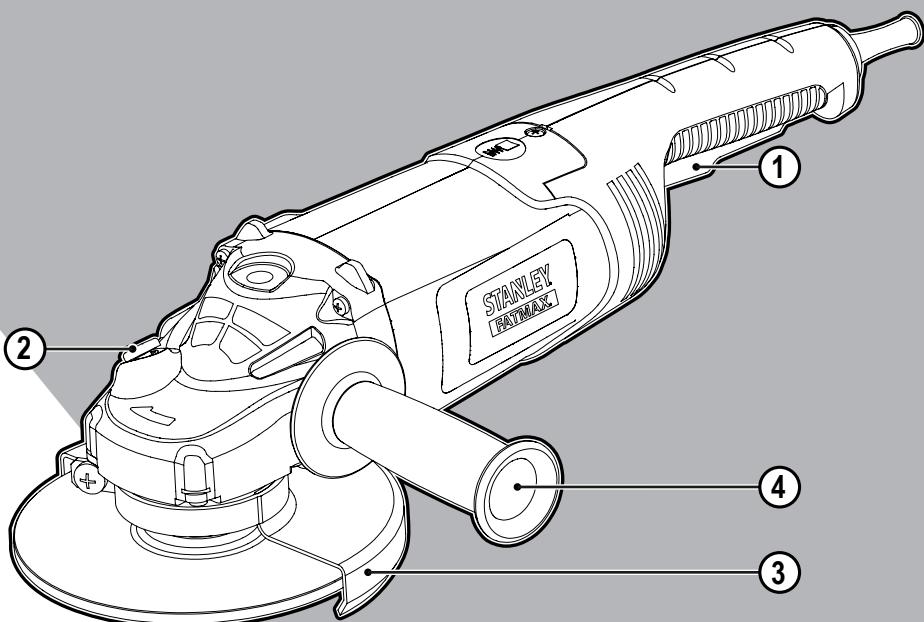






370124 - 49 BLT

www.stanley.eu

FMEG232

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	13
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	21
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	29

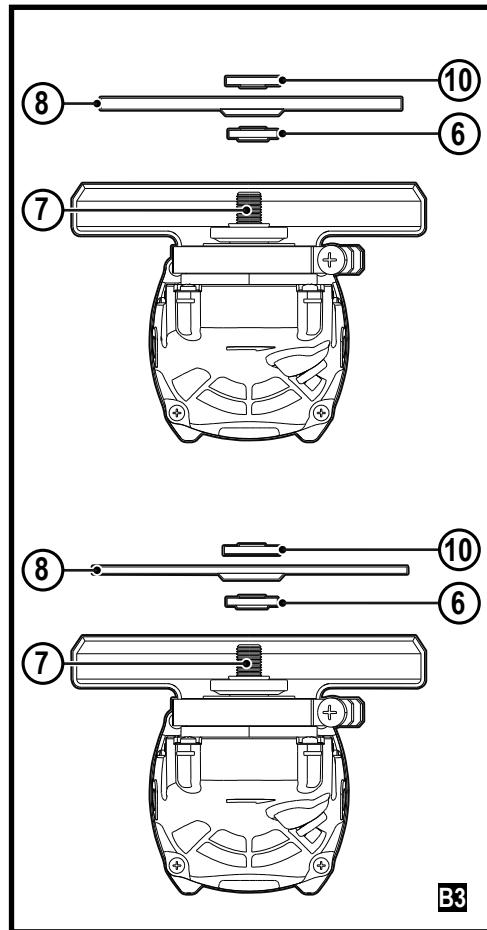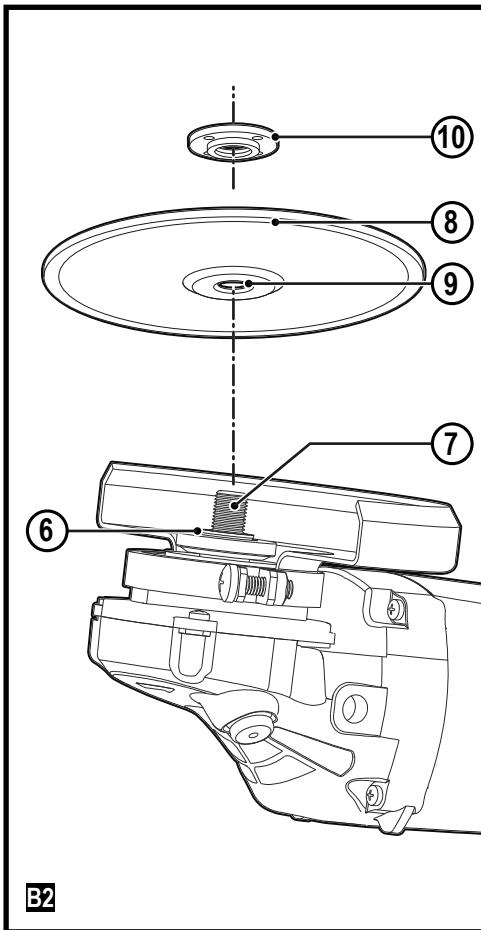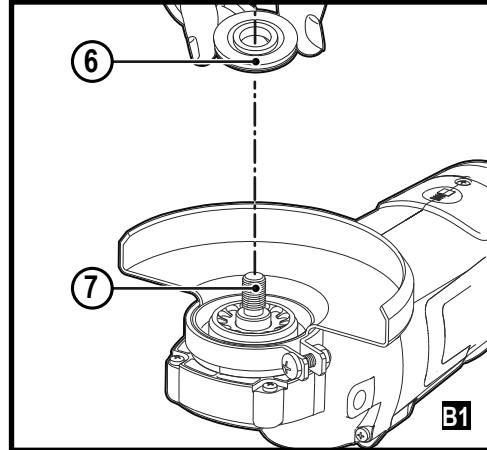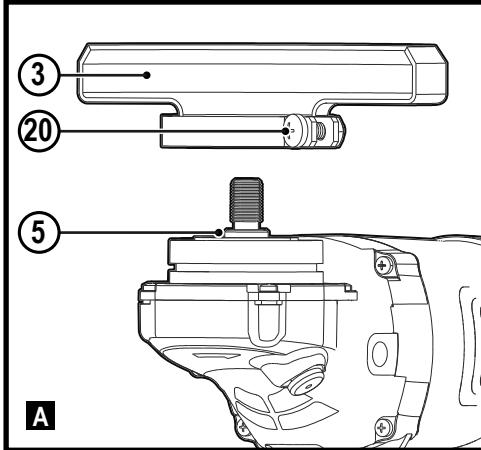

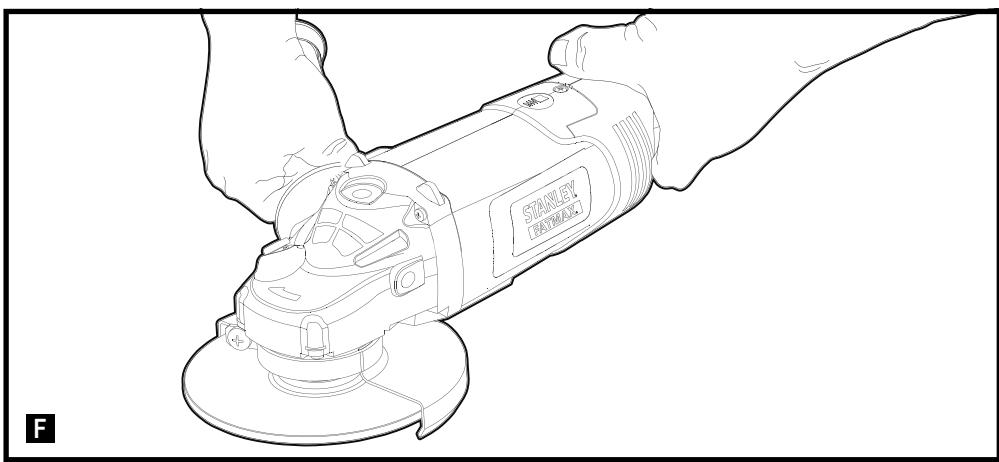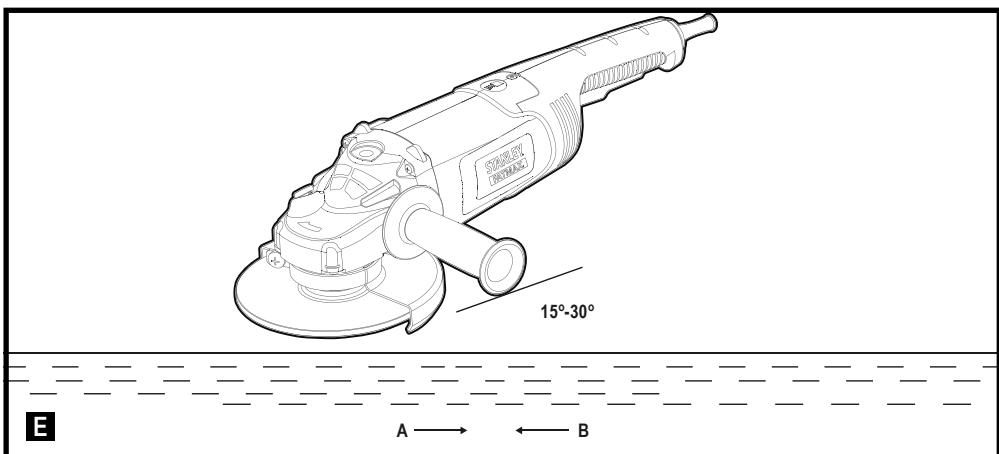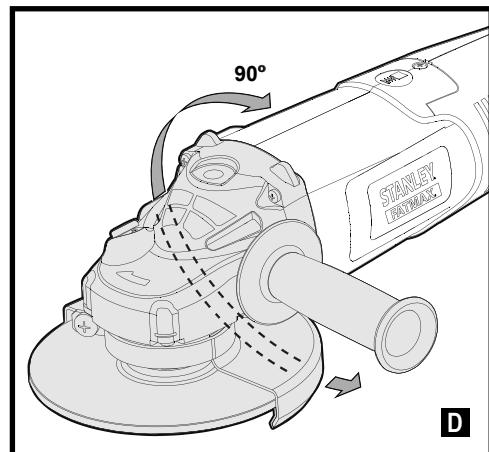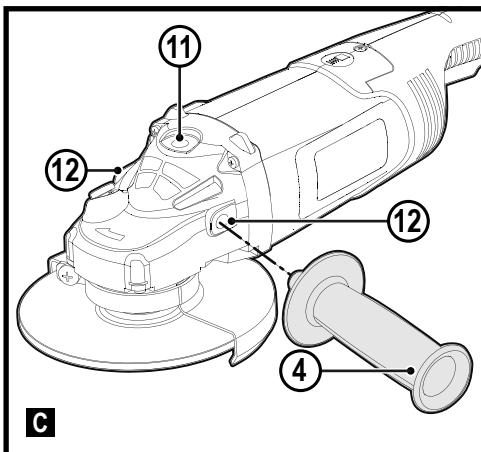

Ettenähtud otstarve

Nurkkilihvija STANLEY FATMAX FMEG232 on möeldud metalli lihvimiseks sobiva tüüpi tarvikutega. Vastava kaitsekattega varustatuna on see tööriist möeldud nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.

Ohutusnõuded

Elektritööriistadega seotud üldised hoiatused



HOIATUS! Lugege köik hoiatused ja juhised läbi. Köigi alltoodud hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke köik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles

Hoiautustes kasutatud termin „elektritööriist“ viitab võrgutoitoel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1. Tööpiirkonna ohutus

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad kergesti juhtuda önnestuseta.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikkus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

2. Elektrohutus

- Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Ärge muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Originaalpistikud ja nendega sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud. Elektrilöögi saamise oht suureneb, kui teie keha on maandatud.
- Vältige elektritööriistade sattumist vihma või niiskuse kätte. Elektriseadmesse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Käsitsege toitejuhet õigesti. Ärge kunagi kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitsts juhet kuumuse, öli, teravate servade ja liukuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate seadmega öues, kasutage välitingimustesse sobivat pikendusjuhet.

Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

- Kui elektritööriistaga töötamine niisketes tingimustes on välimatu, kasutage rikkevoolukaitsmega vooluallikat.

Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3. Isiklik ohutus

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möjú all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmade kaitset.** Isikukaitsevahendid, nagu tolumumask, mittelibisevad jalaniöud, kiiver ja kõrvaklapid, vähendavad vastavates tingimustes kasutamisel tervisekahjustust.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Enne tööriista ühendamist vooluvõrku ja/või aku paigaldamist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lüliti, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on töösändis, võib juhtuda önnetus.
- Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutriivõtmeh. Tööriista pöörleva osa külge jääetud reguleerimis- või mutriivõti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge kühünitage. Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu.** Siis on võimalik ettearvamatuses olukordades tööriista paremini valitseda.
- Kandke nöuetekohast riietust. Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lehvivad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahel.
- Kui tööriistal on tolmuemaldusliidesed, siis veenduge, et need oleksid ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
- Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine**
- Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage kavandatavaks tööks sobivat elektritööriista. Elektritööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja hoilepanemist lahetage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende ettevaatusabinöude rakendamine vähendab elektritööriista ootamatu käivitumise ohtu.

EESTI KEEL

- d. Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
 - e. Elektritööriisti tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud asjaolud, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljude õnnestuse põhjuseks on halvasti hooldatud elektriseadmed.
 - f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhitida.
 - g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsikuid jms vastavalt juhendile, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Elektritööriista kasutamine mittesihotstarbeliselt võib põhjustada ohtlikke olukordi.
5. Tehnohooldus
- a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektriseadme ohutuse.

Täiendavad hoiatused elektritööriistade kohta



Hoiaitus! Täiendavad ohutusnöuded lihvimisel, poleerimisel ja traatharjamisel

- ◆ See elektritöörist on möeldud lihvimis-, poleerimis- ja harjamistöödeks. Lugege kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske vigastuse ohtu.
- ◆ Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole elektritööriist möeldud, võivad põhjustada ohte ja vigastusi.
- ◆ Ärge kasutage tarvikuid, mis pole tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt möeldud ega soovitatud. See, et tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel ohutut kasutamist.
- ◆ Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad nimikiirusest kiiremini, võivad kildudeks purunedat.
- ◆ Tarviku välisläbimõõt ja paksus ei tohi ületada teie elektritööriista niminäitajaid. Vale suurusega tarvikute puhul ei saa tagada piisavat kaitset ega juhitavust.
- ◆ Ketta, äärikut, tugitallja ja muude tarvikute völliava suurus peab täpselt sobima elektritööriista völliiga. Tarvikud völli suurusega, mis ei sobi elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja võivad põhjustada juhitavuse kaotamise.

- ◆ Ärge kasutage kahjustunud tarvikuid. Enne iga kasutuskorda vaadake tarvikud üle ja veenduge, et lihvketastel ei oleks täkkeid ega pragusid, et tugitald ei oleks kulunud ega pragunenud ja et traatharjal poleks lahtiseid ega katkiseid traate.
Kui elektritööriist või tarvik on maha kukkunud, kontrollige seda kahjustuste suhtes või paigaldage kahjustusteta tarvik. Pärast tarviku ülevaatamist ja paigaldamist ning elektritööriista käätmist maksimaalsel koormusel ühe minuti jooksul. Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt selle katseajal.
- ◆ Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke olenevalt seadme kasutamisviisist näomaski või kaitseprillie. Kandke vajadusel tolumumaski, kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja põlle, mis peatab väikesed abrasiivsed osakesed või materjalitükid. Silmade kaitse peab suutma peatada eri tööde juures tekkiva lendava prahi. Tolumumask või respiraator peab suutma filtreerida töö käigus tekkivaaid osakesi. Pikaajaline kokkupuuide tugeva müraga võib põhjustada kuulmislangust.
- ◆ Hoidke juuresviibijad tööpiirkonnast ohutus kauguses. Kõik tööpiirkonda sisenejad peavad kandma isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjaliga või purunenud tarviku tükid võivad öhku paiskuda ja põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööpiirkonda.
- ◆ Kohtades, kus lõikesade võib riivata varjatud juhtmeid, hoidke elektritööriista töö ajal ainult isoleeritud käepidemetest. Kui lõiketarvik puudutab voolu all olevat juhet, satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
- ◆ Toestage toorik ja kinnitage see pitskruvidega või muul sobival viisil stabilise aluse külge. Kui hoiate töödeldavat detaili käes või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
- ◆ Paigutage juhe pöörlevast tarvikust eemale. Kontrolli kaotamisel võite juhtmesse lõigata ning teie käsi või käsivars võidakse tömmata vastu pöörlevat tarvikut.
- ◆ Ärge kunagi pange elektritööriista maha, kui tarvik pole täielikult peatunud. Pöörlev tarvik võib pinna külge takerduda, viies tööriista kontrolli alt välja.
- ◆ Ärge laske elektritööriistal töötada, kui kannate seda oma küljel. Kogemata pöörleva tarviku vastu puutudes võivad riided selle külge takerduda ja tarviku kasutaja kehasse tömmata.
- ◆ Elektritööriista öhuvasid tuleb regulaarselt puhastada. Mootori ventilaator tömbab tolmu korpusesse ja metallipuru kuhjumine võib põhjustada elektriohutu.

◆ **Ärge kasutage elektritööriista kergesisüttivate materjalide lächedal.**

Sädemed võivad need materjalid süüdata.

◆ **Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul on vajalik jahutusvedelik.**

Vee või muu vedela jahutusaine kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

Märkus! Eespool toodud hoiatus ei kehti elektritööriistade kohta, mis on spetsiaalselt möeldud vedelikusüsteemiga kasutamiseks.

Tagasilögid ja seonduvad hoiatused

Tagasilöök on ootamatu reaktsioon põörleva ketta, tugitalla, harja või muu tarviku kinnikiilumisele. Riivamine või haakumine põhjustab põörleva tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis tarviku põõlemisele vastassuunas.

Näiteks kui lõikeketas riivab töödeldavat detaili või takerdub detaili sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning selle tagajärvel viskub ketas detailist välja. Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib ketas hüputa kasutaja suunas või temast eemale.

Nendes tingimustes võib lihvketas ka puruneda.

Tagasilöök tekib elektritööriista vale kasutamise ja/või valeda töövõtete või -tingimuste tagajärvel ja seda saab vältida nõuetekohaste ettevaatusabinöudega, mis on kirjas allpool.

◆ **Hoidke tööriista kindlalt käes ning valige keha ja käe asend, mis võimaldab tagasilöigi järgu toime tulla. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et saada maksimaalne kontroll tagasilöögi või käivitamise ajal tekkiva väändejõu üle.** Kui vastavad ettevaatusabinöud on tarvitusele võetud, saab kasutaja valitseda väändemomendi või tagasilöögi mõju.

◆ **Ärge kunagi asetage oma kätt põörleva tarviku lähedusse.**

Tarvik võib tagasi käe vastu paiskuda.

◆ **Ärge viibige alas, kuhu elektritööriisti tagasilöögi korral liigub.** Tagasilöögi toimel paiskub tööriist ketta kinnikiilumisele eelnened liikumisele vastassuunas.

◆ **Olge eriti ettevaatlilik nurkade, teravate servade jm töötlemisel. Vältige pörkumist ja tarviku kinnikiilumist.**

Nurgad, teravad servad või pörkumine põhjustab tihtipeale põörleva tarviku kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist või tagasilööki.

◆ **Ärge kinnitage sellele tööriistale saeketti, puunikerdustera või hammastega saeketast.** Sellised ketad põhjustavad sageli tagasilööki ja tööriista üle kontrolli kaotamist.

Lihvimistöödega seotud hoiatused

◆ **Kasutage ainult sellele elektritööriistale soovitatud kettatüüpe ja valitud kettale möeldud kaitsekatet.**

Kettad, mis pole elektritööriistaga kasutamiseks möeldud, ei ole piisavalt varjestatud ning pole ohutud.

◆ **Kaitsekate tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt ja asetada maksimaalse ohutuse tagamiseks sellisesse asendisse, et kasutaja suunas jäeks võimalikult vähe paljastatud ketast.**

Kaitsekate aitab kaitsta tööriista kasutajat purunenud ketta tükkide ja kogemata ketta vastu puutumise eest.

◆ **Kettaid tuleb kasutada ainult sihotstarbeliselt.**

Näiteks ärge lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed lõikeketad on möeldud perifeeriseks lihvimiseks ning võivad neile rakenduva küljgöö mõjul kildudeks puruneda.

◆ **Kasutage alati kahjustamata äärikuid, mis sobivad valitud ketta suuruse ja kujuga.** Sobivad äärikud toelavad ketlast ja seetõttu vähendavad ketta purunemise ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda lihvketaste äärikutest.

◆ **Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud kettaid.** Suuremale elektritööriistale möeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista suuremale kiirusele ning võib puruneda.

Poleerimistöödega seotud hoiatused

◆ **Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte.**

Järgige liivapaberi valimisel tootja soovitusi.

Üle lihvimistalla ulatuv suurem liivapaberileht võib põhjustada lõikehaavu, ketta kinnikiilumist või purunemist ja tagasilööki.

Traatharjamistöödega seotud hoiatused

◆ **Arvestage, et harjaseid võib harjast välja lennata ka tavakasutuse korral.** Ärgeavalдage harjastele liiga suurt surveit. Traadist harjased võivad kergesti tungida läbi öhemate riite ja/või nahja.

◆ **Kui traatharja puhul on soovitatav kasutada kaitsekatet, ärge laske kettaga või traatharjal kaitsekatte vastu puutuda.** Traatketta või -harja läbimõõt võib töökormuse ja tsentrifugaaljöö mõjul suureneda.

Juuresviibijate ohutus

◆ **Seade ei sobi kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsилised, tajumis- või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.**

◆ **Lapsi peab valvama, et nad selle seadmega ei mängiks.**

Muud ohud

Seadme kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida valest või pikaajalisest kasutamisest jne.

Ka asjakohaste ohutusnõuete järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ◆ Pöörlevate või liukuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on seadme kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdekläratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.

Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

Hoiaitus! Elektritööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtsed võivad selle kasutamisi viisist sõltuvalt deklareeritud väärustest erineda. Vibratsioonitugevus võib tõusta üle deklareeritud taseme.

Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriisti kasutavate isikute kaitsemeetmeid reguleerivas direktiivis (2002/44/EÜ) esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisi viisi, arvestades seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päistiku allhoidmisse ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühikäigul).

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on järgmised pictogrammid koos kuupäevakoodiga:



Hoiaitus! Vigastusohu vähendamiseks tuleb lugeda kasutusjuhendit.



Kandke tööriista kasutamisel kaitseprille.



Kandke tööriista kasutamisel kõrvaklappe.

Elektriohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et toitepinge vastaks andmesildile märgitud väärtusele.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või STANLEY FATMAXi volitatud hooldusesinduses välja vahetada.

Pingelangud

Mõnel juhul võib tekkida lühiajalisi pingelangusi. Ebasobivad vooluvõrgutingimused võivad mõjutada teisi seadmeid.

Juhul, kui vooluvõrgu kogutakistus on väiksem kui $0,107 \Omega$, ei ole häirete tekkimise võimalus eriti suur.

Osad

Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.

1. Lülit
2. Vööllukk
3. Kaitsekate
4. Külkgäepide

Ettenähtud kasutus

See nurklihvija on mõeldud eelkõige lihvimiseks.

Ärge kasutage liivapaberikettaid ega lihvkettaid, mis ei ole taandatud keskmega.

Ärge kasutage ega hoidke seda märjas keskkonnas ega tuleohtlike vedelike või gaaside läheduses.

See nurklihvija on professionaalne elektritööriist.

Ärge lubage lastel seda tööriista puutuda.

Kogenematus kasutajad peavad seda tööriista kasutama järelevalve all.

Kokkupanemine

Hoiaitus! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriisti enne seadistamist või tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning kõik pistikud eemaldada. Enne tööriista kokkupanemist vajutage alla ja vabastage päästiklülit, et tööriist oleks välja lülitatud.

Kettakaitsme paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)

Hoiaitus! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning kõik pistikud eemaldada. Enne tööriista kokkupanemist vajutage alla ja vabastage päästiklülit, et tööriist oleks välja lülitatud.

Kaitsekatte paigaldamine

- ◆ Asetage nurklihvija tööpingile, soon ülespoole.
- ◆ Asetage kaitsekatte (3) võru äärik reduktori korpuse soone (5) kohale.
- ◆ Keerake kaitsekatet (3) 150 kraadi vastupäeva.
- ◆ Veenduge, et kruvid (20) on korralikult kinni.

Kaitsekatte eemaldamine

- ◆ Vabastage kaitsekatte võru kruvid (20).
- ◆ Tõmmake kaitsekate (3) üles.

Hoiatus! Ärge kasutage seadet ilma kaitsekatteta.

Lihvketta paigaldamine ja eemaldamine (joonised B1, B2 ja B3)

Hoiatus! Ärge kasutage kahjustatud lihvkettaid.

- ◆ Asetage seade tööpingile, kaitsekate ülespoole.
- ◆ Paigaldage sisemine äärik (6) õigesti vöölide (7) (joonis B1).
- ◆ Asetage ketas (8) äärikule (6) (joonis B2). Töstetud keskkohaga ketast paigaldades veenduge, et töstetud keskkoh (9) oleks suunatud ääriku (6) poole.
- ◆ Keerake välimine äärik (10) vöölide (7) (joonis B3): lihvketta (A) paigaldamisel peab ääriku rõngas (10) olema suunatud ketta poole; lõikeketta (B) paigaldamisel peab ääriku rõngas (10) olema suunatud kettaga eemale.
- ◆ Vajutage völliukku (2) ja keerake völli (7), kuni see paigale lukustub (joonis B2).
- ◆ Pingutage äärikut (10) kaasasoleva kahetihvitilise võtmega.
- ◆ Vabastage völliukku.
- ◆ Ketta eemaldamiseks vabastage äärik (10) kahetihvitilise võtmega.

Külgkäepideme paigaldamine (joonis C)

Hoiatus! Enne tööriista kasutamist veenduge, et külgkäepide on korralikult kinnitatud.

Hoiatus! Alati tuleb kasutada külgkäepidet, et tööriist ei väljuks kontrolli alt.

Kinnituge külgkäepide (4) korralikult reduktori üksköik kummal küljel olevasse avasse (11) või (12).

Ettevalmistused enne kasutamist

- ◆ Paigaldage kaitsekate ja sobiv hõord- või lihvketas. Ärge kasutage liiga kulunud hõord- ega lihvketetaid.
- ◆ Veenduge, et sisemine ja välimine äärik on õigesti paigaldatud.
- ◆ Veenduge, et hõord- või lihvketas pöörleks tarvikute ja tööriistal olevate noolte suunas.

Kasutamine

Hoiatus! Järgige alati ohutusjuhiseid ja kohaldatavaid eeskirju.

Hoiatus! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, tuleb tööriist enne seadistamist või tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja lülitada ning kõik pistikud eemaldada. Enne tööriista kokkupanemist vajutage alla ja vabastage päästiklülit, et tööriist oleks välja lülitatud.

- ◆ Veenduge, et kõik lihvitatavad materjal on korralikult kinnitatud.
- ◆ Avaldage tööriistale kerget surve. Ärge avaldage hõordkettale külgsurve.
- ◆ Vältige ülekoormamist. Kui tööriist kuumeneb, laske sellel mõni minut ilma koormuseta töötada.
- ◆ Hoidke tööriista mölema käega kindlas haardes (üks käsi korpusel ja teine käsi külgkäepidemel). Käivitage seade ja langetage lihvketas vastu toorikut.
- ◆ Hoidke ketta serva tooriku pinna vastas 15- kuni 30-kraadise nurga all.
- ◆ Uue lihvketta kasutamisel ärge liikuge sellega B-suunas, muidu lõikub see toorikusse. Kui ketta serv on ümardatud, saate lihvmasinaga vabalt töötada kas A või B suunas.

Kävitamine ja seiskamine

Hoiatus! Enne tööriista kasutamist veenduge, et käepide on korralikult kinnitatud. Kontrollige, kas toitelülit töötab nõuetekohaselt. Enne tööriista ühendamist vooluallikaga kontrollige, kas lülitil on välja lülitatud, vajutades korras lülitil tagumist osa.

Seadme kävitamiseks vajutage lülitil tagumist otsa ja lükake seda ettepoole. Seejärel vajutage lukustamiseks lülitil esimest otsa. Seadme seiskamiseks vajutage lülitil tagumist otsa.

Hoiatus! Ärge lülitage koormuse all olevat tööriista sisse ega välja.

Käte õige asend (joonis F)

Hoiatus! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke käsi ALATI õiges asendis, nagu joonisel näidatud.

Hoiatus! Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke seadet ALATI kindlast ja olge valmis ootamatusteks.

Tööriista tuleb hoida nii, et üks käsi on külgkäepidemel (joonis A) ja teine käsi tööriista korpusel, nagu näidatud joonisel F.

Lülitiliukustusfunktsioon

Lükake päästik (1) ette ja seejärel vajutage seadme kävitamiseks päästikut (1). Päästiku (1) vabastamisel seade seisub.

Selgitus. Enne töödeldava pinna puudutamist peab hõordketas saavutama maksimaalse pöörlemiskiiruse. Enne seadme väljalülitamist töstke see tööpinnalt üles.

EESTI KEEL

Ettevaatust! Enne kui seadme maha toetate, laske hõõrdkettal lõplikult peatuda.

Reduktori pööramine (joonis D)

Reduktor on paigaldatud tööriista korpuse külge ja seda saab pöörata, et kasutajal oleks mugavam töötada.

Pööravat reduktorit saab keerata 90 kraadi, 180 kraadi ja 270 kraadi vasakule või paremale.

- ◆ Vabastage reduktori neli kruvi.
- ◆ Keerake reduktor köige sobivasse asendisse.
- ◆ Kinnitage reduktori neli kruvi.
- ◆ Veenduge, et pöörlemismehhanism on lukustatud.

Hoiatus! ÄRGE kasutage seadet fikseerimata reduktoriga.

Metalli töötlemine

Metallilaastudest tulenevate ohtude vältimiseks ühendatakse rikkevoolukaitse (RCD).

Kui RCD põhjustab voolukatkestuse, saatke tööriisti parandamiseks STANLEY FATMAXi volitatud edasimüüjale.

Hoiatus! Äärmuslikes töötингimustes võib metallist toonkute töötlemisel korpuse sisemusse koguneda elektrit juhtiv tolm ja puru. Kuna see nõrgendab lihmasina kaitseisolatsiooni, võib tekkida elektrilöögi oht.

Et vältida metallilaastude kogunemist lihmasina sisemusse, soovitame ventilatsiooniasid iga päev puhastada.

Vt „Hooldus“.

Lihvkettaste kasutamine

Hoiatus! Metallipuru kipub kuhjuma. Kui lihvkettaga töödelda palju metalli, võib suureneda elektrilöögi oht.

Ohu vähendamiseks ühendage enne kasutamist rikkevoolukaitse ja puhastage iga päev ventilatsiooniasid. Ventilatsiooniasade puhamiseks kuiva suruõhuga järgige allolevaid hooldusjuhiseid.

Hooldus

STANLEY FATMAXi võrgutoitega/akuga seade on möeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

Hoiatus! Enne võrgutoitega/akuga elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadmel on eraldi akupatparei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
- ◆ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
- ◆ Enne puhamist eemaldage laadija pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhamist mingit hooldust.

- ◆ Puhastage korrapäraselt seadme ja laadija ventilatsiooniasid pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage korrapäraselt mootori korputst niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhisid puhamustuvahendeid.
- ◆ Avage padrunit (kui see on kasutusel) regulaarselt ja koputage seda, et eemaldada selle sisemuses tolm.

Toitepistikku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasolevaid paigaldusjuhiseid.

Soovitatav kaitse: 13 A.

Keskonnakaitse

 Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmatega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust.

Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

Tehnilised andmed

		FMEG232 (tüüp 1)
Sisendpinge	V _{ac}	230
Tarbitav võimsus	W	2000
Nimikiirus	p/min	6500
Ketta läbimõõt	mm	230
Ketta ava	mm	22
Ketta maksimaalne paksus		
Lihvkettad	mm	6
Lõikekettad	mm	3,5
Völli suurus		M14
Kaal	kg	5

L_A (helirõhk) 94 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

L_{WA} (helivõimsus) 105 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguvärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN 60745:

Pindlihvimine (a_{h,SG}) 7,8 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²

EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV



FMEG232

Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nöuetele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Need seadmed vastavad ka direktiividele 2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Stanley Europe'iga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagakügel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline toimik koostamise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.

Ed Higgins
 Laiatarbe-elektritööriistade üksuse juht
 STANLEY FATMAX Europe, Egide
 Walschaertsstraat 14-18,
 2800 Mechelen, Belgia
 01.02.2021

Garantii

Stanley Fat Max on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub tarbijatele 12-kuulist garantii alates ostukuuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõirkonnas.



Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Stanley Fat Maxi kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökajale tuleb esitada ostukviitused.

Stanley Fat Maxi 1-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökaja asukohta leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või võttes ühendust Stanley Fat Maxi kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Külastage meie veebilehte www.stanleytools.co.uk/, et registreerida oma uus Stanley Fat Maxi toode ning olla kursis uudistoodete ja eripakkumistega.

EESTI KEEL

Tarvikute tabel

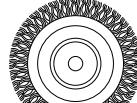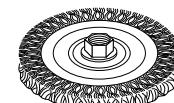Kaitsekatte tüüp	Tarvik	Kirjeldus	Lihvmasina külge kinnitamine
Tüübi 27 kaitsekate		Taandatud keskmega lihvketas	 Tüübi 27 kaitsekate
		Traatkettad	 Tugjäärlik
		Keermestatud mutriga traatkettad	 Tüübi 27 taandatud keskmega ketas
		Keermestatud mutriga traatkoonus	 Kinnitusäärik

Naudojimo paskirtis

STANLEY FATMAX kampinis šlifuoklis FMEG232 suprojektuotas šlifuoti metalą, naudojant tinkamo tipo piedus. Uždėjus atitinkamą apsaugą, šis įrankis skirtas profesionalams ir būtiniamams naudotojams.

Saugos instrukcijos

Bendrieji elektrinių įrankių saugos įspėjimai



!ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateicių.

Savoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktose nurodymuose reiškia į elektros tinklą jungiamą (laidinį) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietas sauga

- a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgrizdintos ir tamsios vietas dažnai tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- b. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogojoje aplinkoje, pvz., kur yra liepsniųjų skystių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- c. Dirbdami elektriniu įrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašaliniai asmenys. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

- a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitinkti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniiais įrankiais niekada nenaudokite jokių kištukinių adapterių. Nemodifikuoti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- b. Venkite salyčio su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais. Kai kūnas įžemintas, didėja elektros smūgio pavojus.
- c. Nedirbkite šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Jei elektrinių įrankių patekus vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- d. Atsargiai elkitės su maitinimo kabeliu. Niekada neneškite elektrinio įrankio už kabelio, taip pat netraukite už kabelio kištuko iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštriių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję kabeliai didina elektros smūgio pavojų.

- e. Naudodamiesi elektrinius įrankius lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo kabelį. Naudojant darbu lauke tinkamą kabelį, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- f. Jei elektrinių įrankių neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios elektros srovės įtaisu (RCD). Naudojant RCD, mažėja elektros smūgio pavojus.

3. Asmens sauga

- a. Dirbdami elektriniu įrankiu, būkite budrūs, žiurėkite, ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka. Nenaudokite elektrinio įrankio pavargę arba apsaugę nuo narkotiku, alkoholio ar vaistų. Akimirkā nukreipus dėmesį, dirbant su elektriniais įrankiais galima sunkiai susižaloti.

4. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.

Visada naudokite akių apsaugos priemones.

Apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, apsauginiai batai neslidžiai padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.

- c. Būkite atsargūs, kad netycia nepaleistumėte įrenginį. Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo tinklo ir (arba) įdėdami akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.

Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba jungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra išjungti, gali nutikti nelaimingų atsitikimų.

- d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukė veržliarakčio ar raktu iš besukančios elektros įrankio dalies, rizikuojate susižeisti.

- e. Nesiekite per toli. Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirstines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judančios dalys gali iutrauktis laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

- g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių ištraukimo ir surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- a. Per daug neapkraukite elektrinio įrankio. Darbu atlikti naudokite tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.

LIETUVIŲ

- b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
- c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų keitimo arba paruošimo sandėliuoti darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumuliatorių. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
- d. Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiemis asmenims. Neparengtų naudotojų rankose elektriniai įrankiai kelia pavojų.
- e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patirkinkite, ar tinkamai sulygiuotos ir nestrengia judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jei elektrinis įrankis apgadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti. Dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių įvyksta daug nelaimingų atsitikimų.
- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštromis pjovimo briaunomis mažiau strigs, juos bus lengviau valyti.
- g. Naudokite elektrinius įrankius, priedus, antgalius ir kt. vadovaudamiesi šiuo naudotojo vadovu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Jei elektrinį įrankį naudosite ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.
- 5. Priežiūra
- a. Ši elektrinį įrankį privalo prižiūrėti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas originalias atsargines dalis. Taip užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.

Papildomi elektrinių įrankių saugos įspėjimai



Įspėjimas! Papildomi šlifavimo, lengvojo šlifavimo ir valymo vieliniu šepečiu saugos įspėjimai

- ◆ Šis elektrinis įrankis skirtas šlifavimo, lengvojo šlifavimo ir valymo vieliniu šepečiu darbams atlikti. Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, iliustracijas ir specifikacijas. Jei nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
- ◆ Jei dirbsite darbus, kuriems elektrinis įrankis nėra pritaikytas, gali susidaryti pavojinga situacija ir galite susižeisti.
- ◆ Nenaudokite priedų, kurių specialiai nesukûrė ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas.

Jei priedą ir galima prijungti prie šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbtį juo bus saugu.

- ◆ **Nominaliosios priedo apsukos privalo būti bent jau lygios maksimalioms ant elektrinio įrankio nurodytomis apsukomis.** Jei priedai suksis greičiau nei jų nominaliosios apsukos, jie gali sulūžti ir būti nusvesti.
- ◆ **Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą.** Netinkamo dydžio priedų nepavykys tinkamai apsaugoti naudojant apsaugus ar valyti.
- ◆ **Diskų, jungių, atraminų padų ir kitų priedų centrinės skylių dydis turi atitikti įrankio ašį.** Priedai su elektriniu įrankiu montavimo įtaisų neatitinkančiomis centrinėmis angomis bus nesubaluoti, pernelyg vibruos ir dėl to kils pavojus prarasti įrankio kontrolę.
- ◆ **Nenaudokite apgadintų priedų.** Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite priedą, pvz., abrazivinį diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkės, ar atraminis padas neįtrūkės, nesuplėsytas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaistino arba nesutrūkinėjo vielinio šeptelio vielutės.

Jei elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas, patirkinkite, ar nėra pažeidimų arba sumontuokite nepažeistą priedą. Patirkinę ir įrengę priedą, leiskite elektriniam įrankiui maksimaliomis apsukomis be apkrovos paveikti vieną minutę.

Apgadinti priedai tokio patirkrimimo metu paprastai sulūžta.

- ◆ **Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Atsižvelgiant į darbo sritį, reikia dėvėti apsauginį antveidį arba apsauginius akinius. Pagal aplinkybes dėvėkite dulkių kaukę, ausų apsaugos priemones, mūvėkite pirštines ir dėvėkite darbinę priuostę, kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles arba ruošinio dalis.

Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti įvairių darbų metu išmetamas daleles. Dulkių kaukė arba respiratorius turi tinkamai sulaikyti darbų metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant labai triukšmingoje aplinkoje, galima pakenkti klausai.

- ◆ **Pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu nuo darbo teritorijos.** Visi įeinantieji į darbo teritoriją privalo dėvėti asmenines apsaugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę priedai gali būti nusvesti ir sužeisti šalia darbo vietas esančius asmenis.
- ◆ **Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo priedas galėtu prisiliesti prie paslėptų laidų arba savo paties kabelio, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.**

Pjovimo priedui palietus dalį, kuria teka srovė, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti operatoriui elektros smūgi.

- ◆ Naudokite veržiklį arba kitą praktišką būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilių platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūna, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
- ◆ Laidą nutieskite taip, kad jis būtų atokiai nuo besisukančio priedo. Jei prarasite kontrolę, laidas gali būti nupjautas arba užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukančią priedą.
- ◆ Niekada nepadékite elektrinio įrankio, kol jo priedas dar sukas. Besisukančios priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.
- ◆ Nešdami elektrinį įrankį prispaudę prie savo šono, jo nelaikykite įjungto. Netyciai prisilietus prie besisukančio priedo, šis gali įtraukti jūsų drabužius ir sužaloti jus.
- ◆ Reguliariai valykite šio elektrinio įrankio ventiliacijos angas. Variklio ventilatorius įtraukia dulkes į korpuso vidų, kur metalo dulkių sankaupos gali sukelti elektros pavojų.
- ◆ Nedirbkite šiuo elektriniu įrankiu šalia liepsniųjų medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- ◆ Nenaudokite priedų, kuriuos reikėtų aušinti aušinimo skyčiaisiais. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skyčius, galima žuti nuo elektros srovės arba gauti elektros smūgi.

Pastaba. Pirmiau pateiktas įspėjimas netai komas elektros įrankiams, specialiai suprojektuotims naudoti su skyčio sistema.

Atatranka ir susiję įspėjimai

Atatranka – tai staigiai reakcija į besisukančio disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo užstringimą ar užklivimą. Suspaudus arba sugriebus besisukančią priedą, šis staigiai stabdomas, dėl to nevaldomas elektrinis įrankis ištrigimo taške verčiamas judėti priešinga priedo sukimuisi kryptimi.

Pavyzdžiu, jei abrazyvinis diskas sugnybiamas arba užstringa ruošinyje, įvadinis disko kraštas ties sužnybimo tašku gali istrigti medžiagos paviršiuje ir diskas gali „išlipti“ arba gali įvykti atatranka. Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo diskų sukimosi krypties suspaudimo metu.

Tokiomis sąlygomis abrazyviniai diskai gali net lūžti.

Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniu įrankiu ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygu rezultatas. Jos galima išvengti vadovaujantis toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis.

- ◆ **Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis atatrankos jėgomis.** Visuomet naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti įrankį

atatrankos arba sukimo momento reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti sukimo momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.

- ◆ **Niekada nedékite rankos šalia besisukančio priedo.** Priedas gali atšokti per jūsų ranką.
 - ◆ **Nestovėkite tokiuoje vietoje, į kurią galėtų atšokti įrankis įvykus atatrankai.** Atatranka svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi kryptei sugnybimo taške.
 - ◆ **Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir pan.** Stenkite, kad įrankis neatšoktu ir neužkliauti.
- Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti besisukančią priedą užkliauti ir sukelti atatranką arba įrankis galiapti nevaldomas.
- ◆ **Nemontuokite grandininio pjūklo, medžio drožimo disko arba dantytojo pjūklo disko.** Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis tampa nevaldomas.

Šlifavimo saugos įspėjimai:

- ◆ Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui rekomenduojamą tipą diskus ir konkretiām basirinktam diskui pritaikytą apsaugą. Nuo diskų, kurie nėra skirti naudoti su šiuo įrankiu, neįmanoma tinkamai apsaugoti, todėl jais dirbtis nesaugu.
 - ◆ Siekiant maksimalios saugos, reikia saugiai, tinkamai sumontuoti apsaugą, kad būtų neuždengta minimali į operatorių atsukta disko dalis.
- Apsaugas padeda apsaugoti operatorių nuo atskilusių disko fragmentų ir atsitiktinio salycio su disku.
- ◆ **Diskus reikia naudoti tik tiems darbams, kuriems jie yra rekomenduojami.** Pavyzdžiu, negalima šlifuoti pjovimo disko šonu. Abrazyviniai pjovimo diskai skirti periferiniams šlifavimui: šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
 - ◆ **Visuomet naudokite neapgadintas diskų junges,** kurių dydis ir forma atitinką pasirinktą diską.
- Tinkamos diskų jungės prilaiko diską ir sumažina disko sulaužymo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
- ◆ **Nenaudokite nuo didesnių elektrinių įrankių nuimtu, susidėvėjusių diskų.** Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai netinka greičiau besisukančiam mažesniams įrankiui: jie gali trūkti.

Lengvojo šlifavimo saugos įspėjimai

- ◆ **Nenaudokite pernelyg didelio formato šlifavimo popieriaus.**
- Rinkdamiesi šlifavimo popierių, atsižvelkite į gamintojo rekomendacijas. Didelio formato šlifavimo popierius, išlendantis už lengvojo šlifavimo pado ribų, kels sužalojimo pavojų, be to, diskas gali užkliauti, nuplysti arba gali įvykti atatranka.

LIETUVIŲ

Šlifavimo vieliniu šepetėliu saugos įspėjimai

- ◆ Atminkite: šepetėlis pameta šerelius net ir išrasto eksplotavimo metu. Neperkraukite šerelių ir per daug nespauskite šepetėlio. Vieliniai šereliai gali lengvai pažeisti lengvus drabužius ir (arba) odą.
- ◆ Jei su vieliniu šepetėliu rekomenduojama naudoti apsaugą, žiūrėkite, kad vielinis diskas arba vielinis šepetėlis jo neliestų. Dirbant dėl apkrovos ir išcentriinių jėgų gali padidėti vielinio disko arba šepetėlio skersmuo.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo prietaisu dėl ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be asmenų, atsakingų už šiuo asmenų saugą, priežiūros ir nurodymų.
- ◆ Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Liekamieji pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamuju pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktose saugos įspėjimuose. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikru liekamuju pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ sužalojimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judančių) dalių;
- ◆ sužalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus;
- ◆ žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ sveikatai kylančios pavojai įkvėpus dulkiui, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitinkies deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymu būdu, pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos siekiant palyginti vienius įrankius su kitaais. Deklaruojama vibracijos emisijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariam poveikiui ivertinti.

Įspėjimas! Elektrinio įrankio faktinio veikimo vibracijos emisija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, atsižvelgiant į tai, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygi.

Vertinant vibracijos poveikį ir siekiant nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio ivertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir naudojimo būdus, taip pat reikia atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pvz., ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia laisvai.

Ant įrankio pateikiamos etiketės

Ant įrankio rasite šias piktogramas kartu su datos kodu:



Įspėjimas! Siekdamai sumažinti pavoju susižaloti, perskaitykite šį vadovą.



Naudodami įrankį, dėvėkite apsauginius arba darbinius akinius.



Naudodami šį įrankį, visuomet dėvėkite ausų apsaugas.

Elektros sauga



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl ižeminimo laido nereikia. Visada patirkrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą.

- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgaliotojo STANLEY FATMAX serviso centro darbuotojas.

Įtampos kryčiai

Dėl momentinių stovės stiprio šuolių susidaro įtampos kryčiai. Kiliai nepalankioms elektros tiekimo sąlygomis, gali būti apgaudinta kita įranga.

Jei sistemos elektros tiekimo pilnuitinė varža nesiekia $0,107 \Omega$, trukdžių kilti naturėtū.

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kuriuos arba visus toliau nurodytus komponentus.

1. Jungiklis
2. Ašies užraktas
3. Apsaugas
4. Šoninė rankena

Konstrukcijos paskirtis

Šis kampinis šlifuoklis suprojektuotas šlifavimo darbams.

Nenaudokite šlifuojamojo popieriaus ir šlifavimo diskų ne su spaustais centrais.

Nenaudokite įrankio drėgnoje aplinkoje, taip pat – šalia liepsniųjų skyčių ar duju.

Šis kampinis šlifuoklis yra profesionalų elektrinis įrankis.

Neleiskite vaikams liesti šio įrankio.

Nepatyrę operatoriai gali naudoti šį įrankį prižiūrimi.

Surinkimas

Įspėjimas! Siekdamai sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš reguliuodami arba nuimdami / uždėdami priedus išjunkite elektrinį įrankį ir atjunkite visus kištukus. Prieš vėl sumontuodami įrankį, nuspauskite ir atleiskite gaiduką, kad išsitikintumėte, jog įrankis išjungtas.

Disko apsaugo sumontavimas ir nuėmimas (A pav.)

Įspėjimas! Siekdamai sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš reguliuodami arba nuimdami / uždėdami priedus išjunkite elektrinį įrankį ir atjunkite visus kištukus. Prieš vėl sumontuodami įrankį, nuspauskite ir atleiskite gaiduką, kad išsitikintumėte, jog įrankis išjungtas.

Kaip sumontuoti apsaugą

- ◆ Paguldykite kampinių šlifuoklių ant darbastalio, atsukdami griovelį aukštyn.
- ◆ Uždékite žiedo apsaugą (3) jungę ant varomojo mechanizmo korpuso griovelio (5).
- ◆ Pasukite apsaugą (3) prieš laikrodžio rodyklę 150 laipsnių.
- ◆ Išitinkinkite, kad sraigtais (20) prisukti.

Kaip nuimti apsaugą

- ◆ Atlaisvinkite sraigtaus (20) apsaugo žiede.
- ◆ Patraukite aukštyn apsaugą (3).

Įspėjimas! Nenaudokite įrankio, jei neuždėtas apsaugas.

Šlifavimo disko uždėjimas ir nuėmimas

(B1, B2 ir B3 pav.)

Įspėjimas! Nenaudokite pažeistų šlifavimo diskų.

- ◆ Padékite įrankį ant darbastalio (apsaugu aukštyn).
- ◆ Tinkamai sumontuokite vidinę jungę (6) ant ašies (7) (B1 pav.).
- ◆ Uždékite diską (8) ant jungés (6) (B2 pav.). Montuodami diską pakeltuoju centrū, pasirūpinkite, kad pakeltasis centras (9) būtų nukreiptas į jungę (6).
- ◆ Užsukite jungę (10) ant ašies (7) (B3 pav.). Kai dedamas šlifavimo diskas (A), žiedas ant jungés (10) turi būti nukreiptas į diską. Kai dedamas pjovimo diskas (B), žiedas ant jungés (10) turi būti nukreiptas nuo diskio.
- ◆ Paspauskite ašies užraktą (2) ir suskite ašį (7), kol ji tinkamai užsifiksuos (B2 pav.).
- ◆ Priveržkite jungę (10) pateiktu dvių kaiščių raktu.

- ◆ Atleiskite ašies užraktą.
- ◆ Norédami nuimti diską, atlaisvinkite jungę (10) dviem kaiščių raktu.

Šoninės rankenos uždėjimas (C pav.)

Įspėjimas! Prieš pradēdami dirbtį įrankiu, patirkinkite, ar tvirtai prisukote rankeną.

Įspėjimas! Siekiant tinkamai valdyti įrankį, reikia visada naudoti šoninę rankeną.

Gerais įsukite šoninę rankeną (4) į vieną iš angų (11) arba (12), esančią pasirinktoje varomojo mechanizmo korpuso pusėje.

Pasirengimas prieš naudojimą

- ◆ Uždékite apsaugą ir atitinkamą abrazyvinį arba šlifavimo diską. Nenaudokite pernelyg nusidėvėjusių abrazyvininių arba šlifavimo diskų.
- ◆ Patirkinkite, ar tinkamai uždėtos vidinė ir išorinė jungės.
- ◆ Išitinkinkite, kad abrazyvinis arba šlifavimo diskas sukas ant įrankio ir prieš pažymetų rodyklį kryptimi.

Naudojimas

Įspėjimas! Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir taisyklių.

Įspėjimas! Siekdamai sumažinti sunkių sužalojimų pavojų, prieš reguliuodami arba nuimdami / uždėdami priedus išjunkite elektrinį įrankį ir atjunkite visus kištukus. Prieš vėl sumontuodami įrankį, nuspauskite ir atleiskite gaiduką, kad išsitikintumėte, jog įrankis išjungtas.

- ◆ Pasirūpinkite, kad visos šlifuojamos medžiagos būtų gerai pritvirtintos.
- ◆ Įrankį spauskite nestipria. Nespauskite abrazyvinio diskų šono.
- ◆ Venkite perkrovų. Jei įrankis įkaito, leiskite jam kelias minutes suktis be apkrovos.
- ◆ Būtinai tvirtai laikykite įrankį abiems rankom (viena ranka laikykite korpusą, kita – šoninę rankeną). Išjunkite įrankį ir uždékite šlifavimo diską ant ruošinio.
- ◆ Disko kraštas turi būti pakeltas nuo paviršiaus 15–30 laipsnių kampu.
- ◆ Naudodami naują šlifavimo diską, nesukite jo B kryptimi, antraip jis ipjaus ruošinį. Kai diskio kraštą yra suapvalintas, šlifuokliui galima dirbtį tiek A, tiek ir B kryptimi.

Paleidimas ir sustabdymas

Įspėjimas! Prieš pradēdami dirbtį įrankiu, patirkinkite, ar tvirtai prisukote rankeną. Patirkinkite, ar normaliai veikia įjungimo / išjungimo jungiklis. Prieš prijungdami įrankį prie energijos šaltinio, patirkinkite, ar jungiklis yra išjungimo padėtyje, paspausdami jungiklio galinę dalį.

LIETUVIŲ

Norédami paleisti įrankį, spauskite jungiklio galinę dalį ir pastumkite į priekį. Tada spauskite priešinę jungiklio dalį, kad jų užrakinumėte. Spauskite jungiklio galinę dalį ir sustabdykite įrankį.

Ispėjimas! Nejunkite ir neišjunkite įrankio esant apkrovai.

Tinkama rankų padėtis (F pav.)

Ispėjimas! Norédami sumažinti sunkaus susizieidimo pavoju, VISUOMET laikykite rankas tinkamoje padėtyje, kaip parodyta.

Ispėjimas! Siekdami sumažinti pavoju sunkiai susižaloti, VISADA tvirtai laikykite įrenginių, tikėdamiesi jo straigios reakcijos.

Tinkama rankų padėtis: viena ranga turi būti ant šoninės rankenos (A pav.), o kita – ant įrankio korpuso, kaip parodyta F pav.

Jungiklio užrakinimo funkcija

Stumkite gaiduką (1) į priekį, tada spauskite gaiduką (1), įrankis pradės veikti. Atleiskite gaiduką (1), įrankis sustos. Paaiškinimas. Prieš paliesdami ruošinį, prie kurio dirbate, išsitinkite, kad abrazyvinis diskas sukas didžiausiu greičiu. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo ruošinio, prie kurio dirbate.

Atsargiai! Prieš padėdami įrankį, išsitinkite, kad abrazyvinis diskas visiškai sustojo.

Varomojo mechanizmo korpuso pasukimas (D pav.)

Varomojo mechanizmo korpusas sumontuotas ant įrankio korpuso, jis galima pasukti kad pjauti būtų patogiau.

Besisukančią varomojo mechanizmo korpusą galima pasukti 90, 180 ir 270 laipsnių į kairę arba dešinę.

- ◆ Atlaisvinkite keturis sraigtus ant varomojo mechanizmo korpuso.
- ◆ Sukite varomojo mechanizmo korpusą, kol jis bus idealoje vietoje.
- ◆ Suveržkite keturis sraigtus ant varomojo mechanizmo korpuso.
- ◆ Išsitinkite, kad sukamasis mechanizmas yra užrakinatas.

Ispėjimas! Nenaudokite įrankio, jei varomojo mechanizmo korpusas atrakintas.

Naudojimas su metalais

Naudojamas apsaugos nuo liekamosios elektros srovės prietaisais (RCD), skirtas apsaugoti nuo metalo drožlių keliamų pavojaus.

Jei dėl RCD įvyksta maitinimo atjungimas, išsiųskite įrankį įgaliotajam STANLEY FATMAX pardavėjui remontuoti.

Ispėjimas! Dibant su metaliniais ruošiniais ir esant ekstremalioms sąlygomis, korpuso viduje gali susikaupti laidžių dulkių ir smulkių drožlių. Jos gali kelti elektros smūgio pavojų, kadangi susilpnina šlifuoklio apsauginę izoliaciją.

Siekiant išvengti metalo drožlių kaupimąsi šlifuoklio viduje, rekomenduojame kasdien valyti ventiliaciinius latakus.

Žr. skirsnį Techninė priežiūra.

Šlifavimo diskų naudojimas

Ispėjimas! Metalo milteliai yra linkę kauptis. Pernelyg intensyviai naudojant šlifavimo diską su metalais didėja elektros smūgio pavoju.

Siekdamai sumažinti riziką, prieš naudodamai įrengite RCD (liekamosios elektros srovės prietaisa) ir kasdien valykite ventiliaciinius latakus. Norédami išpūsti ventiliaciinius latakus suslėgtu oru, vadovaukités techninės priežiūros instrukcijomis.

Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) STANLEY FATMAX prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikei eksploatacijai, prieinkiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybėskai ir ilgai, jei jis tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Ispėjimas! Priės imdamiesi bet kokiu laidiniu / belaidžiu elektriniu įrankiu techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumulatorių, jei prietaisais (įrankis) turi atskirą akumulatorių.
- ◆ Jei akumulatorius yra įtaisytais, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydami atjunkite įkroviklių elektros tinklo. Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštū šepeteliu arba sausa šluoste išvalykite prietaiso / įrankio / įkroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveiciamuų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
- ◆ Reguliariai atidarykite griebtuvą (jei yra) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų dulkės.

Maitinimo kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos naudotojams)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite senąjį kištuką.
- ◆ Rudą laidą prijunkite prie naujo maitinimo kištuko srovės kontakto.
- ◆ Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.

Ispėjimas! Prie ižeminimo kontakto nieko jungti nereikia. Vadovaukités montavimo instrukcijomis, pateikiamomis su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbti, laikydamosi vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite adresu www.2helpU.com.

Techniniai duomenys

FMEG232 (1 tipas)		
Ivesties jėmpa	V (kS)	230
Maitinimo jėadas	W	2000
Nominaliosios apsukos	min.-1	6500
Disko skersmuo	mm	230
Disko aunga	mm	22
Maksimalus disko storis		
Šlifavimo diskai	mm	6
Pjovimo diskai	mm	3,5
Ašies dydis		M14
Svoris	kg	5

L _{WA} (garso slėgis) 94 dB(A), neapibrėžtis (K) 3 dB(A)
L _{WA} (garso slėgis) 105 dB(A), neapibrėžtis (K) 3 dB(A)
Bendrosios vibracijos vertės (trišio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Paviršiaus šlifavimas (a _{h,sg}) 7,8 m/s ² , neapibrėžtis (K) 1,5 m/s ²

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA



FMEG232

„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2004/108/EB ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Stanley Europe“ toliau nurodytu adresu arba žr. vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninės bylos sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“ vardu.

Ed Higgins

Buitinių elektrinių įrankių skyriaus direktorius
„STANLEY FATMAX Europe“, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija (Belgija)

2021-02-01

Garantija

„Stanley Fat Max“ yra tikra dėl savo gaminijų kokybės ir siūlo vartotojams 12 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyta teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Stanley Fat Max“ sąlygų ir nuostatų bei pardavėjui arba igaliotajam remonto agentui pateikti pirkimą įrodantį dokumentą. „Stanley Fat Max“ 1 metų garantijos teisines sąlygas ir artimiausios igaliotosios remonto dirbtuvės adresą rasite internete svetainėje adresu www.2helpU.com arba susisiekę su „Stanley Fat Max“ vietas atstovu šioje instrukcijoje nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.stanleytools.co.uk/, užregistruokite savo naujajį „Stanley Fat Max“ gaminį ir gaukite naujausios informacijos apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus

LIETUVIŲ

Priekyje lentelė			
Apsaugo tipas	Priedas	Aprašymas	Kaip montuoti ant šlifuoklio
27 tipo apsaugas		spaustojo centro šlifavimo diskas	
		Vieliniai diskai	
		Vieliniai diskai su sriegine veržle	
		Vielinė taurelė su sriegine veržle	

Paredzētā lietošana

Šī STANLEY FATMAX leņķa slīpmašīna FMEG232 paredzēta metāla slīpēšanai, izmantojot piemērotu veida piederumus. Šīm instrumentam jāuzstāda piemērots aizsargs, un tas ir paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/ vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.

Termins "elektroinstruments" visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Darba zonas drošība

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var izraisīt negādījumus.
 - Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzenībātām vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
 - Strādājot ar elektroinstrumentu, nejaujiet tuvumā atrasties bēriem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
- 2. Elektrodrošība**
- Elektroinstrumenta kontaktakcījā jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktakcīju nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktakcījas. Nepārveidotas kontaktakcījas un piemērotas kontaktligzas rada mazāku elektriskās strāvas triecienu risku.
 - Nepieskarieties izzemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir izzemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas triecienu risks.
 - Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laiku apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas triecienu risks.

- Lietojet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ejai, asām šķautnēm vai kustīgām detaljām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas triecienu risks.
- Strādājot ar elektroinstrumentu āpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai āpus telpām. Izmantojiet vadu, kas paredzēts lietošanai āpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas triecienu risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojet noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas triecienu risks.
- Personīgā drošība**
- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skaitieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkoholu vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.**
- Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargkiveri vai ausu aizsargus, samazinās risks gūt ievainojumus.
- Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdi un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.** Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negādījumi.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas nogemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņatlēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatlēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
- Nesnidzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz piemērotu atbalstu un saglabājiet līdzvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.** Netuviniet matus, apģērbu un cīmduši kustīgām detaljām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaljās.

- g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci, var mazināt putekļu kaitīgo ieteikmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
- a. Nelietojet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
- b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolierēt ar slēža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktādu no barošanas avota un/ vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatāt neapmācītas personas.
- e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ieteikt mērķēt elektroinstrumenta darbību. Ja instruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f. Regulāri uzasiniet un tiriet griežus. Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks riskšķēršanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u. c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Ja elektroinstrumentu izmanto mērķiem, kam tas nav paredzēts, var rasties bīstama situācija.
5. Remonts
- a. Elektroinstrumentu drīkst remontēt vienīgi kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi slīpēšanai, smirgelēšanai un slīpēšanai ar suku

- ♦ Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā slīpmašīnu, smirgeli vai stiepļu suku. Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.
- ♦ Veicot darbus, kam šis elektroinstruments nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un varat gūt ievainojumus.
- ♦ Lietojet tikai šī instrumenta rāzotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
- ♦ Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālu ātrumu, kas atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi, kas griežas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
- ♦ Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt elektroinstrumenta jaudas koeficiente robežas. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrolierēt.
- ♦ Rīpu ass diametram, atlokiem, atbalsta paliktniem vai jebkuram citam piederuman ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta vārpstai. Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
- ♦ Nedrīkst lietot bojātu piederumu. Ikreiz pirms darba pārbaudiet piederuma stāvokli, piemēram, vai abrazīvajā ripā nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un vai stiepļu sukas sari nav valīgi vai nolūzuši.
- Ja elektroinstruments vai piederums ir tīcīs nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, darbiniet elektroinstrumentu vienu minūti maksimālajā tukšgaitas ātrumā.
- Bojāti piederumi šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
- ♦ Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus. Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas aizsargu vai aizsargbrilles. Ja vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšķutu, kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla daļīgas.
- Acu aizsargiem jāspēj aizturēt gaisā izsviestas daļījas, kas rodas dažādu darbu laikā. Putekļu maskai vai respiratora filtram jāaizturb darba laikā radušās daļījas. Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.

- ◆ **Uzmaniet, lai apkārtējās personas atrastos drošā attālumā no darba zonas.**
Ikvienam, kas atrodas darba zonā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma daļas var tikt izsviestas gaisā un izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas tuvumā.
 - ◆ **Turiet elektroinstrumentu pie izolētā roktura, ja grieznis darba laikā var saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar instrumenta vadu.**
Ja grieznis saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
 - ◆ **Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermenja, t. i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.
 - ◆ **Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam piederumam.** Ja zaudējat kontroli, instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
 - ◆ **Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties.** Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
 - ◆ **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.** Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ieraujot jūsu ķermenī.
 - ◆ **Regulāri tiriet instrumenta gaisa atveres.** Motora ventilators ierauji putekļus korpusā, un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var izraisīt elektroinstalāciju.
 - ◆ **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.**
Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
 - ◆ **Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi.**
Ja tiek izmantoti ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.
- Piezīme.** leprieķi minētās brīdinājums neatliecas uz elektroinstrumentiem, kas ir īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šķidruma sistēmu.

Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktni, sukas vai cita piederuma saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam saķeres punktā.

Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā, izraisot ripas izkrīšanu vai atsitienu ar spēku. Ripa var atsīties gan operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virziena saspiešanas vietā.

Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.

Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.

- ◆ **Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu un novietojiet ķermenī un rokas tā, lai pretos atsitienu spēkiem.** Lai pēc iespējas labāk novalātu atsitienu vai iedarbināšanas laikā — griezes momentu, vienmēr lietojiet paligrokturi, ja tāds ir. Operators var novalāt griezes momenta reakciju vai atsitienu spēku, ja veic attiecīgus piesardzības pasākumus.
- ◆ **Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma tuvumā.** Piederums var radīt atsitienu rokai.
- ◆ **Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā.** Atsitiena spēka ietekmē instruments virzīsies pretēji ripas kustības virzienam saspiešanas vietā.
- ◆ **levērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas u. c. Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.**
Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos, kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai cieš no atsitienu.
- ◆ **Nedrīkst uzstādīt zāģa ķēdi, kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem.** Šādi asmenī bieži izraisa atsitienu un instrumenta nevaldāmu darbību.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu

- ◆ **Izmantojiet tikai šīm elektroinstrumentam paredzētus ripu veidus un izvēlētajai ripai piemērotu aizsargu.** Ripas, kam šīs elektroinstruments nav paredzēts, nav iespējams pietiekami uzmanīt, un tās nav drošas.
- ◆ **Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie elektroinstrumenta un maksimāli droši novietotam tā, lai pret operatoru būtu pavērsta vismazākā iespējamā ripas daļa.**
Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru pret salūzušas ripas atlūzām un nejaušas saskaršanās ar ripu.
- ◆ **Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem mērķiem.** Piemēram, ar griezējripas malu nedrīkst slīpēt.
Abrazīvās griezējripas ir paredzētas perifēriskai slīpēšanai: ja tās pakļauj sānu spēkiem, tās var salūzt.

- ◆ Jālieto tikai nebojāti rīpu atloki, kuru izmērs un forma atbilst izvēlētai rīpai. Piemēroti ripas atloki atbalsta rīpu, tādējādi mazinot ripas salūšanas risku. Griezējripu atloki var atšķirties no slīspriju atlokiem.
- ◆ Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem. Rīpa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka instrumenta lielākam rotācijas ātrumam un var saplīst.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz smirģelēšanu

- ◆ Neuzstādīt smirģeļa rīpai pārmērīgi liela izmēra papīru.

Izvēloties smirģeļa papīru, ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk liela izmēra smirģeļa papīrs sniedzas aiz smirģeļa palikta malām, tā dēļ varat gūt ievainojumus plēstu brūcu veidā, kā arī tas var iespiest vai saplēst rīpu vai arī izraisīt atsītenu.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem ar suku

- ◆ Nemiet vērā, ka sukas sari tiek izsviesti gaisā, pat veicot standarta darbus. Nes piediet stieplu sarus ar spēku, pārmērīgi noslogojot suku. Stieplu sari var viegli izķīlūt cauri vieglam apgērbam un/vai savainot ādu.
- ◆ Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās, lai stieplu rīpa vai suka nesaskartos ar aizsargu. Darba laikā un centrēdzēs spēka ietekmē stieplu rīpa vai sukas var izplesties.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensoras vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit ieķautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām/kustīgām detaljām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaljas, asmenus vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;

- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot puteklus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF panelus).

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t. i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu aizsargs.

Elektrodrošība

 Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai STANLEY FATMAX pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Sprieguma krišanās

Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos. Traucētas elektrobarošanas padeves gadījumos var tikt nodarīts kaitējums citām iekārtām. Ja elektrobarošanas padeves sistēmas pretestība ir mazāka nekā 0,107 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Slēdzis
2. Vārpstas bloķētājs
3. Aizsargs
4. Sānu rokturis

Paredzētā lietošana

Šī leņķa slīpmāšīna ir paredzēta slīpēšanai.

Nelietojiet tādus smilšpapīra diskus un slīppripas, kas nav ar ieliekto centru.

Nelietojiet instrumentu mitros apstākļos vai vidē viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šī leņķa slīpmāšīna ir profesionālai lietošanai paredzēts elektroinstrumentam.

Neļaujiet bērniem aiztikt instrumentu.

Ja šo instrumentu ekspluatāt nepieredzējuši operatori, viņi ir jāzurauga.

Salikšana

Brīdinājums! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai piederumu uzstādīšanas un nojēmšanas izslēdziet elektroinstrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Pirms instrumenta atkārtotas salikšanas pārbaudiet, vai tas ir izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža mēlīti.

Ripas aizsarga uzstādīšana un nojēmšana (A. att.)

Brīdinājums! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai piederumu uzstādīšanas un nojēmšanas izslēdziet elektroinstrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Pirms instrumenta atkārtotas salikšanas pārbaudiet, vai tas ir izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža mēlīti.

Aizsarga piestiprināšana

- ◆ Novietojiet leņķa slīpmāšīnu uz darbagalda tā, lai grope būtu vērsta augšup.
- ◆ Pārvietojiet aizsarga (3) uzmavas atloku pāri pārvada kartera gropēi (5).
- ◆ Piegrieziet aizsargu (3) pretēji pulkstenrādītāja virzienam par 150 grādiem.
- ◆ Pārliecinieties, vai skrūves (20) ir pievilktais.

Aizsarga nojēmšana

- ◆ Atskrūvējiet aizsarga uzmavas skrūves (20).
- ◆ Paceliet aizsargu (3).

Brīdinājums! Nedarbiniet instrumentu, ja nav uzstādīts drošības aizsargs.

Slīppripas uzstādīšana un nojēmšana

(B1., B2., B3. att.)

Brīdinājums! Neizmantojet bojātas slīppripas.

- ◆ Novietojiet instrumentu uz darbagalda tā, lai aizsargs būtu vērsts augšup.
- ◆ Pareizi uzstādīet iekāšo atloku (6) uz vārpstas (7) (B1. att.).
- ◆ Novietojiet ripu (8) uz atloka (6) (B2. att.). Uzstādot ripu ar izvirzītu centru, pārbaudiet, vai izvirzītais centrs (9) atrodas pret atloku (6).
- ◆ Novietojiet ripu (8) uz atloka (6) (B3. att.). Uzstādot ripu ar izvirzītu centru, pārbaudiet, vai izvirzītais centrs (9) atrodas pret atloku (6).
- ◆ Uzskrūvējiet ārējo atloku (10) uz vārpstas (7) (B3. att.). Uzstādot slīppripu (A), gredzenam uz atloka (10) jābūt vērstam pret ripu. Uzstādot slīppripu (B), gredzenam uz atloka (10) jābūt vērstam pretēji ripai.
- ◆ Nospiediet vārpstas bloķētāju (2) un grieziet vārpstu (7), līdz tā nofiksējas (B2. att.).
- ◆ Ar komplektācijā esošo divzaru uzgriežņatslēgu pievelciet atloku (10).
- ◆ Atlaidiet vārpstas bloķētāju.
- ◆ Lai noņemtu ripu, ar divzaru uzgriežņatslēgu atskrūvējiet atloku (10).

Sānu roktura piestiprināšana (C. att.)

Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis ir cieši piestiprināts.

Brīdinājums! Vienmēr turiet sānu rokturi, lai darba laikā savalduitu instrumentu.

Stingri ieskrūvējiet sānu rokturi (4) vienā no atverēm (11) vai (12), kas atrodas pārvada kartera abās pusēs.

Sagatavošana lietošanai

- ◆ Piestipriniet drošības aizsargu un piemērotu abrazīvo ripu vai slīppripu. Neizmantojet pārāk nolietotas abrazīvās ripes vai slīppripas.
- ◆ Pārbaudiet, vai iekāšais un ārējais atloks ir pareizi uzstādīts.
- ◆ Pārbaudiet, vai abrazīvā ripa vai slīppripa griežas uz piederuma un instrumenta redzamās bultiņas norādītajā virzienā.

Lietošana

Brīdinājums! Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Brīdinājums! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai piederumu uzstādīšanas un nojēmšanas

izslēdziez elektroinstrumentu un atvienojiet to no barošanas avota. Pirms instrumenta atkārtotas salikšanas pārbaudiet, vai tas ir izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža mēlīti.

- ◆ Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai paredzētie materiāli ir cieši nostiprināti.
- ◆ Nedaudz uzspiediet uz instrumenta. Nespiediet abrazīvo ripu no sāniem.
- ◆ Nepieļaujiet pārslodzi. Ja instruments kļūst karsts, ļaujiet tam dažas minūtes griezties tukšgaitā.
- ◆ Instruments ir cieši jāturi ar abām rokām (vienu turot uz korpusa, bet otru uz sānu roktura). Iedarbiniet instrumentu un tuviniet slīpripu apstrādājamajam materiālam.
- ◆ Turiet slīpripas malu apmēram 15–30 grādu leņķi pret apstrādājamo virsmu.
- ◆ Uzsākot darbu ar jaunu slīpripu, nedarbiniet to B virzienā, citādi tā var iegriezties apstrādājamajā materiālā. Kad ripas mala ir noapaļota, jūs varat būvi darbināt slīpmašīnu A vai B virzienā.

Iedarbināšana un apturēšana

Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis ir cieši pievilkts. Pārbaudiet, vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis darbojas pareizi. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, nospiežot slēdža aizmugurējo daļu.

Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža aizmugurējo daļu un pabīdiet to uz priekšu. Tad nospiediet slēdža priekšējo daļu, lai nobloķētu slēdzi. Nospiediet slēdža aizmugurējo daļu, lai apturētu instrumentu.

Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt un izslēgt.

Pareizs roku novietojums (F. att.)

Brīdinājums! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR turiet rokas pareizi, kā norādīts.

Brīdinājums! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai reakcijai.

Pareizs roku novietojums paredz turēt vienu roku uz sānu roktura (A. att.), bet otru — uz instrumenta korpusa, kā norādīts F. attēlā.

Slēdža bloķēšanas funkcija

Būjet mēlīti (1) uz instrumenta priekšpusi un tad nospiediet mēlīti (1), lai iedarbinātu instrumentu. Atlaidiet mēlīti (1), lai apturētu instrumentu.

Skaidrojums. Pirms instruments saskaras ar apstrādājamo materiālu pārliecīnietes, vai abrazīvā ripa griežas ar maksimālo ātrumu. Pirms instrumenta izslēgšanas paceliet to no apstrādājamā materiāla.

Uzmanību! Pirms instrumenta nolikšanas nost pārliecīnietes, vai abrazīvā ripa ir pilnībā apstājusies.

Pārvada kartera pagriešana (D. att.)

Pārvada karteris ir uzstādīts pie instrumenta korpusa, un to var pagriezt, lai nodrošinātu lietotājam ērtāku pozīciju darba laikā.

Rotējošo pārvada karteri var pagriezt par 90 grādiem, 180 grādiem un 270 grādiem pa kreisi vai pa labi.

- ◆ Izskrūvējiet četras skrūves no pārvada kartera.
- ◆ Pagrieziet pārvada karteri, līdz tas sasniedz vispiemērotāko pozīciju.
- ◆ Pievelciet četras skrūves uz pārvada kartera.
- ◆ Pārliecīnietes, vai rotācijas mehānisms ir bloķēts.

Brīdinājums! Nestrādājiet ar instrumentu, ja pārvada karteris nav bloķēts.

Metāla slīpēšana

Lai pasargātu pret metāla skaidu bīstamo iedarbību, ir uzstādīta noplūdstrāvas aizsargierīce.

Ja noplūdstrāvas aizsargierīce pātrauc elektroenerģijas padevi, nogādājiet instrumentu pie pilnvarota STANLEY FATMAX izplatītāja, lai to salabotu.

Brīdinājums! Strādājot ar metālu, ekstremālos darba apstākļos instrumenta korpusā var uzkāties vadītspējīgi metāla putekļi un skaidas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena risku, jo mazina slīpmašīnas aizsargizolāciju.

Lai izvairītos no metāla skaidu uzkāšanās slīpmašīnas iekšpusē, ieteicams katru dienu iztīrīt ventilācijas atveres. Sk. sadāju "Apkope".

Slīpripu lietošana

Brīdinājums! Uzkājas metāla pulveris. Pārmērīga slīpripas izmantošana metāliem var palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.

Lai samazinātu risku, pirms lietošanas uzstādīet noplūdstrāvas aizsargierīci un katru dienu iztīrīt ventilācijas atveres. Skatiet tālāk redzamos norādījumus par apkopi, kur minēts, kā ventilācijas atverēs iepūst sausu saspiesu gaisu.

Apkope

Sis STANLEY FATMAX bezvadu instruments vai elektroinstrumenti ir paredzēts ilglaičīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ izslēdziez un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
- ◆ vai izslēdziez instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šīm instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;

- ◆ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējet un izslēdziet instrumentu.
- ◆ Pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu.
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus.
- ◆ Regulāri atveriet spīlpatronu (ja tāda ir) un viegli uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nedērīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.

Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc iezīvielām.

Nododiet otreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Tehniskie dati

FMEG232 (1. veids)		
īeejas spriegums	V _{ac}	230
īeejas jauda	W	2000
Nominālais ātrums	apgr./min	6500
Ripas ārējais diāmetrs	mm	230
Ripas iekšējais diāmetrs	mm	22
Maks. ripas biezums		
slīripas	mm	6
griezējripas	mm	3,5
Vārpstas izmērs		M14
Svars	kg	5

L _{PA} (skanas spiediens) 94 dB(A), neprecīzitāte (K) 3 dB(A)
L _{WA} (skanas jauda) 105 dB(A), neprecīzitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
Virsmas slīpēšana (a _{h,sg}) 7,8 m/s ² , neprecīzitāte (K) 1,5 m/s ²

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA



FMEG232

Stanley Europe apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Ed Higgins
sadzīves elektroinstrumentu nodalās direktors
STANLEY FATMAX Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belģija
01.02.2021.





Garantija

Stanley Fat Max rūpējās par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz patērētājiem 12 mēnešu garantiju no iegādes brīža. Šī garantija papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar Stanley Fat Max noteikumiem un nosacījumiem, un jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remontdarbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Stanley Fat Max 1 gada garantijas noteikumus un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remontdarbnīcas adresi skatiet vietnē www.2helpU.com vai uzziniet vietējā Stanley Fat Max birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.stanley.eu/3, lai reģistrētu savu Stanley Fat Max izstrādājumu un uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

LATVIEŠU

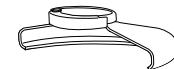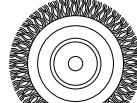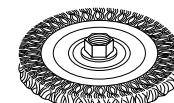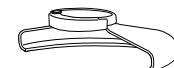Piederumu tabula			
Aizsarga veids	Piederums	Apraksts	Kā uzstādīt piederumu
27. veida aizsargs		Slīrpipa ar ieliektu centru	 27. veida aizsargs
		Stieplu ripa	 Atbalsta atloks  27. veida slīrpipa ar ieliektu centru
		Stieplu ripa ar vītnoto uzgriezni	 27. veida aizsargs  Stieplu ripa
		Apāļa stieplu suka ar vītnoto uzgriezni	 27. veida aizsargs  Stieplu suka

Назначение

Ваша углошлифовальная машина STANLEY FATMAX FMEG232 предназначена для шлифовальных работ по металлу с помощью соответствующих принадлежностей. При условии установки соответствующего защитного кожуха данный инструмент предназначен как для профессионального, так и частного, непрофессионального использования.

Правила техники безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментом



ВНИМАНИЕ! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и все руководства по эксплуатации. Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.

Термин «электроинструмент» во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторных батарей (беспроводному) электроинструменту.

1. **Безопасность на рабочем месте**
 - a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
 - b. Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструмента, могут привести к воспламенению пыли или паров.
 - c. Не разрешайте детям и посторонним лицам находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы, вы можете потерять контроль над инструментом.
2. **Электробезопасность**
 - a. Сетевые вилки электроинструмента должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Запрещается использовать переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением. Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки, снижает риск поражения электрическим током.

- b. Следует избегать контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- c. **Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной влажности.**
При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
- d. **Бережно обращайтесь с кабелем питания.**
Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, не тяните за него, пытайтесь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов. При повреждении или запутывании кабеля питания повышается риск поражения электрическим током.
- e. **При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.** Использование кабеля питания, предназначенного для работы вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- f. **При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО).**
Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
3. **Обеспечение индивидуальной безопасности**
 - a. При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, действуйте внимательно и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Невнимательность при работе с электроинструментами может привести к серьезным травмам.
 - b. **Используйте средства индивидуальной защиты.**
Всегда надевайте защитные очки. Использование при работе таких средств защиты, как пылезащитная маска, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники снижает риск травм.
 - c. **Примите меры для предотвращения случайного включения.** Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или аккумуляторной батареи, взять инструмент или перенести его в другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении «Выкл.».

РУССКИЙ ЯЗЫК

- Если при переноске электроинструмент остается подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может привести к несчастному случаю.
- d. Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может травмировать.
 - e. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохранив равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
 - f. Надевайте подходящую одежду. Не носите свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы и одежда не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание элементов одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
 - g. При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование устройства для пылеудаления снижает риски, связанные с пылью.
4. Эксплуатация электроинструмента и уход за ним
- a. Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
 - b. Не используйте электроинструмент, если не работает его выключатель. Любой электроинструмент, управляемый выключением и включением которого невозможно, опасен и подлежит ремонту.
 - c. Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от источника питания или извлеките из него аккумуляторную батарею. Такие превентивные меры безопасности снижают вероятность случайного включения электроинструмента.
 - d. Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. Проводите обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на точность совмещения или заклинивание, отсутствие

поломок или каких-либо других условий, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации электроинструмента, его следует отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит по причине отсутствия должного обслуживания электроинструмента.

- f. Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, и работать с ним легче.
 - g. Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом специфики рабочих условий. Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к опасной ситуации.
5. Сервисное обслуживание
- a. Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого электроинструмента.

Дополнительные правила техники безопасности при работе с электроинструментом



Внимание! Дополнительные меры предосторожности при шлифовании и зачистке проволочной щеткой.

- ◆ **Данный инструмент предназначен для шлифования и зачистки проволочной щеткой. Прочтите все правила техники безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту.** Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелой травмы.
- ◆ **Выполнение операций, не предусмотренных для данного инструмента, представляет опасность и может привести к травме.**
- ◆ **Не используйте дополнительные принадлежности, которые не рекомендованы производителем инструмента и не предназначены для него специально.** Возможность установки насадки на электроинструмент не обеспечивает безопасности при ее использовании.
- ◆ **Номинальная скорость насадки должна, как минимум, равняться максимальной скорости,**

- указанной на электроинструменте.** Насадка, которая вращается со скоростью, превышающей ее номинальную скорость вращения, может разрушиться и отлететь в сторону.
- ◆ **Внешний диаметр и толщина насадки должны соответствовать диапазону мощности электроинструмента.** Насадки неправильного размера не закрываются защитным кожухом и не обеспечивают надлежащий контроль над управлением.
 - ◆ **Посадочное отверстие кругов, фланцев, дисков-подошв и любых принадлежностей должно точно соответствовать шпинделю электроинструмента.** Насадки с ромбовидными посадочными отверстиями, которые не подходят к монтажной арматуре электроинструмента, работают несбалансированно, слишком сильно вибрируют и могут привести к потере управления.
 - ◆ **Не используйте поврежденные насадки.** Перед каждым использованием проверяйте насадки, как то: абразивные круги — на наличие сколов и трещин, диск-подошву — на наличие надрывов, трещин или чрезмерного износа, проволочные щетки — на наличие ослабленной или сломанной проволоки.
- В случае падения электроинструмента или насадки проверьте, что она не была повреждена, или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки подержите электроинструмент включенным на полной скорости без нагрузки в течение одной минуты. Поврежденные насадки, как правило, ломаются в течение этого тестового периода.
- ◆ **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты лица или защитные очки. По мере необходимости надевайте пылезащитную маску, защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от мелких абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали.
- Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, вылетающие при выполнении различных видов работ. Пылезащитная маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся при выполнении работ. Длительное воздействие шума высокой мощности может привести к нарушениям слуха.
- ◆ **Не допускайте посторонних лиц близко к рабочему месту.**
- Любое лицо, входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной защиты. Фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной

принадлежности могут отлететь в сторону и стать причиной травмы даже за пределами рабочей зоны.

- ◆ **Удерживайте электроинструмент во время выполнения работ только за изолированные поверхности захватывания в тех случаях, когда режущая принадлежность может задеть скрытую электропроводку или собственный кабель питания.** Режущая насадка в случае задевания за провод под напряжением может передать напряжение на внешние металлические элементы электроинструмента, что приведет к поражению оператора электротоком.
 - ◆ **Используйте зажимы или другие подходящие средства для фиксации заготовки на стабильной опоре.** Если держать заготовку руками или упирать в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или заготовкой.
 - ◆ **Располагайте кабель питания на удалении от вращающейся насадки.** В случае потери контроля над инструментом кабель питания может быть разрезан или ободран, а ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
 - ◆ **Никогда не кладите электроинструмент, пока он полностью не остановится.** Вращающаяся насадка может задеть поверхность, из-за чего электроинструмент может вырваться из рук.
 - ◆ **Не включайте электроинструмент, если насадка направлена на вас.** Случайный контакт с вращающейся насадкой может привести к наматыванию одежды и контакту насадки с вашим телом.
 - ◆ **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.** Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, а скопление большого количества пыли на металлических частях электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
 - ◆ **Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами.** Искры могут привести к их воспламенению.
 - ◆ **Не используйте насадки, требующие жидкостного охлаждения.** Использование воды или других жидкостей охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного исхода.
- Примечание.** Предупреждение выше не относится к электроинструментам, специально предназначенным для использования с водяной системой.

Обратный удар и действия по его предупреждению

Обратный удар представляет собой внезапную реакцию в результате заклинивания или деформации вращающегося круга, диска-подошвы, щетки или любых других дополнительных принадлежностей. Заклинивание или деформация вызывают мгновенную остановку вращающейся насадки, что, в свою очередь, приводит к потере управления электроинструментом и его резкого смещения в сторону, противоположную направлению вращения насадки в точке заклинивания.

Например, в случае заклинивания или деформации абразивного круга в обрабатываемой детали, заклинивающий край круга может врезаться в поверхность материала, что приводит к поднятию или выталкиванию круга. Круг может отскочить в сторону оператора или в другом направлении, в зависимости от направления вращения круга в точке заклинивания.
Это может также привести к поломке абразивных кругов.

Обратный удар является результатом неправильного использования инструмента и/или использования неверных способов или режимов работы. Избежать этого явления можно путем выполнения указанных далее мер предосторожности.

- ◆ **Прочно удерживайте электроинструмент обеими руками и стойте таким образом, чтобы иметь возможность погасить энергию отдачи.** Для эффективного управления инструментом в случае возникновения обратного удара или реактивного крутящего момента во время запуска всегда пользуйтесь вспомогательной рукояткой, если таковая имеется. Оператор может контролировать энергию крутящего момента или обратного удара при соблюдении надлежащих мер предосторожности.
- ◆ **Никогда не держите руки вблизи вращающейся насадки.** Она может отскочить в направлении вашей руки.
- ◆ **Не стойте с той стороны, куда будет сдвигаться электроинструмент в случае возникновения обратного удара.** В результате отдачи, инструмент отскакивает в направлении, противоположном вращению круга в точке заклинивания.
- ◆ **Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых кромок и т. д. Избегайте дрожания и заклинивания насадки.** Углы, острые кромки или дрожание могут вызвать заклинивание принадлежности в заготовке и привести к потере управления в случае возникновения обратного удара.

- ◆ **Не устанавливайте на инструмент круг с пильной цепью для резки по дереву или зубчатый пильный круг.** Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.

Меры безопасности при шлифовании

- ◆ **Используйте только такие типы кругов, которые рекомендованы для данного электроинструмента, а также специальные кожухи, предназначенные для конкретных кругов.** Круги, не предназначенные для работы с электроинструментом, не могут полностью закрываться кожухом и представлять опасность.
- ◆ **Кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте и находиться в положении, обеспечивающем максимальную безопасность, чтобы минимально возможная часть круга находилась в одной плоскости с оператором.** Кожух защищает оператора от фрагментов расколотого круга и случайного прикосновения к нему.
- ◆ **Используйте круги для выполнения только рекомендованных работ.** Например, не выполняйте шлифование при помощи отрезного круга. Абразивные отрезные круги предназначены для шлифования периферии круга; боковая нагрузка, прилагаемая к таким кругам, может привести к их разрушению.
- ◆ **Всегда используйте исправные фланцы для кругов, размер и форма которых соответствуют конкретному кругу.** Соответствующие фланцы надежно фиксируют круг, что снижает вероятность его поломки. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
- ◆ **Не используйте сильно изношенные круги от электроинструментов больших размеров.** Круг, предназначенный для электроинструмента больших размеров, не подходит для более высокой скорости, на которой работает инструмент меньшего размера, и поэтому может разрушиться.

Меры безопасности при шлифовании

- ◆ **Не используйте шлифовальную бумагу слишком большого размера.** Соблюдайте рекомендации производителей, выбирая шлифовальную бумагу. Шлифовальная бумага свисающая с диска представляет угрозу разрыва и может привести к задиранию, износу диска или возникновению отдачи.

Правила техники безопасности при выполнении зачистки проволочной щеткой

- ◆ Имейте ввиду, что проволочный ворс отлетает от щетки даже при нормальной эксплуатации. Не прижимайте щетку слишком сильно к обрабатываемой поверхности. Проволочный ворс может без труда пробить одежду и/или кожу.
- ◆ Если рекомендуется использовать кожух для зачистки проволочной щеткой не допускайте соприкосновения щетки с кожухом. Дисковая проволочная щетка может увеличиваться в диаметре в результате воздействия центробежных сил.

Безопасность окружающих

- ◆ Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
- ◆ Не позволяйте детям играть с данным инструментом.

Остаточные риски.

При работе с инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности.

Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т. п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ травмы от касания врачающихся/движущихся частей;
- ◆ травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, ножей или дополнительных принадлежностей;
- ◆ травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента; при использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе;
- ◆ ухудшение слуха;
- ◆ ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буки и МДФ).

Вибрация

Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлениях о соответствии были измерены в соответствии с стандартным методом

тестирования EN 60745 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Заявленные значения вибрационного воздействия также могут использоваться при предварительной оценке ее воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения меры безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы — когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой.

Условные обозначения на инструменте

Помимо кода даты на устройстве имеются следующие обозначения.



Внимание! Во избежание риска получения травм, прочтите руководство по эксплуатации.



При работе с инструментом надевайте защитные очки или маску.



Работая с инструментом надевайте наушники.

Электробезопасность



Данный инструмент имеет двойную изоляцию, поэтому заземление не требуется. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке.

- ◆ При повреждении кабеля питания, во избежание рисков, замените его у производителя или в официальном сервисном центре STANLEY FATMAX.

Перепады напряжения

При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения. В условиях использования неблагоприятного источника питания это может повлиять на работу другого оборудования.

Если сопротивление системы источника питания ниже 0,107 Ом, возникновение нарушений маловероятно.

Составные части

Данный инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки шпинделья
3. Защитный кожух
4. Боковая рукоятка

Цель разработки

Данная углошлифовальная машина специально предназначена для шлифования.

Не используйте наждачные и шлифовальные круги, кроме тех, у которых есть вдавленный центр.

Не используйте инструмент в условиях повышенной влажности или поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данная углошлифовальная машина является профессиональным электроинструментом.

Не разрешайте детям прикасаться к этому инструменту.

Неопытные операторы должны работать с этим инструментом под присмотром.

Сборка

Внимание! Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед тем как подключить инструмент, нажмите и отпустите пусковой выключатель и убедитесь, что инструмент выключен.

Установка и снятие защитного кожуха (рис. А)

Внимание! Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед тем как подключить инструмент, нажмите и отпустите пусковой выключатель и убедитесь, что инструмент выключен.

Установка защитного кожуха

- ◆ Положите углошлифовальную машину на рабочий стол канавкой вверх.
- ◆ Заведите фланец защитного кожуха (3) за канавку (5) корпуса редуктора.
- ◆ Поверните защитный кожух (3) против часовой стрелки на 150 градусов.
- ◆ Убедитесь, что винты (20) затянуты.

Снятие защитного кожуха

- ◆ Ослабьте винты (20) на воротнике защитного кожуха.
- ◆ Потяните за защитный кожух (3) и снимите его.

Внимание! Не работайте с инструментом, если защитный кожух не установлен.

Установка и снятие шлифовального круга (рис. В1, В2, В3)

Внимание! Не используйте поврежденные шлифовальные круги.

- ◆ Пложите инструмент на рабочий стол защитным кожухом вверх.
- ◆ Правильно установите внутренний фланец (6) на шпиндель (7) (рис. В1).
- ◆ Установите диск (8) на фланец (6) (рис. В2). При установке диска с выпуклым центром убедитесь, что выпуклый центр (9) обращен в сторону фланца (6).
- ◆ Навинтите внешний фланец (10) на шпиндель (7) (рис. В3). Кольцо на фланце (10) должно быть обращено к кругу при установке шлифовального круга (A). Кольцо на фланце (10) должно быть обращено от круга при установке отрезного круга (B).
- ◆ Нажмите кнопку блокировки шпинделья (2) и вращайте шпиндель (7) пока он не будет зафиксирован в нужном положении (рис. В2).
- ◆ Затяните фланец (10) с помощью входящего в комплект штифтового гаечного ключа.
- ◆ Отпустите кнопку блокировки шпинделья.
- ◆ Для демонтажа круга необходимо ослабить фланец (10) с помощью штифтового гаечного ключа.

Установка боковой рукоятки (рис. С)

Внимание! Перед использованием инструмента проверьте надежность закрепления рукоятки.

Внимание! Для постоянного контроля работы инструмента нужно обязательно использовать боковую рукоятку.

Надежно закрепите боковую рукоятку (4) винтом в отверстии (11) или (12) с любой стороны корпуса редуктора.

Подготовка к эксплуатации

- ◆ Установите защитный кожух и соответствующий абразивный или шлифовальный круг. Не используйте очень изношенные абразивные или шлифовальные круги.
- ◆ Следите за тем, чтобы проставочный и внешний фланцы были установлены правильно.
- ◆ Убедитесь, что абразивный или шлифовальный круг вращается в соответствии с указателями на шлифмашине и насадке.

Эксплуатация

Внимание! Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

Внимание! Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его

от электросети. Перед тем как подключить инструмент, нажмите и отпустите пусковой выключатель и убедитесь, что инструмент выключен.

- ◆ Убедитесь, что все обрабатываемые заготовки надежно зафиксированы.
- ◆ Не прилагайте чрезмерное усилие при работе с инструментом. Ни в коем случае не прилагайте бокового усилия к абразивному диску.
- ◆ Избегайте перегрузок. При сильном нагреве инструмента позвольте ему поработать несколько минут без нагрузки.
- ◆ Крепко удерживайте инструмент обеими руками (одной рукой за корпус, другой рукой за боковую рукоятку). Включите инструмент и опустите шлифовальный круг на заготовку.
- ◆ Следите, чтобы край шлифовального круга оставался под углом 15–30 градусов к поверхности заготовки.
- ◆ При работе с новым шлифовальным кругом не ведите шлифмашину в направлении В, иначе шлифовальный круг врежется в заготовку. Когда край шлифовального круга округлится, вы сможете свободно работать в любом направлении — А или В.

Включение и выключение

Внимание! Перед использованием инструмента проверьте надежность закрепления рукоятки. Убедитесь, что пусковой выключатель работает исправно. Перед подключением инструмента к источнику питания убедитесь, что пусковой выключатель находится в положении «Выкл.»; для этого нажмите и отпустите заднюю половину выключателя.

Чтобы запустить инструмент, нажмите на заднюю половину выключателя и передвигните ее вперед.

Затем нажмите на переднюю половину выключателя, фиксируя выключатель во включенном положении. Чтобы остановить инструмент, нажмите на заднюю половину выключателя.

Внимание! Не включайте и не выключайте инструмент под нагрузкой.

Правильное положение рук (рис. F)

Внимание! Во избежание риска получения серьезных травм ВСЕГДА используйте правильное положение рук, как показано на рисунке.

Внимание! Во избежание риска получения серьезных травм ВСЕГДА крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

Правильное положение рук подразумевает, что одна рука лежит на боковой рукоятке (рисунок А), а другая — на корпусе инструмента, как показано на рисунке F.

Функция блокировки выключателя

Сдвиньте пусковой выключатель (1) к передней части инструмента, затем нажмите на пусковой выключатель (1), инструмент запустится. Отпустите пусковой выключатель (1), инструмент остановится.

Пояснение. Перед контактом с обрабатываемым предметом, убедитесь, что абразивный круг вращается с максимальной скоростью. Перед выключением инструмента поднимите его над обрабатываемым предметом.

Осторожно! Прежде чем положить инструмент на поверхность убедитесь, что абразивный круг полностью остановился.

Вращение корпуса редуктора (рис. D)

Корпус редуктора установлен на корпусе инструмента и может вращаться, чтобы обеспечить пользователю максимальный комфорт во время резки.

Корпус редуктора можно повернуть влево или вправо на 90, 180 или 270 градусов.

- ◆ Ослабьте четыре винта на корпусе редуктора.
- ◆ Поворачивайте корпус редуктора, пока он не будет находиться в идеальном положении.
- ◆ Затяните четыре винта на корпусе редуктора.
- ◆ Убедитесь, что поворотный механизм заблокирован.

Внимание! НЕ используйте инструмент, если корпус редуктора не зафиксирован.

Обработка металла

На инструмент установлено устройство защитного отключения (УЗО) для предотвращения опасностей, связанных с металлической стружкой.

Если УЗО провоцирует отключение электроэнергии, отнесите инструмент в авторизованный сервисный центр STANLEY FATMAX для проведения ремонта.

Внимание! В экстремальных условиях работы токопроводящая пыль и песок могут накапливаться на внутренней поверхности корпуса при обработке металлических деталей. Это ослабляет изоляцию шлифмашины и может создать опасность поражения электрическим током.

Во избежание скапливания внутри шлифмашины металлической стружки рекомендуется ежедневная очистка вентиляционных прорезей.

См. раздел «Техническое обслуживание».

Использование шлифовальных кругов

Внимание! Скапливание металлической пыли.

Чрезмерное использование шлифовального круга для обработки металла может увеличить риск поражения электрическим током.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Для снижения риска, перед использованием устанавливайте УЗО и ежедневно прочищайте вентиляционные прорези. Для прочистки вентиляционных прорезей сухим сжатым воздухом см. инструкции по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание

Ваше электрическое/беспроводное устройство/инструмент STANLEY FATMAX рассчитано на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию проводных/беспроводных электроинструментов выполните следующие действия.

- ◆ Выключите и отключите от сети прибор/инструмент.
- ◆ Или выключите устройство/инструмент и извлеките батарею, если для него есть отдельная аккумуляторная батарея.
- ◆ Или полностью выработайте заряд аккумуляторной батареи, если она встроена, и затем выключите инструмент.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Зарядное устройство не требует никакого технического обслуживания кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия устройства/инструмента/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканевой салфеткой.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной салфеткой. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.
- ◆ Регулярно открывайте патрон и очищайте его от грязи внутри постукиванием (после установки).

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если необходимо установить новую штепсельную вилку:

- ◆ осторожно снимите старую вилку;
- ◆ подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в новой вилке;
- ◆ подсоедините синий провод к нулевому терминалу.

Внимание! Заземление не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке высококачественных вилок.

Рекомендованный предохранитель: 13 А.

Защита окружающей среды



Раздельная утилизация. Это изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Технические характеристики

		FMEG232 (тип 1)
Входное напряжение	В перемен. тока	230
Потребляемая мощность	Вт	2000
Номинальное количество оборотов	об/мин	6500
Диаметр диска	мм	230
Диаметр посадочного отверстия	мм	22
Максимальная толщина диска		
шлифовальные круги	мм	6
отрезные диски	мм	3,5
Размер шпинделя		M14
Вес	кг	5
L_{WA} (звуковое давление)	94 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А)	
L_{WA} (уровень звуковой мощности)	105 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А)	
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:		
Шлифование поверхности ($a_{h,SG}$)	$7,8 \text{ м/c}^2$, погрешность (К) 1,5 м/c^2 .	

Заявление о соответствии нормам ЕС

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



FMEG232

Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная в разделе «Технические характеристики» соответствует: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Эти изделия также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Stanley Europe.

Эд Хиггинс (Ed Higgins)

Директор отдела потребительских электроинструментов
 STANLEY FATMAX Europe, Egide
 Walschaertsstraat 14-18,
 2800 Mechelen, Belgium
 01.02.2021

Гарантия



Компания Stanley Fat Max уверена в качестве своей продукции и предлагает клиентам гарантию на 12 месяцев с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц Европейского союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Stanley Fat Max; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 1-летней гарантии Stanley Fat Max и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Stanley Fat Max по адресу, указанному в данном руководстве.

Перейдите на наш веб-сайт www.stanleytools.co.uk/, зарегистрируйте свой новый электроинструмент Stanley Fat Max и получайте информацию о новинках и специальных предложениях.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Таблица дополнительных принадлежностей

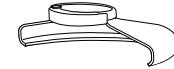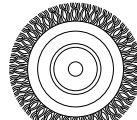Тип защитного кожуха	Принадлежность	Описание	Как установить на шлифовальную машину
Защитный кожух типа 27		Шлифовальный диск с утопленным центром	 Защитный кожух типа 27
		Дисковые щетки	 Проставочный фланец
		Дисковые щетки с резьбовой гайкой	 Круг тип 27 с утопленным центром
		Чашечная проволочная щетка с резьбовой гайкой	 Зажимной фланец

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:
www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

STANLEY® FATMAX®

Garantija

„Stanley Europe“ üldikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartolotui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priešas prie vartotojo teisiių iš neleidžia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Stanley Europe“ gaminys sultžia del netolygiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Stanley Europe“ sutaiys arba patels gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkraudas
- jei gaminys sugedo dėl nepriprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atstikimo
- netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūki darbams.

Garantija netinkama, jei įrankis remontuojamas arba išmontuojamas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpiltą garantinę konteľę įpirkimo įrodyma (čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba išsigojai galiojantis remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo girdimo nustatymo.

Informacija apie aritmatikus „Stanley Europe“ remonto dirbtuvės rasite linklapje www.2helpu.com.

Garantinis talonus:

Įrankio modelis/katalogo numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Variožidas
Pardavėjas
Data

Garantitālong:

Tööriista mudel/katalogi number
Seriaanumber/kupäeva kood
Klient
Müüja
Kupäev

STANLEY® FATMAX®

Garantii

Stanley Europe garantieerib, et toode on kliendile tariumisel vaba materjalil ja/või koostamise vigaedest.

Garantii lisandut kliendi seadistusele õigusele ning ei minuta need. Garantii kehtib kogu Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul osutmisest esineb mõnel Stanley Europe tootel nite materjalil ja/või koostamise vee töötl või see on spetsifikatsiooni suhtes detekteerit, parandab või väljearab Stanley Europe tote kliendi jaoks minimaalse vasega.

Garantii ei kehti, kui vee põhjusteks on:

- Normaalse kulmine
- Tööriista väärkohalemine või halb hooldamine
- Motori ülekõramamine
- Kui toode on kahjustanud võrgosaksesed, materjal või öönetus
- Vale töötipeinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalse kasutamisel, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui toode on remontitud või demonteeritud. Stanley Europe vältustata isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikortega ja ostutoend (t ekki) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hillemaalt kaks kuud peale vee avastamist.

Teavet lähima Stanley Europe teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

EESTI



Гарантия

Stanley Europe гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия с неисправностями, связанными с технологиями, требованием которых не соответствует нормальным эксплуатационным условиям, то Stanley Europe выявляет дефектные изделия с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если изделие с минимальным беспокойством для потребителя:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащими источниками питания

Гарантия не действительна, если изделие используется в профессиональной деятельности, поскольку это инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Stanley Europe.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Stanley Europe можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

PYCCKINN

Garantija

Stanley/Europe garantē, ka produktam, ko piegādājot Klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti.

Garantija ir pārlikums Klienta juridiskajām tiesībām un tās neizleikinā. Garantiju ir spēkā visās Eiropas Kopienas daļvalstis un Eiropas Biņvās iedzīnēcības zonā.

Jā Stanley Europe produkti satiks materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai jā tam ir trūkumi saskaņā ar tehniskā specifikāciju. Stanley Europe 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remonta vai produkta nomaiņu, cenušos Klientam radīt iešķēlumi mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radījies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepārceļta lietošana vai slīkta uzlīešana
- Ja motors darbojoties ar pārdozi
- Ja produkta bojājumi ir radījusi spēkēmējīgi, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza sītāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionālā pieteļojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves atjaudzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādom nolikum nav Stanley Europe atļaujas.

Lai izmārktu garantijas iestābas, produkts ar atzīlofu garantijas talonu un prikuma apliecinājumu (čeku) ir jāīsogādā pārdevējam vai iestēs pilnvarotajam aptiekēs pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par turāko Stanley Europe servisa pārstāvi meklējiet tājās āra: www.2helpu.com.

LATVIEŠU

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums